



PERÚ

Ministerio de Defensa



**CENEPRED**

Centro Nacional de Estimación, Prevención y  
Reducción del Riesgo de Desastres

"Promoviendo Cultura de Prevención"



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.



MAYO 2019

  
Yameli R. Segura Moreno  
ARQUITECTA  
C.A.P. 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL  
SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE  
PIURA**

**ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO**

Municipalidad Distrital de Ayabaca, sector 6, provincia Ayabaca, del departamento de Piura

**ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL CENEPRED:**

**Responsable de la Dirección de Gestión de Procesos**

Mg. Lic. Félix Eduardo Romani Seminario

**Coordinador Técnico de CENEPRED**

Ing. Met. Ena Jaimes Espinoza

**Evaluador de Riesgo**

Mg. Arq. Yameli R. Segura Moreno

**Equipo Técnico:**

Ing. Geógrafa: Jessica S. Sánchez Quiroz

Ing. Geóloga: Margorrete Reto Zapata

Bach. en Meteorología: Erick L. Delzo Rojas

EQ

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL  
SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE  
PIURA**

**CONTENIDO**

---

<b>CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES</b>	10
1.1 OBJETIVO GENERAL	10
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
1.3 FINALIDAD	10
1.4 JUSTIFICACIÓN	10
1.5 ANTECEDENTES	10
1.6 MARCO NORMATIVO	12
<b>CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO</b>	15
2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA	15
2.1.1 LÍMITES	15
2.1.2 ÁREA DE ESTUDIO	15
2.2 VÍAS DE ACCESO	16
2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES	19
2.3.1 POBLACIÓN	19
2.3.2 VIVIENDA	19
2.3.3 SERVICIOS BÁSICOS	22
2.3.3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA	22
2.3.4 EDUCACIÓN	24
2.3.5 SALUD	24
2.4 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS	25
2.4.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS	25
2.4.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (ECAD)	25
2.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	25
2.5.1 CONDICIONALES GEOLÓGICAS	25
2.5.2 CONDICIONALES GEOMORFOLÓGICAS	32
2.5.3 PENDIENTE	37
2.5.4 CONDICIONALES CLIMATOLÓGICAS	38
<b>CAPÍTULO III: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD</b>	44
3.1 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PELIGRO	44
3.2 RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	45
3.3 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO	46
3.4 CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO	46
3.4.1 INUNDACIÓN PLUVIAL	46



  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

3.5 PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL PELIGRO	47
3.5.1 MAGNITUD:	47
3.6 SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO	48
3.6.1 ANÁLISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE	48
3.6.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES	50
3.7 ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS EN ZONAS SUSCEPTIBLES	54
3.8 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS	57
3.9 NIVELES DE PELIGRO	57
3.10 ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO	58
3.11 MAPA DEL PELIGRO	59
<b>CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD</b>	61
4.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD	61
4.1.1. FACTORES DE LA VULNERABILIDAD: EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA	63
4.1.2. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS	64
4.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL	65
4.2.1. ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN EN LA DIMENSIÓN SOCIAL	65
4.2.2. ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA DIMENSIÓN SOCIAL	67
4.2.3. ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA EN LA DIMENSIÓN SOCIAL	72
4.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA	77
4.3.1. ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA	78
4.3.2. ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA	80
4.3.3. ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA	85
4.5 NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	92
4.6 ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES LA VULNERABILIDAD	93
4.6 MAPA DE VULNERABILIDAD	97
<b>CAPÍTULO V: ESTIMACIÓN O CÁLCULO DEL RIESGO</b>	99
5.1 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO	99
5.2 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DEL RIESGO	100
5.2.1 NIVELES DE RIESGO	100
5.2.2 MATRIZ DEL RIESGO	100
5.2.3 ESTRATIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO	102
5.2.4 MAPA DE RIESGO	107
5.3 CÁLCULOS DE POSIBLES PÉRDIDAS	108
<b>CAPÍTULO VI: CONTROL DEL RIESGO</b>	116

*ej*



**Yamelí R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL  
SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE  
PIURA**

6.1.1 DE LA ACEPTABILIDAD O TOLERANCIA DE RIESGOS	117
6.1.2 CONTROL DE RIESGOS	120
LISTA DE GRÁFICOS	122
LISTA DE TABLAS	122
LISTA DE FOTOGRAFÍAS	128
ANEXO	130
ANEXO 1: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO	131
ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE ZONA DE INTERVENCIÓN	140

el



**Yamelí R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

## PRESENTACIÓN

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), en su condición de organismo público adscrito al Ministerio de Defensa y en cumplimiento de sus funciones conferidas por la Ley N° 29664 – Ley que crea el SINAGERD, como ente responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de estimación, prevención, reducción y reconstrucción, ha elaborado, en esta sexta fase, la Evaluación del Riesgo de 80 sectores comprendidos en 18 distritos, afectados por “El Niño costero” el año 2017.

Con el presente documento desarrollado en el marco de la Ley N° 30556, se sustenta la implementación de las acciones de prevención y/o reducción de riesgos incremento de lluvias en el sector 6, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca y departamento de Piura.

Sobre el particular, cabe señalar que en la octava disposición complementaria final de la ley N 30556, señala que: “Se faculta al gobierno Regional a declarar la Zona de Riesgo No mitigable (muy alto riesgo o alto riesgo) en el ámbito de su competencia territorial, en un plazo que no exceda los (3) meses contados a partir del día siguiente de la publicación del Plan. En defecto de lo anterior, el Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante Resolución ministerial, puede declarar zonas de riesgo no mitigable (muy alto riesgo o alto riesgo). Para tal efecto, debe contar con la evaluación de riesgo elaborada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED y con la información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, Instituto Geofísico del Perú – IGP, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET y la Autoridad Nacional del Agua - ANA, entre otros. El CENEPRED establece las disposiciones correspondientes. En virtud de lo descrito en el párrafo precedente, se justifica la elaboración del presente documento.

Al respecto, mediante Decreto Supremo N° 087-2019 –EF, del 27 de marzo de 2019 y Oficio N° 333-2018-VIVIENDA/VMMVU, del 19 de noviembre 2018, se aprueba lo solicitado por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS –, la elaboración de ciento sesenta (160) Informes de Evaluación de Riesgo (EVAR), a nivel de sectores; que en esta primera parte comprende la elaboración de ochenta (80) EVAR, dirigidos a las provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba, del departamento de Piura.; perteneciente a dieciocho (18) distritos, correspondiente a tres (03) provincias del departamento de Piura; entre las cuales se encuentra comprendido el sector 6 del distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca y departamento de Piura; en un plazo no mayor de 45 días.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la municipalidad distrital de Ayabaca, para el reconocimiento de campo así como para el levantamiento de la información, y productos elaborados y/o disponibles : como Plano Catastral del centro poblado y proyectos de inversión presentados; insumos principales para la elaboración del respectivo Informe EVAR, asimismo, con la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto de Estadística e Informática (INEI).

En el presente informe se aplica la metodología del “Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales”, 2da Versión, el cual permite: analizar parámetros de evaluación y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de elementos expuestos al fenómeno en función a la fragilidad y resiliencia y determinar y zonificar los niveles de



  
**Yamel R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL  
SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE  
PIURA**

riesgos y la formulación de medidas de control ,vinculadas a la prevención y/o reducción de riesgos en las áreas geográficas objetos de evaluación.

9

---

**Yameli R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

## INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Evaluación del Riesgo permite analizar el impacto potencial del área de influencia del peligro por incremento pluvial en el sector 6 del distrito de Ayabaca en caso de presentarse un "Niño Costero" de intensidad similar a lo acontecido en el verano 2017.

El día 21 del mes de marzo, el sector 6 pertenecientes al distrito de Ayabaca, registró lluvias intensas calificadas, según el Percentil 99 ( $P_{99}$ )<sup>1</sup> como "Extremadamente lluvioso", como parte de la presencia de "El Niño costero 2017", causando desastre en el sector 6.

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destrucción causa debido a la ausencia de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad física en su hábitat.

En el primer capítulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los objetivos, tanto el general como los específicos, la justificación que motiva la elaboración de la Evaluación del Riesgo del centro poblado y el marco normativo. En el segundo capítulo, se describe las características generales del área de estudio, como ubicación geográfica, características físicas, sociales, económicas, entre otros.

En el tercer capítulo, se desarrolla la determinación del peligro, en el cual se identifica su área de influencia en función a sus factores condicionantes y desencadenante para la definición de sus niveles, presentándose en el mapa de peligro. El cuarto capítulo comprende el análisis de la vulnerabilidad en sus dos dimensiones, el social y el económico (tengan en cuenta que dimensiones va a considerar). Cada dimensión de la vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos factores: fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, presentándose en el mapa respectivo.

En el quinto capítulo, se contempla el procedimiento para cálculo del riesgo, que permite identificar el nivel del riesgo por inundaciones pluviales del centro poblado y el mapa de riesgo como resultado de la evaluación del peligro y la vulnerabilidad.

Finalmente, en el sexto capítulo, se evalúa el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia del riesgo con sus respectivas medidas de control.



  
**Yamell R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

# CAPÍTULO 1

EP

---

**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

## CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

### 1.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar los niveles de riesgos ante del incremento de las lluvias del centro poblado: Asiayaco. pertenecientes al **sector 6 del distrito de Ayabaca**, provincia de Ayabaca y departamento de Piura para optar por medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres y favorezcan la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades competentes de la gestión del riesgo.

### 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos del presente estudio se han centrado en los siguientes puntos:

- a) Identificar y determinar los niveles de peligrosidad, y elaborar el mapa de peligrosidad del área de influencia.
- b) Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad, y elaborar el mapa de vulnerabilidad.
- c) Establecer los niveles de riesgo y elaborar el mapa de riesgos, evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo.
- d) Identificar medidas de control del riesgo.

### 1.3 FINALIDAD

Brindar estrategias a las poblaciones que han sufrido un evento natural y brindar a las autoridades que toman decisión un instrumento base que coadyuden a controlar los riesgos a la que está expuesta la población, mediante el análisis de los peligros y vulnerabilidad, a fin de reducir los riegos.

Dichos lineamientos ayudarán a plantear medidas estructurales y no estructurales, estas medidas serán la base para el desarrollo de los proyectos que tendrán una priorización de ejecución.

### 1.4 JUSTIFICACIÓN

Con el presente documento desarrollado en el marco de la Ley N° 30556, se sustenta la implementación de las acciones de prevención y/o reducción de riesgos incremento de lluvias en el **sector 6, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca y departamento de Piura**. También determinar la zonificación de los niveles de riesgos en el área de influencia del fenómeno de inundación pluvial, así como sustento técnico al estado, para la toma de decisiones por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales, ante acciones de prevención y/o reducción de riesgos y procesos de reasentamiento poblacional en caso de determinar zonas de muy alto riesgo no mitigable.

Aportar con un documento técnico que permita establecer medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres y favorezcan la adecuada toma de decisiones de parte de las autoridades competentes de la gestión del riesgo para prevenir los efectos negativos de las inundaciones a causa de las lluvias intensas en la zona de evaluación.

### 1.5 ANTECEDENTES

Entre los meses de enero a marzo del 2017 se produjeron sucesos extremos por el Fenómeno El Niño costero 2017, en la cual causó la ocurrencia de lluvias extremas sobrepasando el Percentil 99, desencadenando el



  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

evento de Inundación Pluvial debido a la configuración del relieve en el centro poblado: Asiyaco. El incremento de las lluvias ocasionó varias pérdidas en cuanto a infraestructura, algunas perdiendo sus viviendas debido a que sus construcciones hechas la mayor parte en adobe, no tenían una base resistente esto debido a que sus construcciones hechas la mayor parte en adobe, no tenían una base resistente esto se debe a que los pobladores construyeron sus casas sin algún conocimiento en construcción en adobe que es el material que más predomina en el sector 6, también ocasionó rajaduras en las paredes internas y externas dejando gran parte inestables sus viviendas, antes de ocurrir otro evento de gran magnitud como el Fenómeno El Niño costero 2017.

Se determinó el área de influencia de las lluvias en base a los acontecimientos previos del Fenómeno de El Niño Costero 2017 que ocasionaron una afectación física a la población y a su vez por la delimitación del área de estudio por las entidades técnicas competentes.

A continuación, se describen las características generales del fenómeno por precipitación pluvial en estudio, como ubicación geográfica, vías de acceso, entre otras generalidades.

Dicha afectación fue medida en base a los elementos visibles como viviendas destruidas, muros caídos, marcas que dejó la inundación pasada en los muros (llegó a visualizarse altura de marcas hasta 2.00m), entre otros:



**FOTOGRAFÍA N° 01: Material predominante de las Viviendas**

Vivienda construida en adobe con refuerzos de palos de madera, con cobertura de calamina, ubicado cerca de la autopista en pendiente.

**Fotografía: Propia**



**FOTOGRAFÍA N°02: Viviendas en estado precario**

Viviendas con materiales precarios, a base de teja, ubicada cerca de la autopista en pendiente.

**Fotografía: Propia**

Las inundaciones pluviales a causa de las intensas lluvias se constituye eventos recurrentes, estos eventos ocurren de forma aleatoria en función de los procesos climáticos locales y regionales, tal es el caso de este suceso en enero del 2017 donde el Fenómeno de El Niño Costero afectó los centros poblados: Asiyaco en el

EP

  
**Yamelli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

**sector 6 del distrito de Ayabaca**, las consecuencias que originaron este evento, fueron empozamientos de agua en los techos de teja y/o calamina como en la bases de las paredes, generando humedad en los muros dándole inestabilidad a la estructura de adobe, asimismo se evidenció rajaduras en las paredes del interior de sus viviendas, como sabemos las inundaciones son un peligro natural frecuente y fueron los responsables de causar mayor cantidad de daños ya sea de viviendas, criaderos de animales, áreas de cultivo, obras de infraestructura. El sector 6 es susceptible a las inundaciones pluviales debido a la morfología y el inadecuado drenaje de agua en las vías principales, ya que se ubica la mayor parte del centro poblado en la cima de las colinas, en lo cual ante fuertes lluvias el mismo drenaje causaría daños a las viviendas.

Con el objetivo de evaluar el riesgo por inundación pluvial de los centro poblado: Asiyaco del **sector 6**, se procedió a diagnosticar las áreas de peligro y su vulnerabilidad, caracterizando los fenómenos presentes en la zona a intervenir, lo que permitirá generar los niveles de riesgos ante una inundación pluvial en el cual está sujeta a los vecinos del **sector 6**, esto implica transformar los escenarios de riesgo, identificando el potencial peligro y las vulnerabilidades presentes en el ámbito geográfico, proponiendo medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres y favorezcan la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades competentes de la gestión del riesgo.

**FOTOGRAFÍA N°03: Vivienda de adobe con techo de calamina.**



**Fotografía: propia**

### 1.6 MARCO NORMATIVO

Como parte de las evaluaciones se vienen trabajando dentro de los marcos normativos que se han tenido dentro de los alcances:

Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable.

Ley N° 29930, Ley que incorpora al Ministro de Desarrollo e Inclusión Social en el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

**Yamell R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer la planificación y operatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la adscripción y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa Civil y otras disposiciones.

Decreto Supremo N° 021- 2017-PCM, que aprueba el Reglamento que establece disposiciones para la conducción y la participación multisectorial de entidades el Estado en la gestión del riesgo de desastres para la atención de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, durante el año 2017.

Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021.

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

Decreto Supremo N° 057-2017-PCM. Modifican el numeral 42.2 del artículo 42 del Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Decreto Supremo N° 115 – 2013 – PCM. Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable.

Decreto Supremo N° 058 – 2014 – PCM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

Resolución Ministerial N° 147-2016-PCM. Aprobación de los Lineamientos para la Implementación del Proceso de Reconstrucción.

Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM. Aprobación de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres.

Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM. Aprobación de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres.

Resolución Ministerial N° 046-2013-PCM. Aprueban Directiva “Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres, de las entidades del estado en los tres niveles de gobierno” y su anexo.

Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM. Aprobación de los lineamientos técnicos del proceso de estimación del riesgo de desastres.

Resolución Ministerial N° 276-2012-PCM. Aprobar la Directiva N°001-2012-PCM/SINAGERD “Lineamientos para la constitución y funcionamiento de los grupos de trabajo de la gestión de riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno”

.

.

EP

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

## CAPÍTULO 2

8

**Yamelí R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

## CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO

### 2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El **sector 6 del distrito de Ayabaca**, está ubicado en el nor-este de la Región de Piura, se ubica junto a la provincia de Ayabaca, sobre la cadena occidental de los Andes. Su ciudad capital es Ayabaca, es la más alta del departamento de Piura. Está situado a una distancia de 229 kilómetros de la ciudad de Piura y a 1170.2 kilómetros de la capital de Lima. El distrito de Ayabaca se encuentra a 2.715msnm y tiene una extensión de 5.231 kilómetros cuadrados que equivale al 14.57% de la provincia de Ayabaca. La población de Ayabaca en el 2014 según el INEI alcanzó los 30 mil 852 habitantes distribuidos en 236 centros poblados rurales y 1 centro poblado en la zona urbana, que nos da una densidad de 19.9 habitantes por kilómetros cuadrados. Asimismo, se ubica entre los paralelos 4° 38' 21" latitud sur y 79° 42' 58" longitudes Oeste del Meridiano de Greenwich.

#### 2.1.1 LÍMITES

El distrito de Ayabaca, en el Sector 6 geográficamente se encuentra entre las coordenadas 04°62'41" de latitud sur y 79°62'62" de longitud oeste.

- Por el Norte: Campos comunales
- Por el Sur: Campos comunales
- Por el Este: Campos comunales
- Por el Oeste: Campos comunales

#### 2.1.2 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio de la evaluación de riesgos del **sector 6**, comprendido por el centro poblado: Asiayaco. Su entorno regional se encuentra limitada a la antigua Panamericana una vía asfaltada, en la cual para poder ingresar a los caseríos su acceso es por trocha carrozable y están dispersos cada caserío del otro.

Asiayaco que se ubica saliendo del distrito de Ayabaca, en plena carretera, las viviendas de dicho centro poblado se encuentran en la periferia y en la parte alta de la colina, generando un peligro para los pobladores ante un evento climático, el drenaje por defecto y las pendientes que presenta la colina, provocarían daños fuertes a las viviendas más vulnerables, en este caso por el manejo inadecuado de los sistemas constructivos.

Es de fácil ubicación llegar al centro poblado, es recomendable acceder llevando un GPS. A continuación, se detalla mediante un cuadro las coordenadas del centro poblado.

TABLA N° 01: Coordenadas del sector 6

CENTRO POBLADO	LONGITUD	LATITUD	COORDENADAS
ASIAYACO	-4.6241	-79.626241	-4.6241, -79.626241

Fuente: IGN. MED - GPS



  
**Yamell R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**FOTOGRAFÍA N° 04: Vivienda típica en el sector 6**



**Fotografía: Propia**

## **2.2 VÍAS DE ACCESO**


El distrito de Ayabaca está integrado con el centro poblado: Asiayaco, conectado por una vía asfaltada, el tiempo para recorrer el centro poblado es de 30 minutos en vehículo, debido a que se encuentran en la misma ruta de la vía asfaltada.

Al ingresar al **sector 6**, las vías de acceso se encuentran asfaltadas, las viviendas se encuentran cerca de la vía de acceso, la autoconstrucción de las viviendas aumenta cada día estableciendo un gran peligro para los habitantes ante cualquier fenómeno meteorológico, la actividad predominante del lugar es agrícola, para poder llegar al **sector 6** se tiene que recorrer aproximadamente 24 Km desde el distrito de Ayabaca, posteriormente los caseríos se encuentran al lado de la vía de ingreso.

**Yamell R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

GRÁFICO N° 1: Mapa de ubicación del sector 6 – Ayabaca

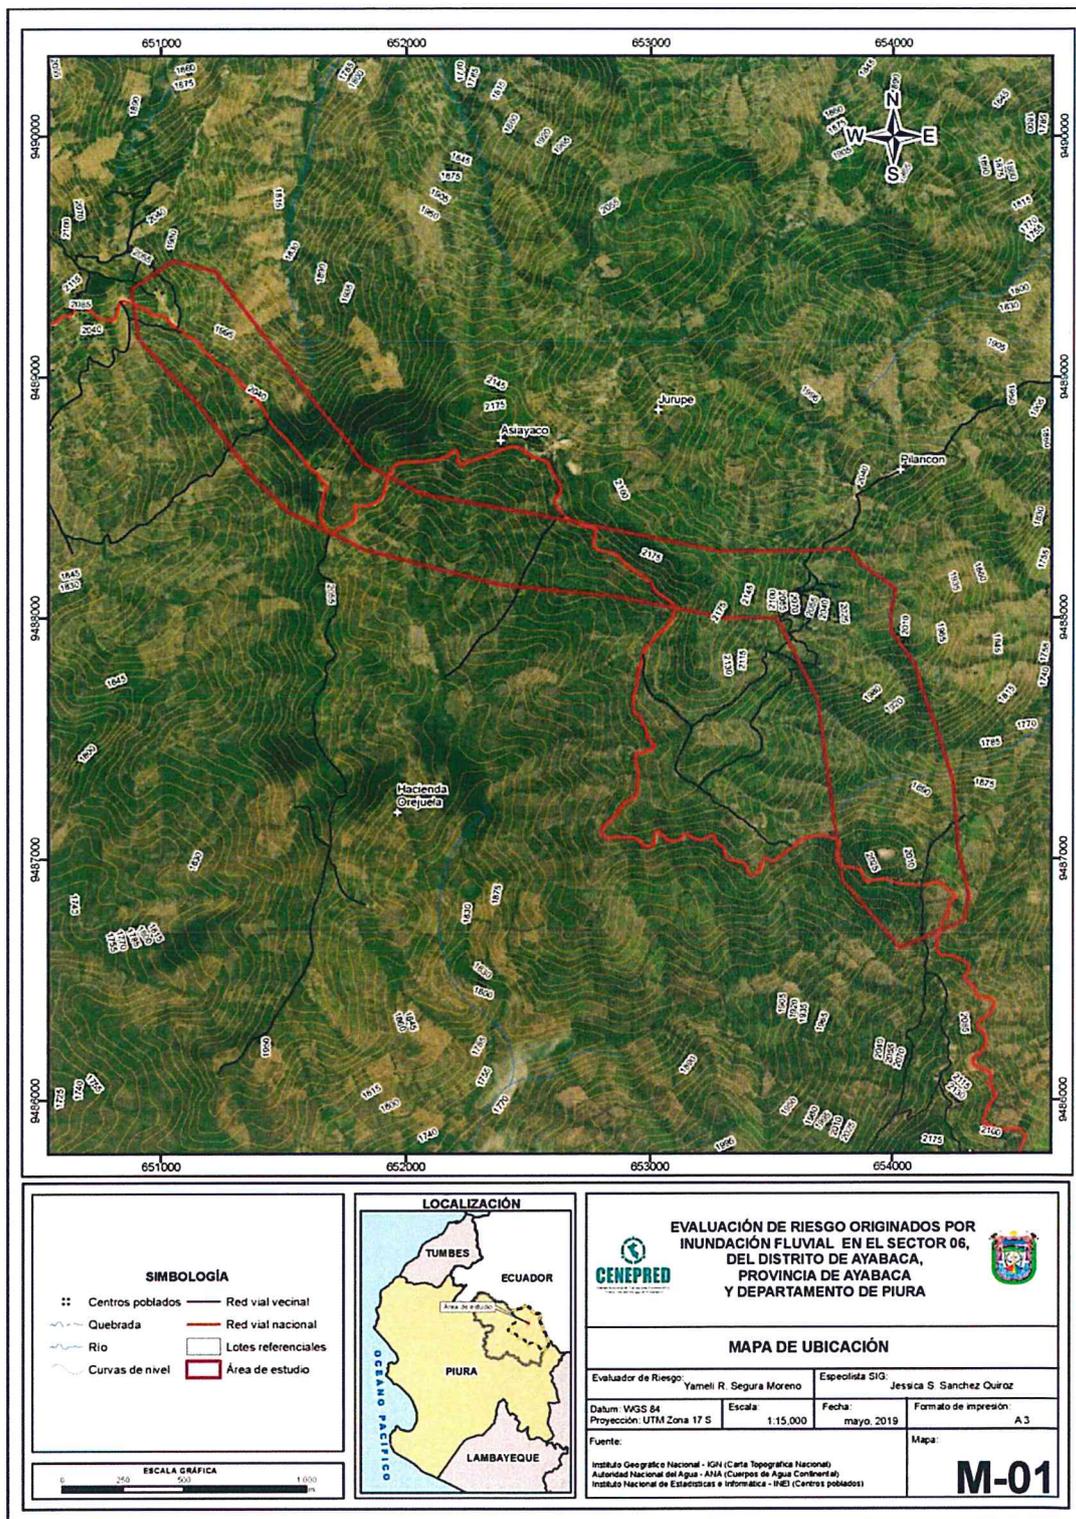


Fuente: Elaboración propia (ArcGIS – 2019)

*[Handwritten signature]*

**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**FOTOGRAFÍA N° 05: Vivienda con rajaduras, genera peligro de derrumbe para los niños en el sector 6**

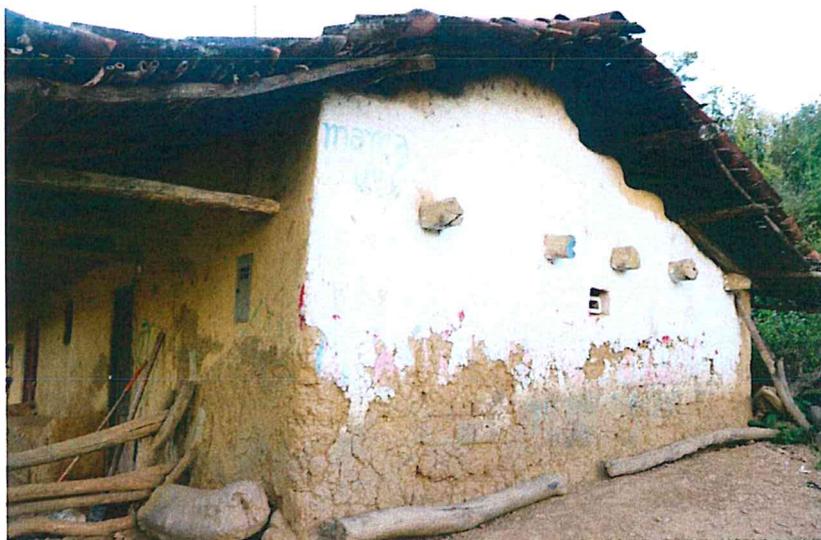

**Fotografía:** Propia.

A continuación, se presenta un cuadro con los distintos tipos de trayecto para poder llegar al **Sector 6**. El cual cuenta con el centro poblado Asiayaco que sigue la ruta del sector 3 por la carretera 3N debido a que se encuentran en la misma ruta de la vía asfaltada. Para ello se calculó el tiempo aproximadamente de los distintos destinos, teniendo como punto de partida la capital Lima desde el terminal terrestre Plaza Norte ubicado en el distrito de Independencia, teniendo como primera parada la Ciudad de Piura con un tiempo aproximado de recorrido de 18 horas, para posteriormente desde el centro de dicha ciudad recorrer el segundo trayecto que tiene como punto de llegada el distrito de Ayabaca con un tiempo aproximado de llegada 7 horas en traslado en bus , finalmente para llegar al centro poblado que conforma el **Sector 6**, se sugiere llegar con un GPS o mapa con coordenadas.

**TABLA N° 02: Recorridos hasta llegar al centro poblado del sector 6**

Carretera	Tipo de Vía	Distancia (En coche y autobús)	Tiempo (Hr) aprox.
Lima – Piura	Asfaltada	768 Km.	18 horas
Piura – Ayabaca	Asfaltada	80.6 Km.	7 horas
Ayabaca – Asiayaco	Asfaltada	24 Km.	20 minutos

**Fuente:** Elaboración propia.

*Y*

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

## 2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES

### 2.3.1 POBLACIÓN

La población del **sector 6** – que conforma el centro poblado: Asiyaco. Se caracteriza por ser una población relativamente joven de acuerdo a la información procesada, luego de la aplicación de encuestas en el sector se concluyó que de las 166 personas que residen en el centro poblado del sector 6, 18 personas están en el rango de 16 a 30 años, asimismo el total de 49 personas están en el rango de 31 a 49 años, dando un total del 29.51% del total de los pobladores. En el siguiente cuadro, se muestra a la población del Sector 6, que conforma según su grupo etario.

**TABLA N° 03: Grupo etario del sector 6**

GRUPO ETARIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Población de 0 a 5 años	3	1.8%
Población de 6 a 12 años	18	10.84%
Población de 13 a 15 años	9	5.42%
Población de 16 a 30 años	7	4.21%
Población de 31 a 49 años	49	29.51%
Población de 50 a 59 años	14	8.43%
Población de 60 a 64 años	39	23.49%
Población mayor a 65 años	27	16.26%
	166	100.00%

Fuente: Elaboración propia.

### 2.3.2 VIVIENDA

Las edificaciones en el **sector 6** del distrito de Ayabaca, tienen las variantes bien definidas en su mayoría son de material rústico de adobe predominante. Asimismo, las edificaciones en adobe son realizadas por un procedimiento de autoconstrucción propia.

Es preciso señalar que más del 90% de las viviendas están construidas en adobe del centro poblado, esto se debe a la existencia de material disponible y que define una construcción de bajo costo al alcance de la economía de los pobladores. La zona para intervenir para la evaluación de riesgos muestra un desarrollo urbanístico mínimo, esto se debe a que la población fluctuante y migrante complementado por la actividad agrícola que presenta el centro poblado, invadieron en todo el sector, hasta la actualidad el crecimiento poblacional sigue expandiéndose informalmente, los pobladores mismos practican el autoconstrucción de sus viviendas, ocupando terrenos inestables para su habitabilidad. En la siguiente imagen se puede apreciar una vivienda de adobe autoconstruida, tomando posesión del sector 6.

EP

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**FOTOGRAFÍA N° 06: Vivienda a punto de colapsar en el sector 6**



Fuente: Propia

Las viviendas del **sector 6** se autoconstruyen con refuerzos de madera y su cobertura es de teja y/o calamina, para posteriormente poder construir sus hogares con adobe, por lo que dicho material es el más usado en sus construcciones, teniendo como proceso constructivo el siguiente: Los cimientos de las viviendas son de piedra y barro, las paredes de adobe o tapial (barro) en su mayoría pintados, el techo es de planchas de calamina o tejas, el piso es de tierra. El uso de puertas y ventanas está de acuerdo a la economía de los pobladores del caserío y depende de las características del clima. Cabe indicar a raíz del Fenómeno El Niño ocurrido en el 2016 – 2017, muchos habitantes del lugar tuvieron que levantar los muros caídos en su mayoría, teniendo pérdidas en sus criaderos de animales.

**TABLA N° 04: Número total de viviendas del centro poblado del sector 6**

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA	N°	%
Número de Viviendas	41	100%

Fuente: Elaboración propia

**TABLA N° 05: Tipo de vivienda del centro poblado del sector 6**

TIPO DE VIVIENDA	N°	%
Casa independiente	37	90%

Fuente: Elaboración propia

Q

**Yameli R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N° 06: Régimen de tenencia de las viviendas del centro poblado del sector 6**

<b>RÉGIMEN DE TENENCIA</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Vivienda propia, sin documento	41	100.00%
Vivienda propia, con documento	0	0%
Vivienda alquilada	0	0%

Fuente: Elaboración propia

**TABLA N° 07: Material predominante en las paredes de las viviendas del centro poblado del sector 6**

<b>MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Ladrillo o bloque de cemento	1	2.43%
Madera	2	4.87%
Quincha (caña con barro)	18	43.90%
Adobe o tapial	20	51.21%

Fuente: Elaboración propia

**TABLA N° 08: Material predominante en los techos de las viviendas del centro poblado del sector 6**

<b>MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Concreto armado	1	2.43%
Madera	0	0.00%
Tejas	33	80.48%
Planchas de calamina	7	9.75%

Fuente: Elaboración propia

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N° 09: Material predominante en los pisos de las viviendas del centro poblado del sector 6**

LOS MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS	N°	%
Losetas, terrazas o similares	0	0%
Madera, entablados	0	0%
Cemento	2	4.87%
Tierra apisonada	39	95.12%

Fuente: Elaboración propia

**2.3.3 SERVICIOS BÁSICOS**

**2.3.3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA**

**TABLA N° 10: Viviendas con abastecimiento de agua del centro poblado del sector 6**

VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DE AGUA	N°	%
Agua almacenada pero no potabilizada	41	100

Fuente: Elaboración propia.

**2.3.3.2 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS HIGIÉNICOS**

En el área de estudio se visualizó que se cuenta con servicios de agua, pero no con desagüe. Llegando a utilizar silos y/o sistemas acondicionados por cada vivienda.

**2.3.3.3 TIPO DE ALUMBRADO**

**TABLA N° 11: Tipo de alumbrado del centro poblado del sector 6**

TIPO DE ALUMBRADO	N°	%
Electricidad	41	0
Kerosene, mechero, lamparin	0	0
Petróleo, gas, lámpara	0	0
Vela	0	0

Fuente: Elaboración propia.



  
**Yameli R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

### 2.3.3.4 INFRAESTRUCTURA VIAL

El centro poblado que forman parte del **sector 6** son: Asiayaco, su infraestructura vial es de carretera asfaltada y en tema de pendientes trocha carrozables, y todo el centro poblado se encuentra aledaño a la autopista, el acceso a las viviendas no cuenta con aceras y hacen un poco complicado el tema de la accesibilidad y solo se puede acceder caminando una persona con discapacidad estaría limitado. No cuentan con ningún tipo de señalización, y el crecimiento demográfico sigue creciendo hasta hoy en día en el lugar.

**FOTOGRAFÍA N° 07: Infraestructura vial – sector 6**



**Fotografía:** Propia.

En la Fotografía 07, las vías se encuentran asfaltadas haciendo que el traslado sea más rápido, posteriormente algunos caseríos se encuentran alejados, pero solo en cierto tramo. Asimismo, se logra percibir ante un fenómeno meteorológico que muchas viviendas se verían afectadas por su estado actual de conservación, a la vez el incremento de lluvias producirían daños en el techo de las viviendas.

**FOTOGRAFÍA N° 08: Vivienda deteriorada – sector 6**



**Fotografía:** Propia

Q

  
**Yamel R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

En la Fotografía 08, se visualiza una vivienda construida en adobe , sin tener ningún tipo de conocimiento en construcción, este es una evidencia de que los pobladores construyen sus viviendas sin tener alguna capacitación o conocimientos antes de construir sus viviendas, muy aparte que donde construyen sus hogares, son zonas no habitables para el ser humano, empezando por el tipo de suelo o la ubicación en pendientes pronunciadas, siendo zonas con riesgo ante un fenómeno climatológico como el Fenómeno El Niño Costero 2017. Este problema se vive día a día en el centro poblado Asiyaco.

### 2.3.4 EDUCACIÓN

La infraestructura del centro poblado del sector 6, cuenta con una institución educativa. El nivel educativo de los jefes de hogar se realizará mediante una tabla.

TABLA N° 12: Nivel educativo por jefe de hogar del centro poblado del sector 6

NIVEL EDUCATIVO POR JEFE DE HOGAR	CANTIDAD	PORCENTAJE
Inicial	9	22%
Primaria	18	43%
Secundaria	8	19%
Superior no universitaria	3	8%
Superior universitaria	3	8%

Fuente: Levantamiento de campo a nivel de lotes mediante encuestas propias

Del cuadro podemos concluir que en el sector 6 el 43 % de jefes de familia tienen estudios primarios, esto se debe a que están residiendo en zonas no habitables para el usuario, por ende, no existen infraestructuras tales como centros educativos, centros de salud, etc. La mayoría de las personas se dedican a la agricultura, criando animales y al cultivo.

En la zona intervenida se visualizó un centro educativo:

I.E.: 14190 Asiyaco

### 2.3.5 SALUD

En el área de salud del **sector 6** no cuenta con infraestructura de salud el más próximo se encuentra ubicado en Socchabamba y es un puesto de salud ubicado en la carretera de acceso principal que comunica el **sector 3 y 6**.

Coordenadas de ubicación de puesto de salud:

X: 647928

9

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

Y: 9490881

## 2.4 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

### 2.4.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La actividad económica de la zona de estudio basada en la agricultura y ganadería. Teniendo su área de cultivo cerca de la zona de vivienda.

### 2.4.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (ECAD)

Según las encuestas realizadas en campo, hay población que trabaja desde los 14 años a más. Basándonos en la población que se determinó en la zona de estudio:

**TABLA N° 13: Actividades Laborales que se dedica la población en el sector 6**

GRUPO ETARIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Actividad agrícola	56	34%
Otra actividad que no sea la agrícola	14	9%
Están dentro del rango de edad para trabajar (niños y ancianos)	96	57%

Fuente: Elaboración propia

## 2.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

### 2.5.1 CONDICIONALES GEOLÓGICAS

#### DESCRIPTORES

Depósito Aluvial (Qr-al)

Depósito Coluvial (Qr-co)

Fomación Llama (P-vll)


Volcánico Lancones (Km-vl)

Grupo San Pedro (Kim-sp)

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**GRÁFICO N° 2: Mapa de geología del sector 6 – Ayabaca**

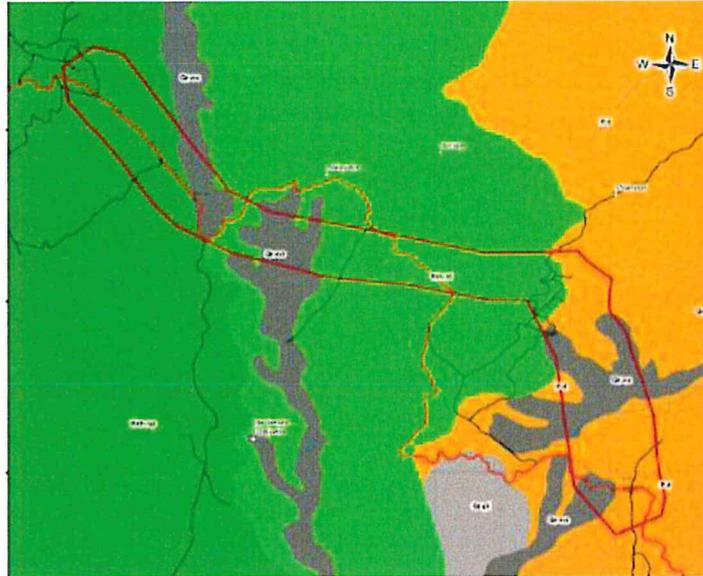

**Fuente:** Tomando como base la Información de INGEMMET, esc. 1:100000

**Grupo San Pedro (Kim-sp).**- esta es una unidad de rocas volcánico con facies sedimentarias que conforma una secuencia estratificada de brechas volcánicas de naturaleza basáltica- andesítica con limolitas y lodolitas, capas de calizas gris oscuras bien estratificadas, lavas andesíticas, areniscas arcósicas y lutitas. Las rocas presentan rasgos de fuerte deformación por esfuerzos tectónicos probablemente debido al levantamiento generado por el emplazamiento del Plutón que los levantó y a los cuales San Pedro sobreyacen como un techo colgante. Esta unidad se encuentra conformando una franja que se extiende por el sector oeste de la zona reconocida en campo donde se observa fuertemente alterada por meteorización con formación de suelos residuales arcillosos.



**FOTOGRAFÍA N° 09:** Vista de afloramiento en corte de las rocas del Grupo San Pedro en contacto por falla con un bloque de arrastra del grupo Salas.

El

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

**Volcánicos Lancones (Km-vl).** Es esta es una unidad de origen volcánico constituida por una secuencia estratiforme de brechas volcánicas piroclásticas de composición basálticas y niveles andesíticos, lavas basálticas, aglomerados y capas de tufos feldespáticos con lutitas color amarillo cremoso a rojizo. La secuencia se presenta en capas gruesas oxidadas, fácilmente erosionables además de presentar una fuerte disturbación por tectonismo. En conjunto los afloramientos se encuentran fuertemente motorizados por efectos de los procesos supérenos químicos, el cual alcanza niveles de alteración superiores a los 6.0m de espesor; los materiales residuales de la meteorización son arcillas de alta plasticidad. Dado el estado de fuerte fracturamiento e intensa alteración química de las rocas, estas son altamente vulnerables a sufrir procesos de remoción en masa como deslizamientos y acanaladuras debido a la fuerte erosión superficial del suelo. Gran parte del sector 6 de Ayabaca, está cubierto por esta unidad la cual muestra una configuración característica del relieve con montañas de contornos suaves.



**FOTOGRAFÍA N° 10:** Vista de afloramiento en corte de las rocas del Volcánico Lancones con formación de suelos arcillosos en la zona de Pilares.

**Volcánicos Llama (P-vll).- )-** esta unidad corresponde a una secuencia de rocas volcánicas depositadas en un ambiente subaéreos a lacustrinos conformados por piroclastos (10-25cms diámetro) e ignimbriticos de variada granulometría como son tufos, lapilli y cenizas volcánicas litificadas; toda la secuencia presenta una disposición estratiforme en capas gruesas a medianas poco compactos color rojo amarillento a gris blanquecino ricos en minerales feldespatos con formación de arcillas arenosas de carácter plástico. En general, estas rocas se presentan fuertemente alteradas por procesos de meteorización química originando afloramientos de arcillas color rojo bruno a rojo violáceo. Estos

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

volcánicos se presentan fuertemente erosionadas generando superficies con cárcavas profundas, lo cual revela una alta erosionabilidad que presentan estas rocas.



**FOTOGRAFÍA N° 11:** Vista de afloramiento del Volcánico Llama. Observar la coloración amarillo rojiza por meteorización química.

**Depósitos coluviales (Qr-co).** - Son los depósitos del Cuaternario originados por acción de la gravedad que se acumulan en las laderas montañosas y/o laderas; estos materiales sedimentarios en general son de forma angulosa y no presentan una buena clasificación granulométrica, por lo que incorporan casi todos los tamaños, aunque una buena proporción de ellos son clastos con tamaños >5.0cms con tamaños menores relacionados a la matriz. El ordenamiento de fragmentos es poco formado, pero, se observa un decrecimiento del tamaño de los fragmentos con los más gruesos en las partes más distales de las laderas y los espesores son relativamente gruesos alcanzando mantos de hasta 1.50m con frentes de avance más gruesos que se distribuyen por el sector noreste de la zona.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**



**FOTOGRAFÍA N° 12:** Depósitos coluviales cubriendo la parte baja de una ladera. Se observa clastos volcánicos angulosos con matriz detrítica más fina.

**Depósitos aluviales (Qr-al).**- son depósitos del cuaternario reciente, están conformados por acumulaciones de gravas angulosas de naturaleza volcánica en matriz arcillosa y bloques andesíticos-dacíticos poco consolidados que se distribuyen a lo largo de las quebradas y pie de laderas de montañas del sector noreste de la zona. Se forman por la acumulación del material detrítico proveniente de las laderas montañosas que es movilizado por corrientes densas de agua y solidos de diferentes tamaños, actuando el agua como un ente que actica y moviliza las masas saturadas de agua acumulando su carga en los niveles bajos o alcanzando los cursos de drenajes que discurren en la zona. En general son sedimentos con formas angulosas a sub angulosas con matriz de granos líticos más finos y poco compactados afectados por la alteración química supérgena. El espesor de estos materiales es variable y depende de la configuración y pendiente del relieve sobre el cual descansan, sin embargo; en promedio no es mayor a los 2.0m.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL  
SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE  
PIURA**




**FOTOGRAFÍA N° 13:** Vista de depósitos aluviales conformando gruesos cuerpos sedimentarios en quebrada. Observar la estructura aluviónica en el lado izquierdo de la foto.

*Y*  
  
**Yameli R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**GRÁFICO N° 3: Mapa de geología con descriptores de sector 6**

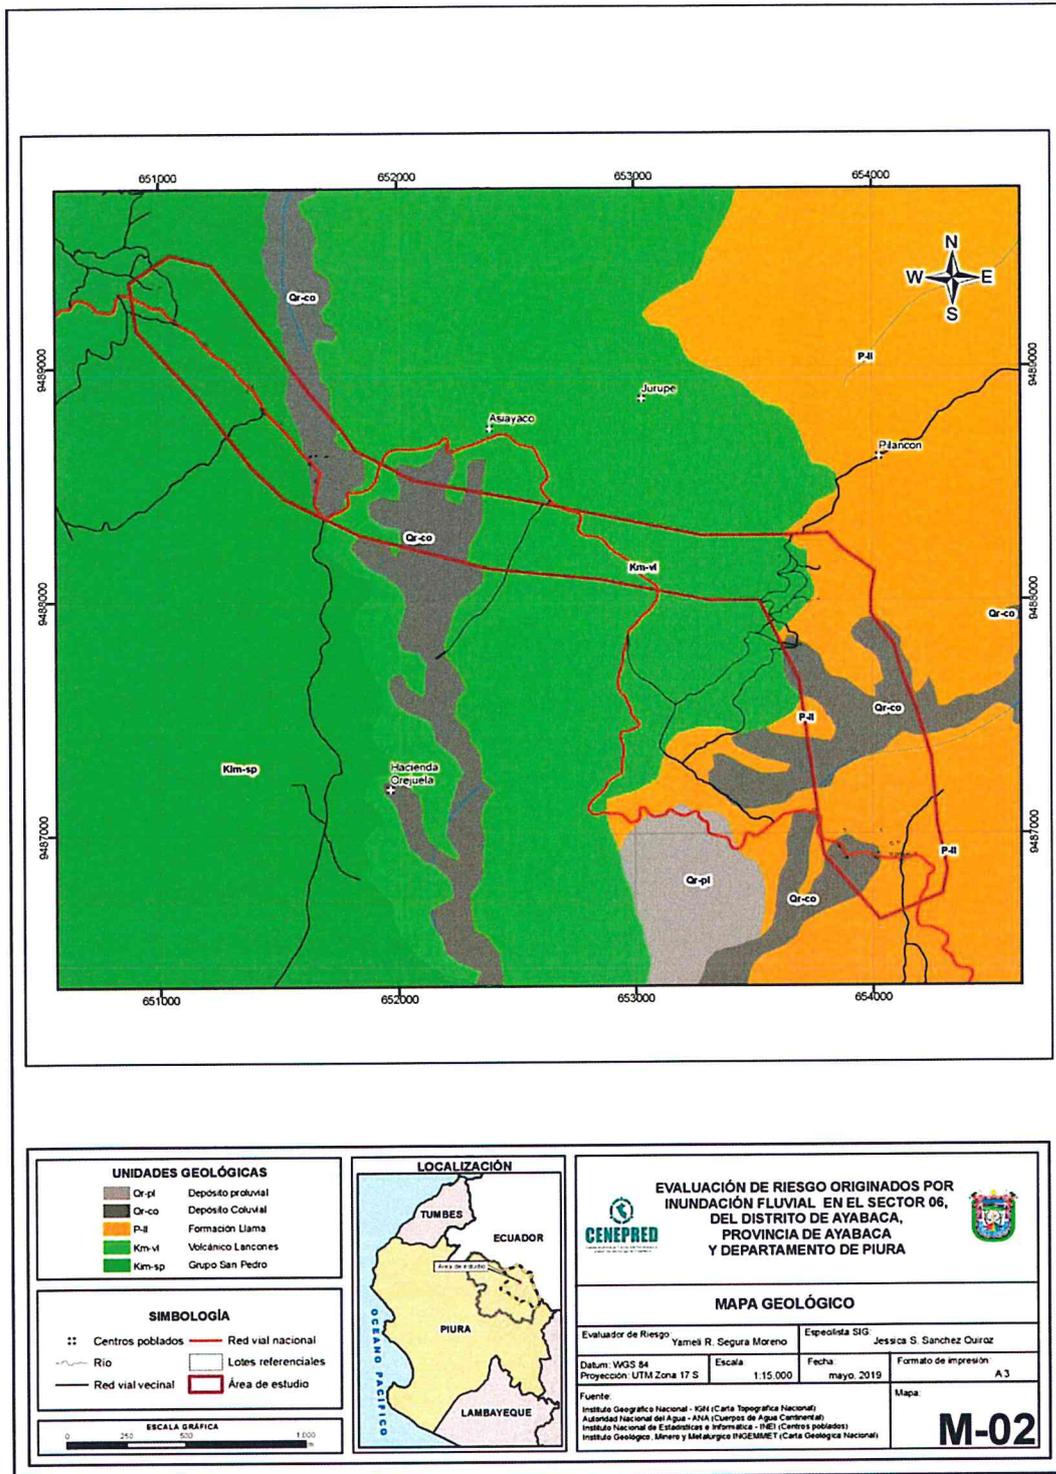

Fuente: Elaboración propia

**2.5.1.1 TIPO DE SUELO**

*Handwritten signature*

**Yamell R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

Casi todo el ámbito comprendido en el reconocimiento de campo está conformado por rocas volcánicas. La edad de los afloramientos volcánicos va desde al cretácico al cual corresponden las unidades litológica conocidas como grupo San Pedro y Volcánicos Lancones (INGEMMET). Los volcánicos Llama son de edad paleoceno-mioceno, y cada unidad litológica presenta una configuración característica y propia de su naturaleza y aspectos estructurales. A parte, encontramos depósitos sedimentarios del Cuaternario reciente identificados como depósitos coluviales y depósitos coluvio-aluvia o proluviales

### 2.5.2 CONDICIONALES GEOMORFOLÓGICAS

**Montaña (M).** - son las formas del relieve que representan las mayores elevaciones del terreno las cuales dominan la mayor parte de la zona estudiada, estas morfologías representan relieves con laderas con fuerte a moderada pendiente, es decir desniveles abruptos del terreno. Es evidente que esta forma de montaña obedece a un control estructural y litológico de la zona lo cual se asocia al comportamiento tectónico regional que tiene que ver con los procesos orogénicos de los Andes del norte del Perú. Las rocas que conforman estas montañas son rocas volcánicas que se emplazaron cubriendo los cuerpos plutónicos de la zona los cuales se relacionan con el emplazamiento del batolito costanero del Perú correspondiente a la región andina del norte.



**FOTOGRAFÍA N° 14:** Vista de la configuración morfológica de las montañas de la zona. Observar la pendiente y laderas regulares.

**Loma (lm).** - Esta morfología del relieve corresponden a formas erosivas por tanto, conforman un relieve algo quebrado que separa relieves irregulares alargados y de moderada elevación que siguen la dirección hacia los valles principales de la zona. Las formas de lomadas se distribuyen por los espacios de relieves ondulados y se levantan por encima del fondo de quebradas poco profundas, y por lo general están conformadas por rocas de moderada a baja competencia frente a los procesos de erosión de la zona y además donde la configuración del terreno sigue un patrón litológico más o menos homogéneo.

Ep

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**



**FOTOGRAFÍA N° 15:-** Vista de la configuración geomórfica de las lomas de la zona reconocida en campo.

**Ladera de Montaña (ld).** - estas son formas degradacionales del relieve que conforman los flancos de las montañas y, corresponden al contorno de los relieves con moderada a fuerte pendiente las cuales muestran variadas elevaciones. La pendiente de estas laderas está relacionada al tipo litológico que conformación el terreno, siendo más empinadas en los terrenos competentes y más tendidas en los terrenos de menor competencia litológica. Por lo general las laderas son amplias y se extienden a partir del fondo de las quebradas y/o depresiones donde se elevan hasta alcanzar la cima de las montañas. Estas laderas se extienden por gran parte del territorio comprometido en el estudio, pero con mayor desarrollo se presentan por la parte sur occidental.



**FOTOGRAFÍA N° 16:** Vista de ladera de montaña. Observar el relieve suave y regular pendiente que sigue un control litológico.

EP

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**Cono de Deyección (cd).** - estas son morfologías del terreno que resultan de la acumulación de sedimentos gruesos a manera de abanicos que se extienden por la parte baja de los valles o donde las quebradas descargan los materiales mediante una expansión lateral del cauce; por lo general ocurren en los tramos donde el valle se amplía con pérdida de gradiente a partir de un cauce más estrecho. Los materiales clásticos son generalmente mal clasificados o mal calibrados y por lo general presentan formas angulosas; estos procesos se activan en épocas de elevadas precipitaciones pluviales.



**FOTOGRAFÍA N° 17:** Vista de cono conformación de un cono de deyección.

**Cauces aluviale (C-a).** - Estas formas del relieve están representadas por las formas del relieve modeladas por las corrientes de agua que canalizan el drenaje de la zona; corresponden a formas depresionadas elongadas que se ajustan al nivel de erosión del relieve y a la magnitud del volumen de agua que drena por las laderas de las montañas. Esta unidad geomórfica está definida por las numerosas quebradas que discurre por el sector comprendido en el reconocimiento de campo, algunos cauces mantiene caudales durante casi todo el año y en ella ocurren importantes acumulaciones de material detrítico originando depósitos de fondo con formas relativamente planas con terrazas aluviales laterales a los cauces y grandes bloques rocosos lo cual expresa la alta energía que mueven las corrientes con capacidad de transporte del material grueso.

EP



**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**



**FOTOGRAFÍA N° 18:** Vista de las formas de cauces de drenaje que discurren por la zona, las cuales canalizan las corrientes aluvionales en temporada de fuertes precipitaciones pluviales.

**DESCRIPTORES**

Cauce Aluvial (C-a)

Cono de deyección (Cd)

Ladera de montaña (Ld)

Loma (Lm)


Montaña (M)

*ES*

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**GRÁFICO N° 4: Mapa de geomorfología con descriptores del sector 6 - Ayabaca**

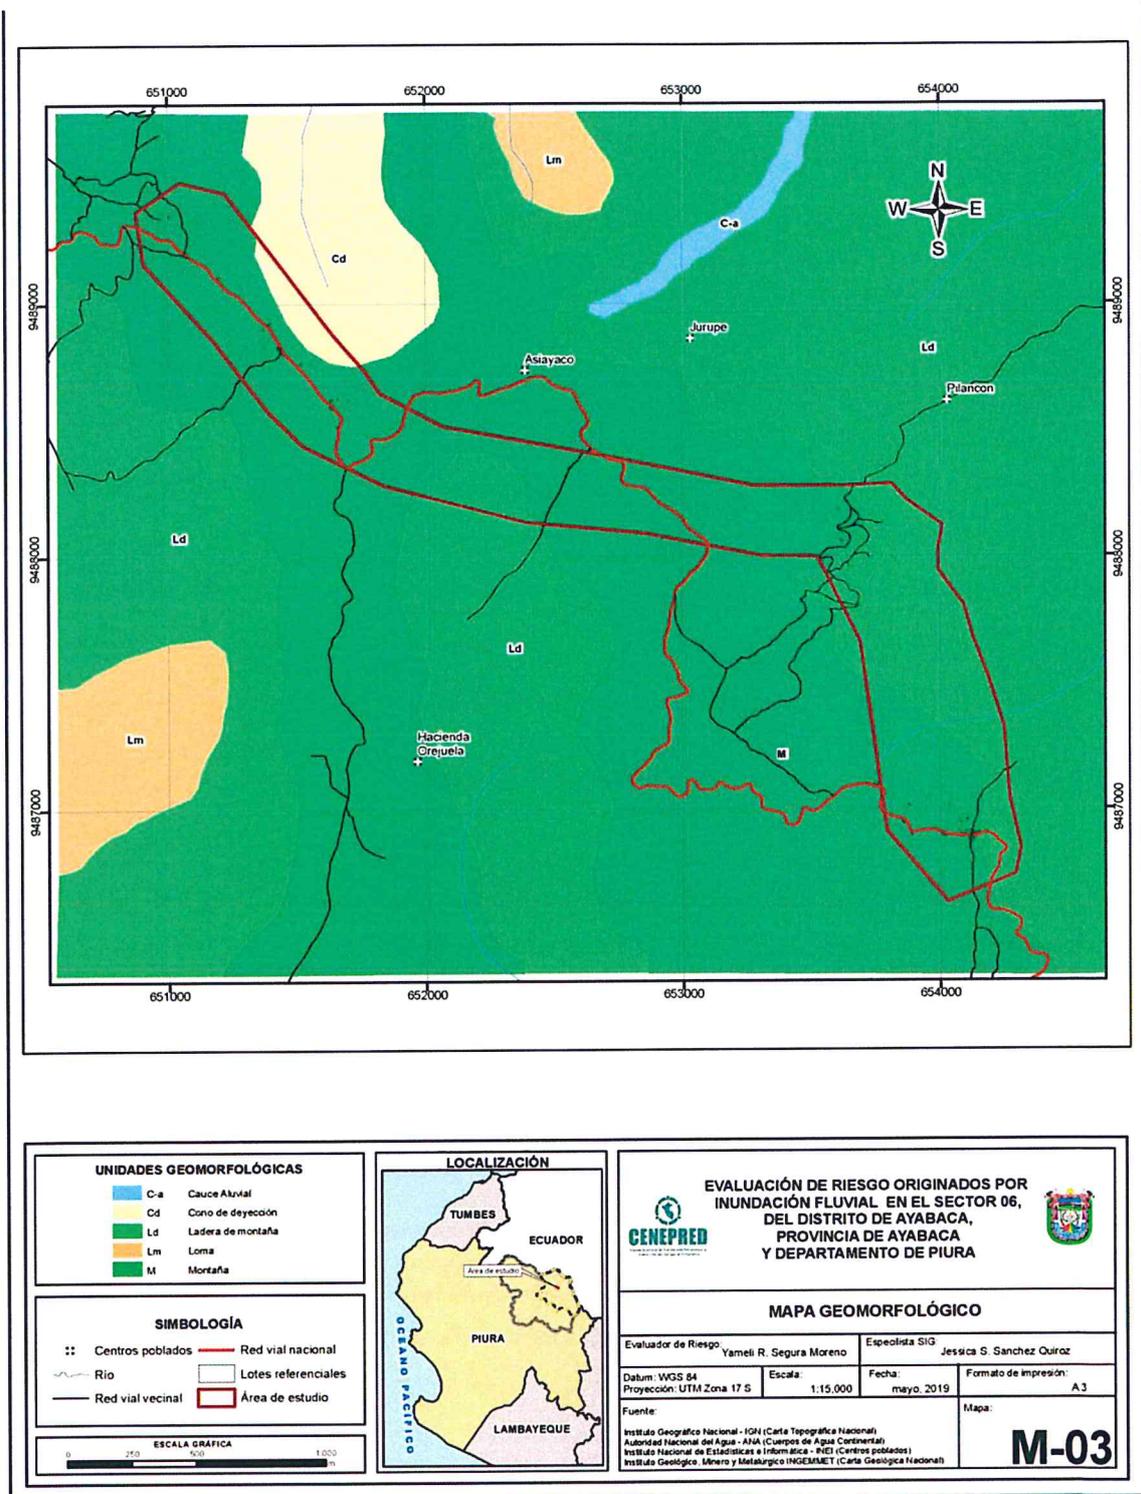

Fuente: Elaboración propia

*Y*


*Yameli R. Segura Moreno*  
**Yameli R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**2.5.3 PENDIENTE**

En la zona de estudio se visualizó que la mayor cantidad de viviendas están en el margen de pendiente entre 0 – 5 grados, siendo estos lo afectados ante un fenómeno por **inundación pluvial**, pero se visualiza una menor cantidad de población en las zonas con variación de pendiente: asimismo el margen de 15 – 25 grados, el margen de 15-25 grados en el sector 6.

**GRÁFICO N° 5: Mapa de pendiente del sector 6 - Ayabaca**

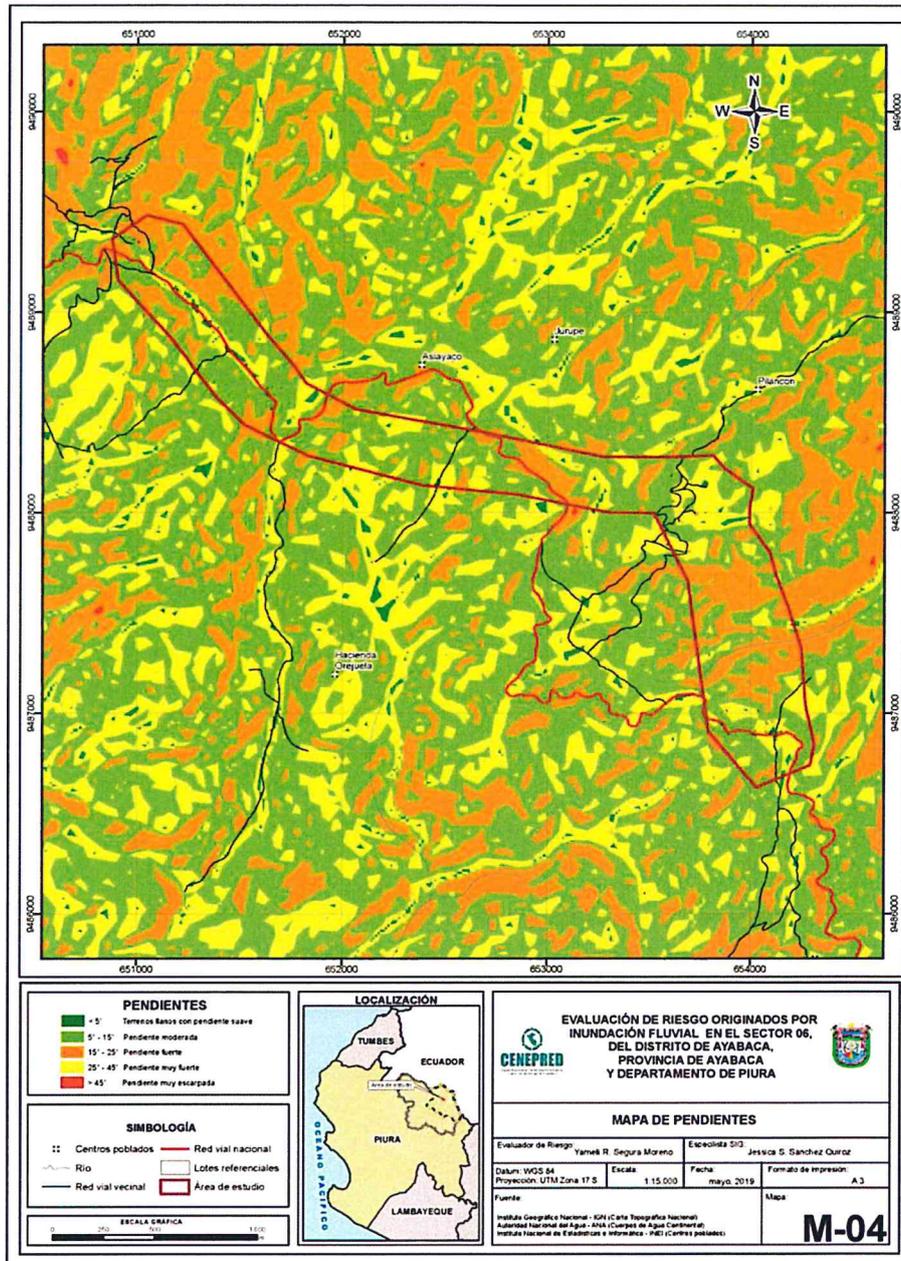

Fuente: Elaboración propia

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**2.5.4 CONDICIONALES CLIMATOLÓGICAS**

**2.5.4.1 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA**


En base al Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988), desarrollado a través del Sistema de Clasificación de Climas de Warren Thornthwaite, el sector 6 del distrito Ayabaca, se caracteriza por presentar un clima lluvioso, semifrío y húmedo, con lluvia deficiente en otoño e invierno propio de su estacionalidad (B(o,i)B'3H3).

**2.5.4.2 CLIMA**

Durante los meses de marzo a setiembre, la temperatura máxima promedio del aire fluctúa entre 16,6°C y 19,0°C. En cuanto a la temperatura mínima del aire, presenta similar comportamiento que la temperatura máxima, con valores que oscilan entre 9,3°C y 10,4°C. Ambas temperaturas presentan menores valores durante los meses de invierno.

Respecto al comportamiento de las lluvias, suele presentarse entre los meses de octubre y mayo, siendo más intensas en los meses de febrero y abril. En el primer trimestre del año las lluvias totalizan aproximadamente 733,1 mm. Los meses más secos para la zona predominan durante el invierno (junio a agosto). Anualmente acumula 1338,9 mm.

**GRÁFICO N° 6: Comportamiento temporal de la temperatura del aire y precipitación promedio en la estación meteorológica Ayabaca**

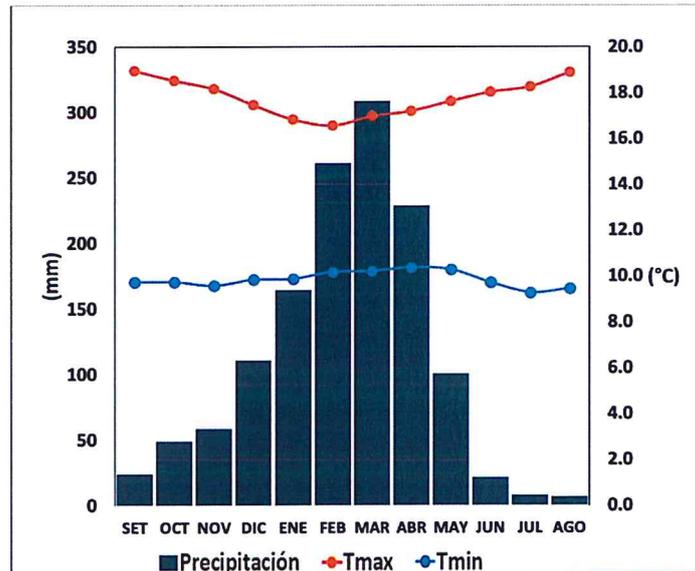

Fuente: MINAGRI - SENAMHI, 2013. Adaptado CENEPRED, 2019

*Y*

*Yameli R. Segura Moreno*  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA


## 2.5.4.4 EVENTOS HISTÓRICOS

### PRECIPITACIONES EXTREMAS

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anómalas, que establecieron la presencia de “El Niño costero 2017”, con el incremento abrupto de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presentó valores sobre su normal histórica, siendo más intensas los meses de febrero y marzo 2017 (gráfica N°07); situación que complementado a la presencia de los vientos del norte y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentración de humedad atmosférica, propiciando un comportamiento anómalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja costera peruana. A su vez, la persistencia de un sistema atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Perú propició condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

**GRÁFICO N° 7: Anomalía de la Temperatura superficial del mar (°C) en el Pacífico ecuatorial para el periodo diciembre 2016 – abril 2017**

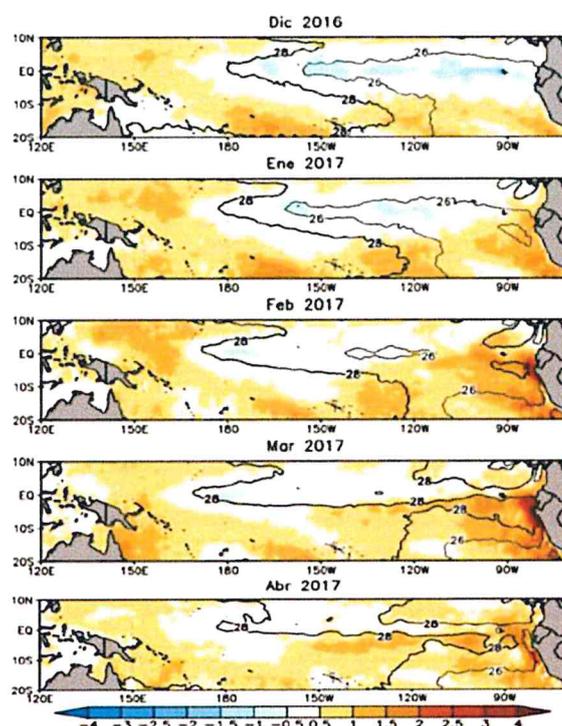

Fuente: ENFEN, 2017

El Niño costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar al evento El Niño del año 1925. Sin embargo, presentó mecanismos locales y características diferentes a los eventos extraordinarios El Niño de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017).


**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

En este contexto, el **sector 6 del distrito Ayabaca** presentó lluvias intensas en el verano 2017 catalogadas como "Extremadamente Lluvioso" (superior a 53,6 mm en un día - percentil 99). Según la información de la estación meteorológica Ayabaca, la máxima lluvia diaria se registró el 8 de abril del 2017 durante "El Niño costero" totalizando 56,8 mm. Asimismo, en la gráfico N°8 se muestran las precipitaciones acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa 2017 (línea roja), donde se incrementan las lluvias progresivamente desde enero, pero con mayores acumulados a partir de febrero.

El evento "El Niño costero 2017", por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar como el tercer "Fenómeno El Niño" más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú (ENFEN, 2017).


**GRÁFICO N° 8: Precipitación diaria acumulada en la estación meteorológica Ayabaca**

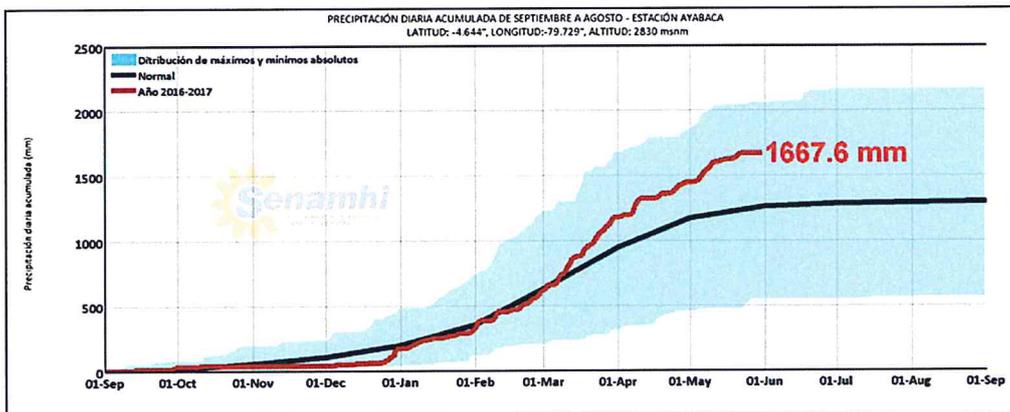

Fuente: SENAMHI, 2017

Respecto a la frecuencia promedio de lluvias extremas, el gráfico N° 09 muestra que durante el verano 2017 los días catalogados como "Extremadamente Lluvioso" predominaron en febrero y marzo, aunado a ello se presentaron también días "muy lluviosos", "lluviosos" y "moderadamente lluvioso" durante estos meses.

**GRÁFICO N° 9: Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Niño costero 2017 en el distrito Ayabaca.**

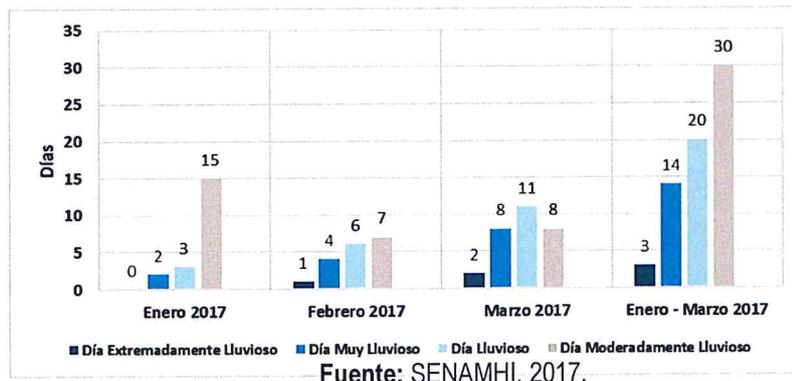


**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**2.5.4.5 DESCRIPTORES DEL FACTOR DESENCADENANTE**

Para el trimestre enero a marzo del año 2017, durante el Niño Costero 2017, las lluvias superaron sus cantidades normales, presentándose un exceso significativo de lluvias. En la Tabla N°15, se muestra los descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se asocia a los rangos de anomalías de las precipitaciones expresados en forma gradual. Estos rangos nos representan cuanto se ha desviado la precipitación, durante este evento extremo, en términos porcentuales con relación a la precipitación usual de la zona (precipitación media). En los rangos con mayores valores porcentuales, las lluvias anómalas fueron mayores.

**TABLA N°15. Anomalía de precipitación durante el periodo enero-marzo 2017 para el sector 6 del distrito Ayabaca**

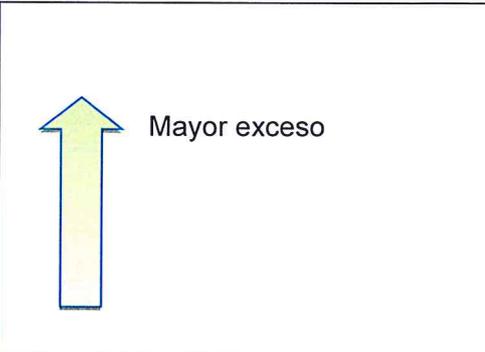Rango de anomalías (%)	
30-40 % superior a su normal climática	
25-30 % superior a su normal climática	
20-25 % superior a su normal climática	
15-20 % superior a su normal climática	
10-15 % superior a su normal climática	

Fuente: SENAMHI, 2017. Adaptado CENEPRED, 2019.


En el gráfico N°10, se observa que el área donde se encuentra el sector 6 del distrito Ayabaca, predominó lluvias sobre lo normal alcanzando anomalías entre 30 y 40% durante el trimestre de enero a marzo del 2017.



  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**GRÁFICO N° 10. Anomalía de precipitación durante El Niño costero 2017 (enero-marzo)**

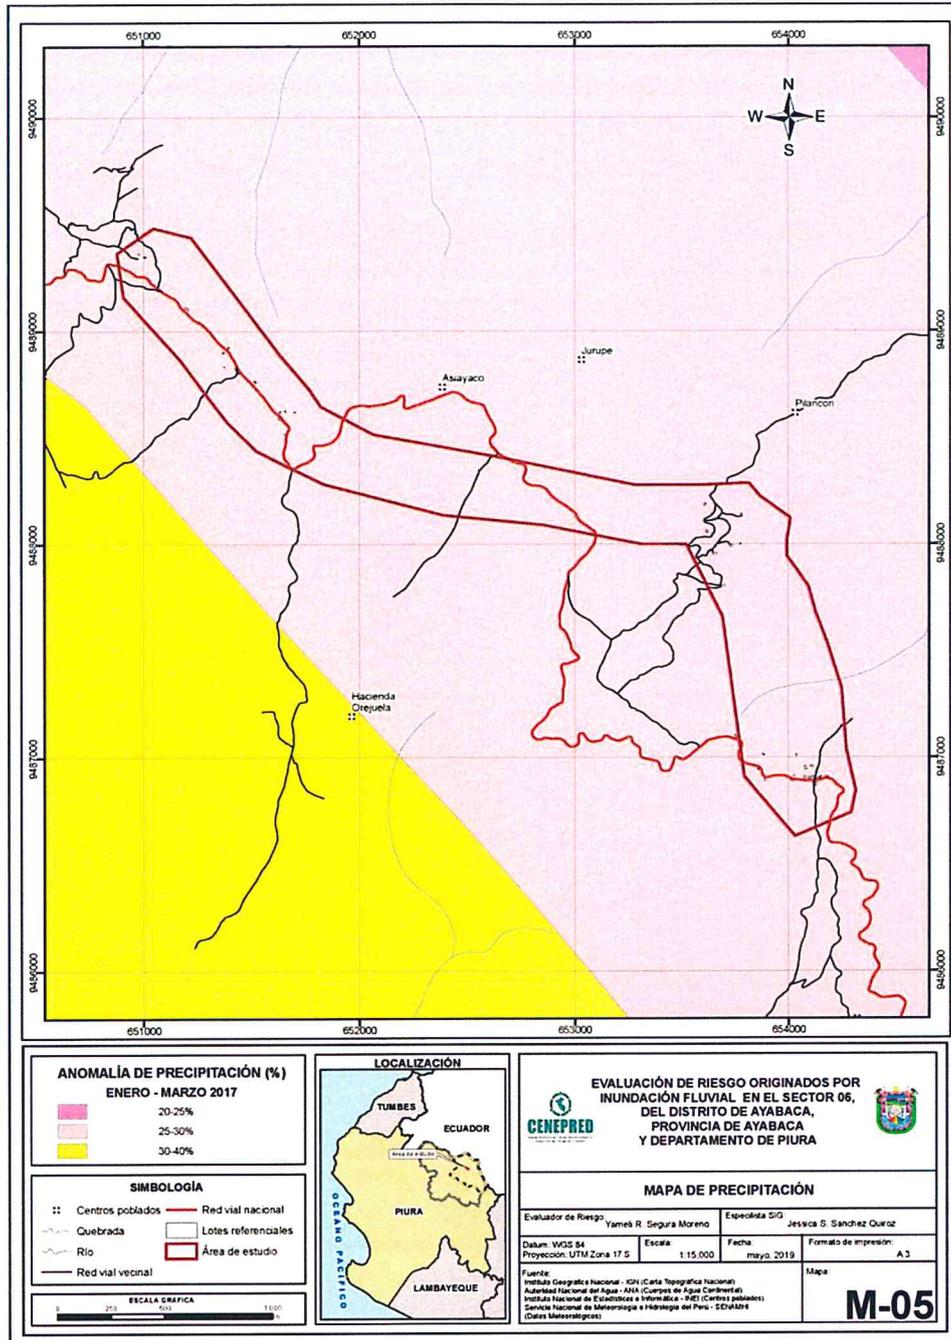

Fuente: CENEPRED.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P.R.L.: 7913**

## CAPÍTULO 3

Q



**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913


# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

## CAPÍTULO III: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD

El peligro a analizar es generado por fenómeno de origen natural: Inundación Pluvial, ello nos permite realizar la identificación y medición del peligro, basándonos en estudios técnicos y trabajo de campo; también las afectaciones que se han dado en el 2017 y 1925, siendo éstas las más críticas con respecto a temas de inundación pluvial.

### 3.1 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PELIGRO

Se determinó los niveles de peligrosidad del fenómeno por inundación Pluvial para lograr identificar las áreas que presentan niveles de peligro: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. Esto se logró iniciar con la recopilación de datos y/o información para lograr identificar los parámetros de evaluación y la susceptibilidad del territorio (Factores Condicionantes y Desencadenantes). Este trabajo previo ayuda a cuantificar los elementos expuestos susceptibles frente a la Inundación. Ver el Anexo 03: Metodología de Cálculo Saaty para más detalle.

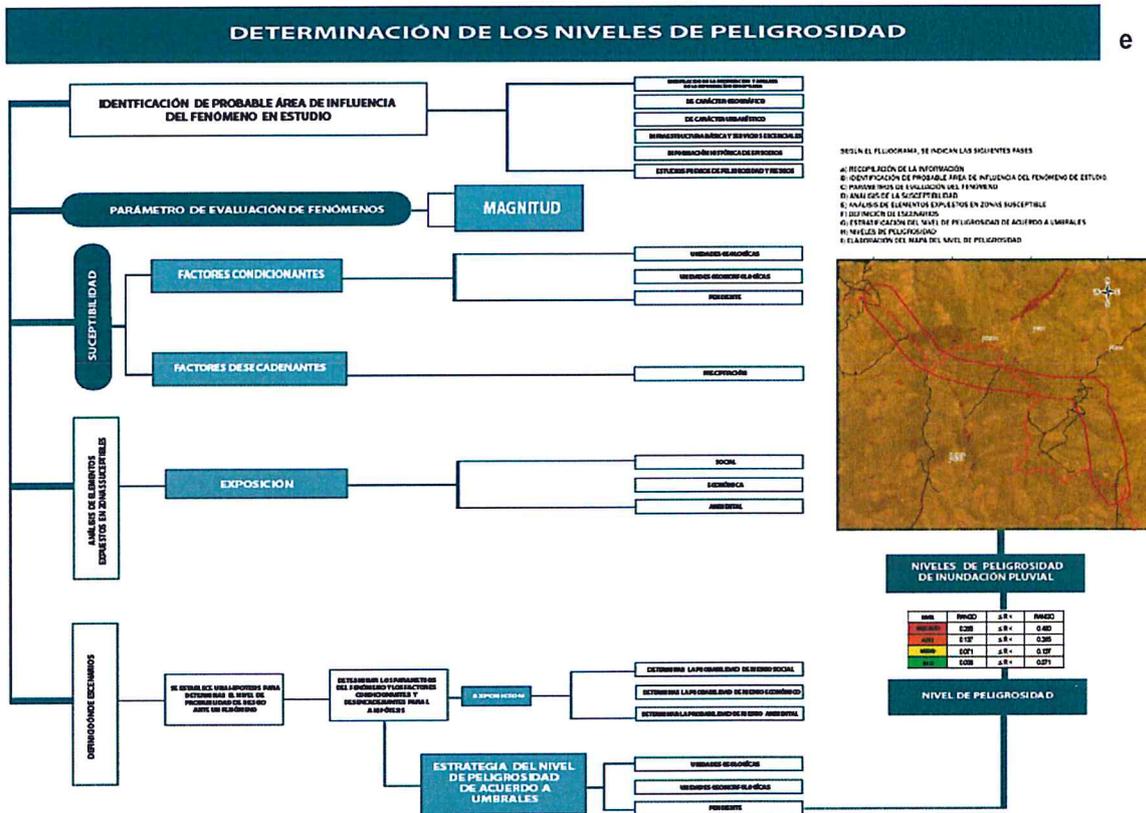

Fuente: Elaboración CENEPRED en base a Manual de Evaluación de Riesgo.


  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

## 3.2 RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para la recopilación se trabajó con instrumentos de recojo de datos como fichas técnicas de verificación de las vulnerabilidades y encuestas realizada a la población. A su vez, se trabajó con información proporcionada de fuente terciaria por los especialistas en Geografía, Geología y Meteorología para complementar la data obtenida en campo.

**GRÁFICO N° 12: Flujograma para recopilación de información**

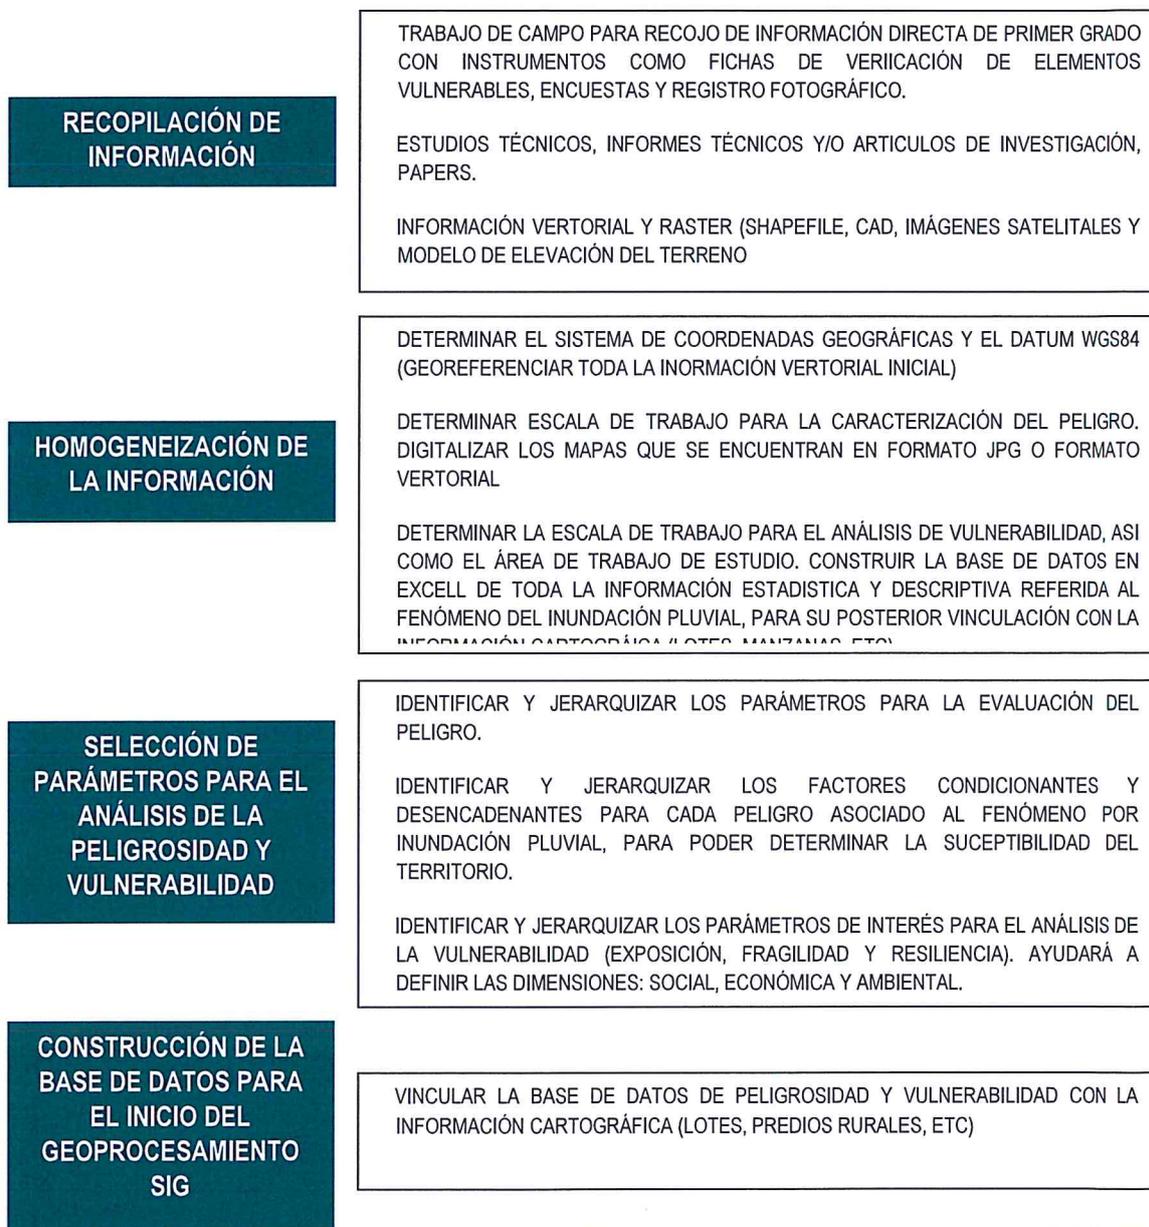

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de Evaluación de Riesgo de CENEPRED

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA


## 3.3 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Posterior a la identificación del área de influencia de los peligros generados por origen natural: **Inundación Pluvial**. Se procedió a evaluar los parámetros que intervienen en la génesis de los fenómenos por la data obtenida en campo, por los antecedentes históricos antes mencionados del Fenómeno El Niño costero.

A continuación, la definición de parámetros de evaluación:

## 3.4 CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO

GRÁFICO N° 13: Parámetros para la identificación y caracterización del peligro

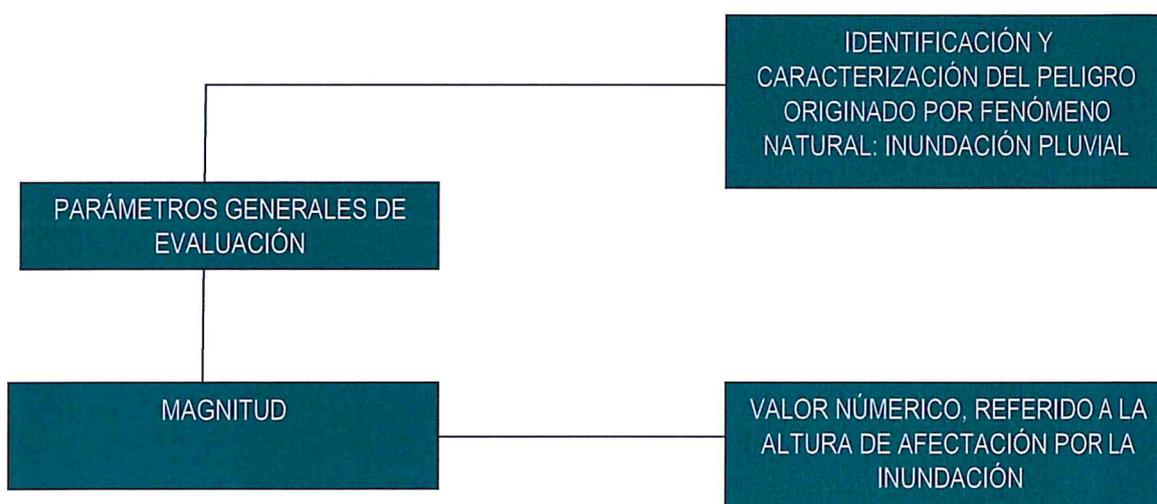

Fuente: Elaboración propia

### 3.4.1 INUNDACIÓN PLUVIAL

Las inundaciones se producen cuando las lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad de campo del suelo, el volumen máximo de transporte del río es superado y el cauce principal se desborda e inunda los terrenos circundantes. Las llanuras de inundación (franjas de inundación) son áreas de superficie adyacente a ríos o riachuelos, sujetas a inundaciones recurrentes. Debido a su naturaleza cambiante, las llanuras de inundación y otras áreas inundables deben ser examinadas para precisar la manera en que pueden afectar a la población que actualmente se ubica en dichas zonas.

#### a) POR SU ORIGEN

Se produce por la acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar o área geográfica sin que este fenómeno coincide necesariamente con el desbordamiento de un cauce fluvial. Este tipo de inundación se genera tras un régimen de lluvias intensas persistentes, es decir, por la concentración de un elevado

Ⓟ

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de una precipitación moderada y persistente durante un amplio periodo de tiempo sobre un suelo poco permeable.<sup>1</sup>

### b) PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

Para identificar la caracterización del peligro, se ha considerado la información generada por las entidades técnicas, especialistas requeridos para este estudio (ingenieros en geología, geografía, meteorología, arquitectura, etc.), también la configuración y afectación actual del ámbito de estudio, por lo cual es con suma importancia realizar la siguiente mención:

### 3.5 PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL PELIGRO

De acuerdo al el fenómeno de inundación pluvial en el **sector 6 de Ayabaca** en el año 2017 ocurrió por una alta precipitación y por ende la inundación en la zona mencionada.

Por ello para el Parámetro de Evaluación se ha considerado la Magnitud de afectación, medida en metros (altura).

#### 3.5.1 MAGNITUD:

TABLA N° 16: PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	
MAGNITUD	
MAG	
	1.000

Fuente: Elaboración propia

TABLA N° 17: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO DE EVALUACIÓN: MAGNITUD				
PARÁMETRO		MAGNITUD	PESO PONDERADO:	
DESCRIPTORES	MAG1	MAYOR A 1 m.	PESO MAG1	<b>0.474</b>
	MAG2	0.60 m. – 1.00 m	PESO MAG2	<b>0.286</b>
	MAG3	0.20 m. - 0.60 m.	PESO MAG3	<b>0.136</b>
	MAG4	0.01 m.- 0.20 m.	PESO MAG4	<b>0.069</b>
	MAG5	MENOR A 0.01 m.	PESO MAG5	<b>0.035</b>

<sup>1</sup> Manual de CENEPRED Peligros generados por fenómenos de origen hidrometeorológico y oceanográfico Por su origen

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

ÍNDICE Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA	
IC=	0,047
RC=	0,043
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

**Fuente:** Elaboración propia.

**3.6 SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO**

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de influencia en el ámbito rural del **sector 6 de Ayabaca** se han considerado los siguientes factores:

TABLA N° 18: FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD			
FACTOR DESENCADENANTE	FACTORES CONDICIONANTES		
PRECIPITACIÓN	PENDIENTE	GEOMORFOLOGÍA	GEOLOGÍA

**Fuente:** Elaboración propia.

**3.6.1 ANÁLISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE**

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor desencadenante, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Los valores numéricos (pesos) fueron obtenidos mediante el proceso de análisis jerárquico.

**a) PARÁMETRO: PRECIPITACIÓN**

DESCRIPTORES DEL FACTOR DESENCADENANTE

TABLA N° 19: FACTOR DESENCADENANTE
PARÁMETRO 01
PRECIPITACIÓN
PRC
1.000

**Fuente:** Elaboración propia.




**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 20: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO PRECIPITACIÓN					
PARÁMETRO		PRECIPITACIÓN	PESO PONDERADO:		1.000
DESCRIPTORES	PRC1	30-40 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA	PESO PRC1	0,497	
	PRC2	25-30 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA	PESO PRC2	0,262	
	PRC3	20-25 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA	PESO PRC3	0,136	
	PRC4	15-20 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA	PESO PRC4	0,069	
	PRC5	10-15 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA	PESO PRC5	0,037	
			SUMA	1	

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 21: TABLA DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PRECIPITACIÓN						
PARÁMETRO	PRC1	PRC2	PRC3	PRC4	PRC5	PONDERACIÓN
PRC1	1,00	3,00	5,00	7,00	8,00	0,497
PRC2	0,33	1,00	3,00	5,00	7,00	0,262
PRC3	0,20	0,33	1,00	3,00	5,00	0,136
PRC4	0,14	0,20	0,33	1,00	3,00	0,069
PRC5	0,13	0,14	0,20	0,33	1,00	0,037
SUMA	1,80	4,68	9,53	16,33	24,00	1.000
1/SUMA	0,56	0,21	0,10	0,06	0,04	

Fuente: Elaboración propia.



  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

<b>TABLA N° 22: TABLA DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PRECIPITACIÓN</b>						
PARÁMETRO	PRC2	PRC3	PRC4	PRC5	SUMA	PONDERACION
PRC2	0,56	0,64	0,52	0,43	0,33	<b>0,497</b>
PRC3	0,19	0,21	0,31	0,31	0,29	<b>0,262</b>
PRC4	0,11	0,07	0,10	0,18	0,21	<b>0,136</b>
PRC5	0,08	0,04	0,03	0,06	0,13	<b>0,069</b>
SUMA	0,07	0,03	0,02	0,02	0,04	<b>0,037</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

<b>TABLA N° 23: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)</b>	
IC=	0.068
RC=	0.061
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia.

**3.6.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES**

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros del factor condicionante, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

<b>TABLA N° 24: FACTORES CONDICIONANTE</b>			
PESO	PARÁMETRO 01	PARÁMETRO 02	PARÁMETRO 03
	PENDIENTE	GEOMORFOLOGÍA	GEOLOGÍA
	PD	GEOM	GEO
	<b>0.539</b>	<b>0.297</b>	<b>0.163</b>

Fuente: Elaboración propia.

Los valores numéricos (pesos) fueron obtenidos mediante el proceso de análisis jerárquico, el procedimiento matemático.

**a) PARÁMETRO: PENDIENTE**

Es un parámetro que evalúa las variaciones en la inclinación del terreno de acuerdo a la topografía del terreno.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 25: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO PENDIENTE		
PARÁMETRO	PENDIENTE	
DESCRIPTORES	PD1	MENOR A 5 GRADOS (TERRENOS LLANOS Y/O INCLINADOS CON PENDIENTE SUAVE)
	PD2	DE 5 GRADOS A MÁS Y MENOR A 15 GRADOS (PENDIENTE MODERADA)
	PD3	DE 15 GRADOS A MÁS Y MENOR A 25 GRADOS (PENDIENTE FUERTE)
	PD4	DE 25 GRADOS A MÁS Y A 45 GRADOS (PENDIENTE MUY FUERTE)
	PD5	MAYOR A 45 GRADOS O MÁS (PENDIENTE MUY ESCARPADA)

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N°26: TABLA DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PENDIENTE					
PARÁMETRO	PD1	PD2	PD3	PD4	PD5
PD1	1.00	2.00	5.00	7.00	9.00
PD2	0.50	1.00	3.00	5.00	7.00
PD3	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
PD4	0.14	0.20	0.33	1.00	3.00
PD5	0.11	0.14	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.95	3.68	9.53	16.33	25.00
1/SUMA	0.51	0.27	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 27: TABLA DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PENDIENTE						
PARÁMETRO	PD1	PD2	PD3	PD4	PD5	PONDERACIÓN
PD1	0,51	0,54	0,52	0,43	0,36	<b>0.474</b>
PD2	0,26	0,27	0,31	0,31	0,28	<b>0.286</b>
PD3	0,10	0,09	0,10	0,18	0,20	<b>0.136</b>
PD3	0,07	0,05	0,03	0,06	0,12	<b>0.069</b>
PD5	0,06	0,04	0,02	0,02	0,04	<b>0.035</b>

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 28: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)	
IC=	0.047
RC=	0.043
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia.

**b) PARÁMETRO: GEOMORFOLOGÍA**

TABLA N° 29: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO GEOMORFOLOGÍA		
PARÁMETRO	GEOMORFOLOGÍA	
DESCRITORES	GEOM1	CAUCE ALUVIAL (C-a)
	GEOM2	CONO DE DEYECCIÓN (Cd)
	GEOM3	LADERA DE MONTAÑA (Ld)
	GEOM4	LOMA (Lm)
	GEOM5	MONTAÑA (M)

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 30: TABLA DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GEOMORFOLOGÍA					
PARÁMETRO	GEOM1	GEOM2	GEOM3	GEOM4	GEOM5
GEOM1	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
GEOM2	1/2	1.00	2.00	3.00	4.00
GEOM3	1/3	1/2	1.00	2.00	3.00
GEOM4	1/4	1/3	1/2	1.00	2.00
GEOM5	1/5	1/4	1/3	1/2	1.00
SUMA	2.28	4.08	6.83	10.50	15.00
1/SUMA	0.44	0.24	0.15	0.10	0.07

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

<b>TABLA N° 31: TABLA DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GEOMORFOLOGÍA</b>						
PARÁMETRO	GEOM 1	GEOM2	GEOM3	GEOM4	GEOM5	PONDERACIÓN
GEOM1	0,44	0,49	0,44	0,38	0,33	<b>0.416</b>
GEOM2	0,22	0,24	0,29	0,29	0,27	<b>0.262</b>
GEOM3	0,15	0,12	0,15	0,19	0,20	<b>0.161</b>
GEOM3	0,11	0,08	0,07	0,10	0,13	<b>0.099</b>
GEOM5	0,09	0,06	0,05	0,05	0,07	<b>0.062</b>

Fuente: Elaboración propia.

<b>TABLA N° 32: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)</b>	
IC=	0.017
RC=	0.015
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia.

**c) PARÁMETRO: GEOLOGÍA**

<b>TABLA N° 33: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO GEOLOGÍA</b>		
PARÁMETRO	GEOLOGÍA	
DESCRIPTORES	GEO1	DEPÓSITO ALUVIAL (Qr-al)
	GEO2	DEPÓSITO COLUVIAL (Qr-co)
	GEO3	TONALITAS-GRANODIORITAS (KT-tn,gr)
	GEO4	VOLCANICO LANCONES (Km-vl)
	GEO5	Grupo San Pedro (Kim-sp)

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 34: TABLA DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GEOLOGÍA					
PARÁMETRO	GEO1	GEO2	GEO3	GEO4	GEO5
GEO1	1.00	2.00	4.00	6.00	8.00
GEO2	1/2	1.00	2.00	4.00	6.00
GEO3	1/4	1/2	1.00	2.00	4.00
GEO4	1/6	1/4	1/2	1.00	2.00
GEO5	1/8	1/6	1/4	1/2	1.00
SUMA	2.04	3.92	7.75	13.50	21.00
1/SUMA	0.49	0.26	0.13	0.07	0.05

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 35: TABLA DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GEOLOGÍA						
PARÁMETRO	GEO1	GEO2	GEO3	GEO4	GEO5	PONDERACIÓN
GEO1	0,49	0,51	0,52	0,44	0,38	0.468
GEO2	0,24	0,26	0,26	0,30	0,29	0.268
GEO3	0,12	0,13	0,13	0,15	0,19	0.144
GEO3	0,08	0,06	0,06	0,07	0,10	0.076
GEO5	0,06	0,04	0,03	0,04	0,05	0.044

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 36: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)	
IC=	0.012
RC=	0.010
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia.

### 3.7 ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS EN ZONAS SUSCEPTIBLES

Los elementos expuestos inmersos en el ámbito de estudio han sido identificados en el trabajo de campo realizado con el equipo técnico consultor.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 37: ELEMENTOS EXPUESTOS POBLACIÓN		
ELEMENTO EXPUESTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
POBLADORES	166	Unidades

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N°38: ELEMENTOS EXPUESTOS VIVIENDA		
ELEMENTO EXPUESTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
VIVIENDA	41	Unidades

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N°39: ELEMENTOS EXPUESTOS CENTROS EDUCATIVOS		
ELEMENTO EXPUESTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
CENTROS EDUCATIVOS	1	Unidad


Fuente: Elaboración propia.

**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**GRÁFICO N°14: Mapa de elementos expuestos**

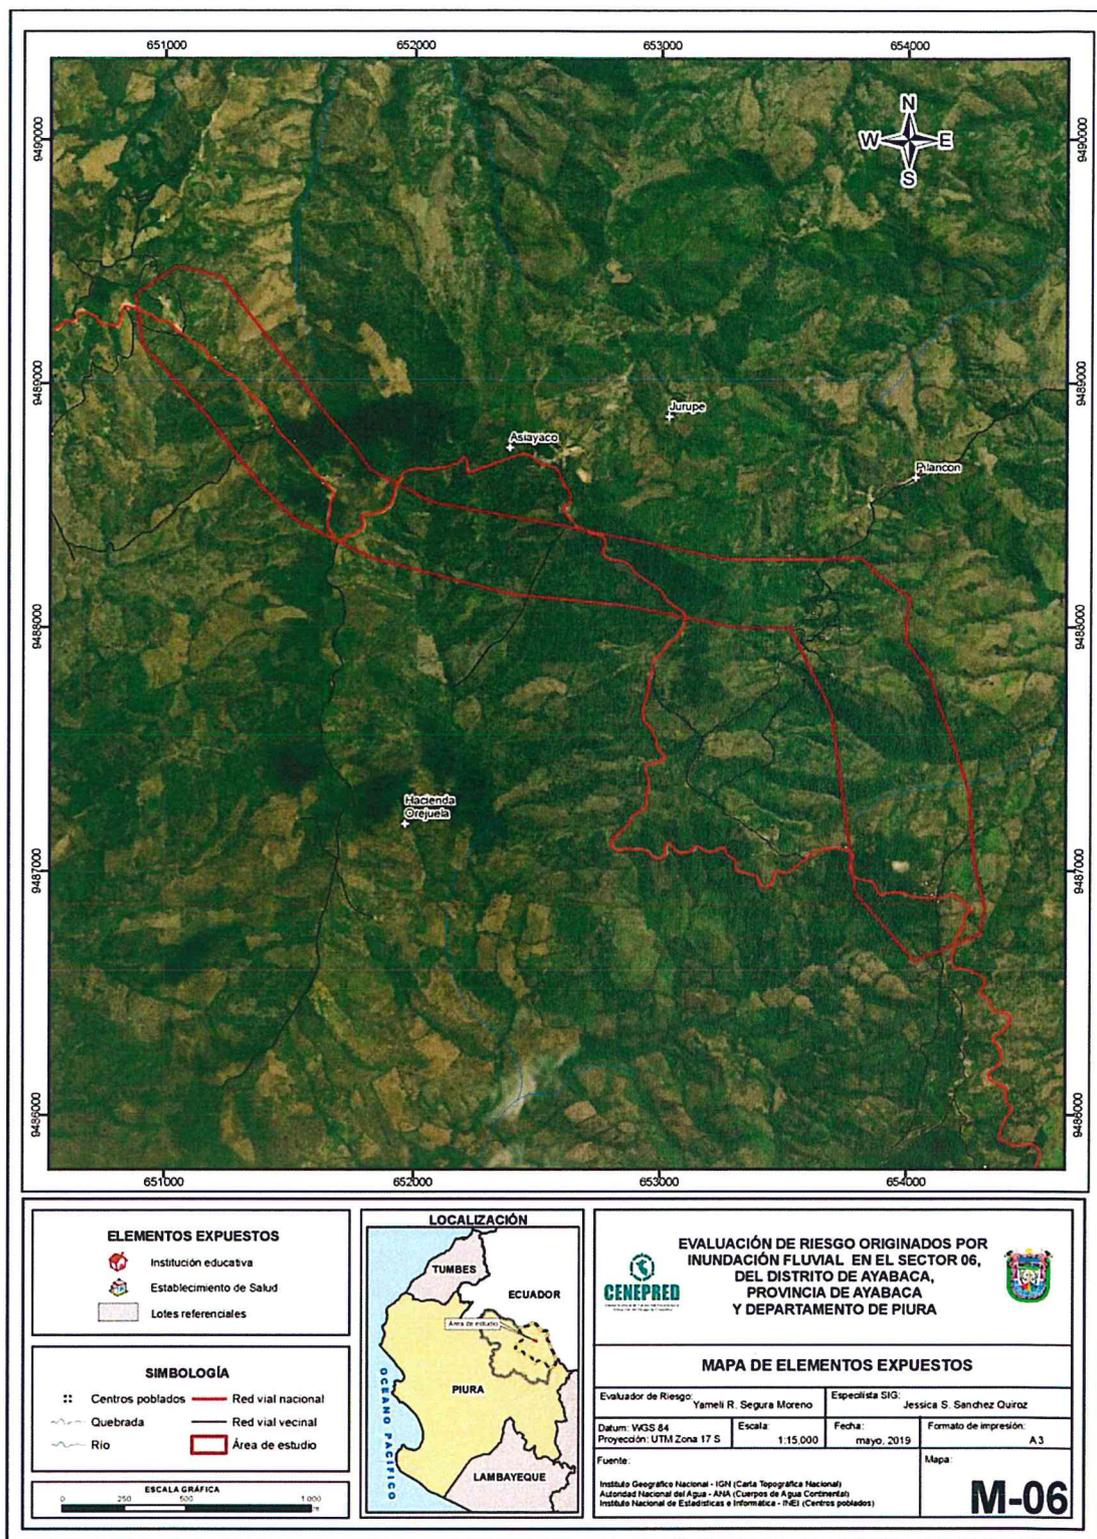

Fuente: Elaboración propia.

**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

### 3.8 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS

Se ha considerado el peor escenario: alcanzando anomalías entre 220 y 300% durante el trimestre de enero a marzo 2017. En las zonas donde se alcanzaron mayores rangos porcentuales (ver tonalidades de la leyenda), las lluvias anómalas fueron mayores. El cual presenta un periodo de retorno o de recurrencia de 118 años.

Con el área de afectación se ha considerado como máximo el 1.00m promedio en los muros afectados en el último Fenómeno El Niño.

### 3.9 NIVELES DE PELIGRO

TABLA N° 40 _ NIVEL DEL PELIGRO			
NIVEL	RANGO		RANGO
MUY ALTO	0.278	$\leq P \leq$	0.475
ALTO	0.138	$\leq P <$	0.278
MEDIO	0.071	$\leq P <$	0.138
BAJO	0.038	$\leq P <$	0.071

Fuente: Elaboración propia.

  
  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**3.10 ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO**

<b>TABLA N° 41: CUADRO DE ESTRATIFICACIÓN DE PELIGRO</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>NIVELES</b>	<b>RANGO</b>
MAGNITUD MAYOR A 1m., PENDIENTE, MENOR A 5 GRADOS (TERRENOS LLANOS Y/O INCLINADOS CON PENDIENTE SUAVE), GEOMORFOLOGÍA, CAUSE ALUVIAL (C-a), GEOLOGÍA, DEPÓSITO PROLUVIAL (Qr-pl), PRECIPITACIÓN, 30-40 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA.	<b>MUY ALTO</b>	0.278 ≤ P < 0.475
MAGNITUD 0.60m. - 1m, PENDIENTE, DE 5 GRADOS A MÁS Y MENOR A 15 GRADOS (PENDIENTE MODERADA), GEOMORFOLOGÍA, CONO DE DEYECCIÓN (Cd), GEOLOGÍA, DEPOSITO COLUVIAL (Qr-co), ,PRECIPITACIÓN, 30-40 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA	<b>ALTO</b>	0.138 ≤ P < 0.278
MAGNITUD 0.20 m. - 0.60m., PENDIENTE, DE 15 GRADOS A MÁS Y MENOR A 25 GRADOS (PENDIENTE FUERTE), GEOMORFOLOGÍA, LADERA DE MONTAÑA (Ld), GEOLOGÍA, FORMACIÓN LLAMA (P-II), PRECIPITACIÓN, 30-40 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA	<b>MEDIO</b>	0.071 ≤ P < 0.138
MAGNITUD 0.010 m.- 0.20m., MENOR A 0.01m., PENDIENTE, DE 25 GRADOS A MÁS Y A 45 GRADOS (PENDIENTE MUY FUERTE), MAYOR A 45 GRADOS O MÁS (PENDIENTE MUY ESCARPADA), GEOMORFOLOGÍA, LOMA (Lm), MONTAÑA (M), GEOLOGÍA, VOLCÁNICO LANCONES (Km-vl), GRUPO SAN PEDRO (Klm-sp), PRECIPITACIÓN, 30-40 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA,	<b>BAJO</b>	0.038 ≤ P < 0.071


Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**3.11 MAPA DEL PELIGRO**

**GRÁFICO N° 15: Mapa de peligro del sector 6 del distrito de Ayabaca**

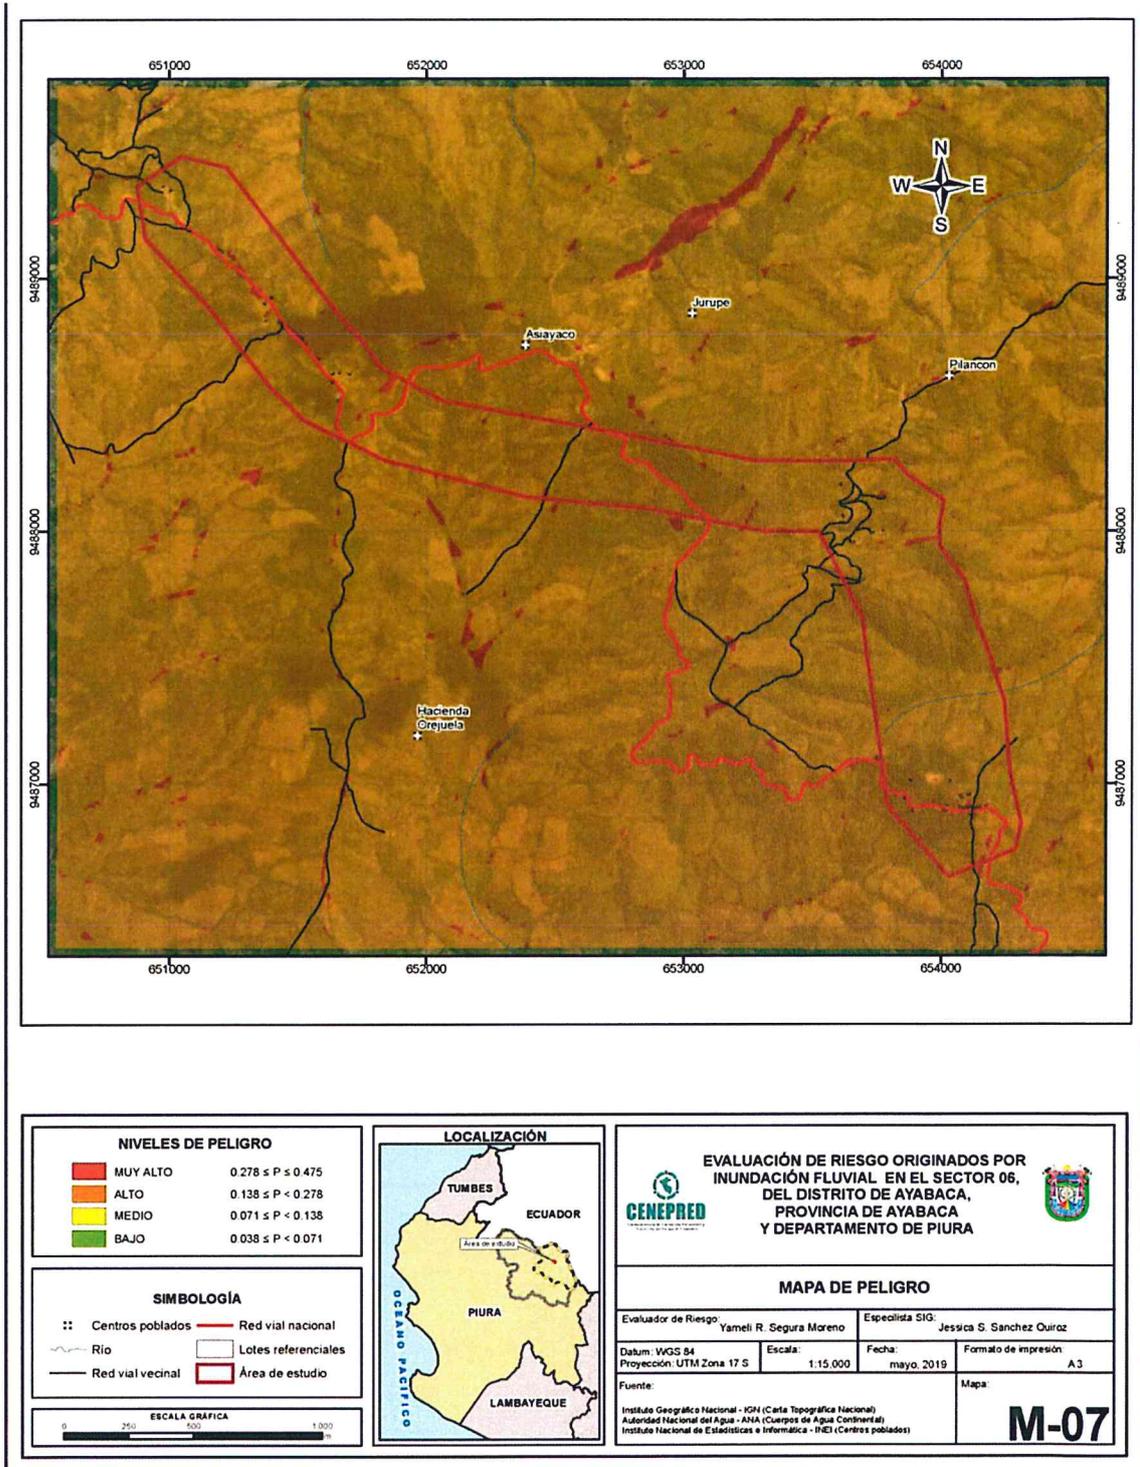

Fuente: Elaboración propia.

*[Handwritten mark]*

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

# CAPÍTULO 4

B



---

**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

## CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD

En el marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM) se define la vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. En este contexto para desarrollar el estudio, por la escala empleada surgió la necesidad de utilizar información primaria a nivel de lotes, ya que, la disponibilidad de información a este nivel no existe; por lo que se recopiló los datos in-situ, mediante la elaboración de fichas y el respectivo procesamiento de este en gabinete.

GRÁFICO N° 16: Factores de Vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia



Fuente: Obtenido del Manual de Evaluación de Riesgos Página 123.


### 4.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD

Para el estudio de vulnerabilidad del sector 3 de Ayabaca, se ha considerado los procedimientos del "Manual para Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales del CENEPRED, utilizando información de población y vivienda recopilada en campo y la secuencia de análisis de vulnerabilidad es según el siguiente diagrama

  
El **Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. RL.: 7913

INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

GRÁFICO N° 17: Flujograma del procedimiento para determinar los niveles de vulnerabilidad

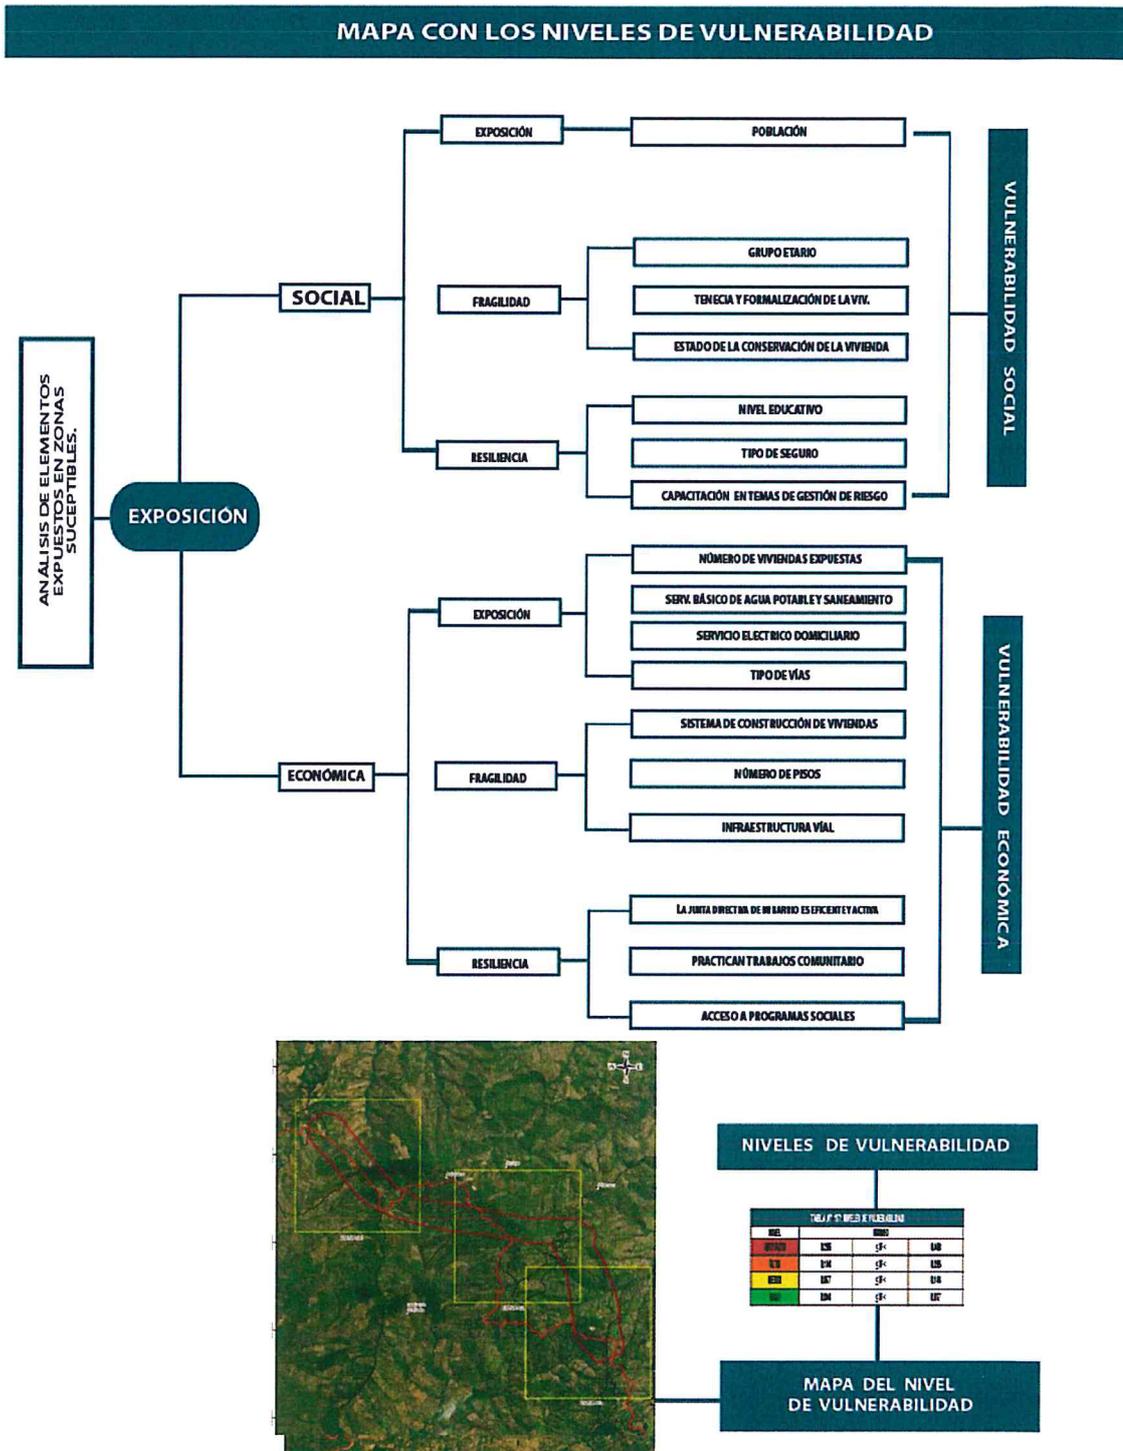

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de Evaluación de Riesgo de CENEPRED.

*EP*

*Yameli R. Segura Moreno*

**Yameli R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

### 4.1.1. FACTORES DE LA VULNERABILIDAD: EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA

#### 4.1.1.1. EXPOSICIÓN

La Exposición, está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. En el caso del **sector 6 de Ayabaca**, dicha exposición está referida a las viviendas que se encuentran ubicadas dentro de la Franja marginal, a la población que habita dichas viviendas, a todos los servicios de habitabilidad básica, vías de acceso, el uso del suelo y la calidad del aire.

La exposición se genera por una relación inapropiada con la naturaleza, debido a no cumplir con políticas de emplazamiento sobre zonas ribereñas y por ello hace que todos los parámetros mencionados en el párrafo anterior estén expuestos.

**FOTOGRAFÍA N° 19: Edificaciones expuestas y susceptibles a un peligro de origen natural en el sector 6**



**Fuente:** Propia.

Al respecto es importante indicar que se cuantifica la probable afectación de los elementos expuestos (área geográfica en riesgo) que están dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural, calculando las probables pérdidas o daños (vidas humanas, infraestructura, bienes, y el ambiente), que podrían generarse a consecuencia de la manifestación de los fenómenos naturales.<sup>2</sup>

Es importante analizar la posible pérdida en lo correspondiente a la:

- Dimensión Social: población.
- Dimensión Económica: agricultura, comercio, transporte y comunicaciones, energía, agua y saneamiento.

<sup>2</sup> Texto obtenido del Manual de Evaluación de Riesgos, elaborado por CENEPRED Lima.

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

### 4.1.1.2. FRAGILIDAD

La Fragilidad, está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. En general, está centrada en las condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es de origen interno, por ejemplo:

Formas de construcción, no seguimiento de normativa vigente sobre construcción y/o materiales, entre otros. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad.

#### FOTOGRAFÍA N° 20: Viviendas inadecuadas o precarias en la zona de estudio del sector 6



Fuente: Propia.

### 4.1.1.3. RESILIENCIA

La Resiliencia, está referida al nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro. Está asociada a condiciones sociales y de organización de la población. A mayor resiliencia, menor Vulnerabilidad.

### 4.1.2. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

Para el análisis de la vulnerabilidad se logró definir mediante un estudio de todos los elementos susceptibles al peligro asociados a la inundación pluvial, posteriormente se definieron todos los parámetros de evaluación con sus respectivos descriptores. Cada parámetro y descriptor ha sido definido por cada especialista, para luego plasmar las ponderaciones respectivas.

Ahora se explicará todos los parámetros contemplados por cada tipo de dimensión:

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**4.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL**

La dimensión social contempla los siguientes parámetros:

TABLA N° 42: DIMENSIÓN SOCIAL		
EXPOSICIÓN SOCIAL	FRAGILIDAD SOCIAL	RESILIENCIA SOCIAL
a) POBLACIÓN	a) GRUPO ETARIO. b) MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD. c) ENFERMEDAD VÍRICA PREEXISTENTE (DENGUE, SIKA,ETC).	a) CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA. b) ACTITUD FRENTE AL RIESGO. c) CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO.

**Fuente:** Elaboración propia.

**4.2.1. ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN EN LA DIMENSIÓN SOCIAL**

El análisis de la exposición social se realiza sobre una población (según levantamiento de campo), de los cuales se ha considerado POBLACIÓN en rangos de cantidad de habitantes por vivienda. A continuación, se detallará el parámetro, así como el análisis y su ponderado respectivo por descriptor.

**A) POBLACIÓN**

TABLA N° 43: EXPOSICIÓN SOCIAL	
PARÁMETRO 01	
POBLACIÓN	
PO	
1.000	

**Fuente:** Elaboración propia.

TABLA N° 44: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO POBLACIÓN		
PARÁMETRO	POBLACIÓN	
DESCRIPTORES	PO1	8 a más HABITANTES
	PO2	6 - 7 HABITANTES
	PO3	5 HABITANTES
	PO4	3 - 4 HABITANTES
	PO5	0 -2 HABITANTES

**Fuente:** Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

<b>TABLA N° 45: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO POBLACIÓN</b>					
PARÁMETRO	PO1	PO2	PO3	PO4	PO5
PO1	1.00	2.00	5.00	7.00	9.00
PO2	1/2	1.00	2.00	5.00	7.00
PO3	1/5	1/2	1.00	2.00	5.00
PO4	1/7	1/5	1/2	1.00	2.00
PO5	1/9	1/7	1/5	1/2	1.00
SUMA	1.95	3.84	8.70	15.50	24.00
1/SUMA	0.51	0.26	0.11	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.

<b>TABLA N° 46: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO POBLACIÓN</b>						
PARÁMETRO	PO1	PO2	PO3	PO4	PO5	PONDERACIÓN VECTOR DE PRIORIZACIÓN
PO1	0,51	0,52	0,57	0,45	0,38	<b>0.487</b>
PO2	0,26	0,26	0,23	0,32	0,29	<b>0.272</b>
PO3	0,10	0,13	0,11	0,13	0,21	<b>0.137</b>
PO4	0,07	0,05	0,06	0,06	0,08	<b>0.066</b>
PO5	0,06	0,04	0,02	0,03	0,04	<b>0.038</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

<b>TABLA N° 47: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)</b>	
IC=	0.021
RC=	0.019
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia.

9



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**4.2.2. ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA DIMENSIÓN SOCIAL**

TABLA N° 48: FRAGILIDAD SOCIAL		
PARÁMETRO 01	PARÁMETRO 02	PARÁMETRO 03
GRUPO ETARIO	MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD	ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGUE, SIKI, ETC)
GE	MRD	EVP
0.633	0.260	0.106

**Fuente:** Elaboración propia.

**A) GRUPO ETARIO**

TABLA N° 49: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO GRUPO ETARIO		
PARÁMETRO	GRUPO ETARIO	
DESCRIPTORES	GE1	DE 0 A 5 AÑOS Y MAYOR A 65 AÑOS, ALTAMENTE DEPENDIENTE DEL ENTORNO FAMILIAR
	GE2	DE 6 A 12 AÑOS Y DE 60 A 64 AÑOS, REGULARMENTE DEPENDIENTE DEL ENTORNO FAMILIAR
	GE3	DE 13 A 15 AÑOS Y DE 50 A 59 AÑOS, POCA DEPENDENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR
	GE4	DE 14 A 30 AÑOS, REGULARMENTE INDEPENDIENTE
	GE5	DE 31 A 49 AÑOS, INDEPENDIENTE

**Fuente:** Elaboración propia

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N°50: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GRUPO ETARIO					
PARÁMETRO	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5
GE1	1.00	4.00	5.00	7.00	8.00
GE2	¼	1.00	3.00	5.00	7.00
GE3	1/5	1/3	1.00	3.00	5.00
GE4	1/7	1/5	1/3	1.00	3.00
GE5	1/8	1/7	1/5	1/3	1.00
SUMA	1.72	5.68	9.53	16.33	24.00
1/SUMA	0.58	0.18	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 51 MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GRUPO ETARIO						
PARÁMETRO	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	PONDERACIÓN VECTOR DE PRIORIZACIÓN
GE1	0,58	0,70	0.52	0.43	0.33	<b>0.515</b>
GE2	0,15	0,18	0.31	0.31	0.29	<b>0.247</b>
GE3	0,12	0,06	0.10	0.18	0.21	<b>0.134</b>
GE4	0,08	0,04	0.03	0.06	0.13	<b>0.068</b>
GE5	0,07	0,03	0.02	0.02	0.04	<b>0.036</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 52: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)	
IC=	0.085
RC=	0.076
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia.

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**B) MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD**

TABLA N° 53: MATRIZ DE MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD		
PARÁMETRO	MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD	
DESCRIPTORES	MR1	DISCAPACIDAD MÚLTIPLE (DOS O MÁS DISCAPACIDADES JUNTAS)
	MR2	DISCAPACIDAD MOTORA O MOVILIDAD REDUCIDA, DIFICULTAD PARA TRASLADARSE NIÑOS Y ANCIANOS
	MR3	DISCAPACIDAD VISUAL
	MR4	DISCAPACIDAD INTELECTUAL
	MR5	DISCAPACIDAD SENSORIAL

TABLA N° 54: MATRIZ DE DISCAPACIDAD						
PARÁMETRO	MR1	MR2	MR3	MR4	MR5	VECTOR DE PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)
MR1	1.00	2.00	4.00	6.00	8.00	0.448
MR2	1/2	1.00	3.00	5.00	6.00	0.291
MR3	1/4	1/3	1.00	3.00	5.00	0.149
MR4	1/6	1/5	1/3	1.00	3.00	0.074
MR5	1/8	1/6	1/5	1/3	1.00	0.039
SUMA	2.04	3.70	8.53	15.33	23.00	1.000
1/SUMA	0.49	0.27	0.12	0.07	0.04	

**Fuente:** Elaboración propia.

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 55: MATRIZ DE MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD						
PARÁMETRO	MR1	MR2	MR3	MR4	MR5	VECTOR DE PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)
MR1	0.49	0.54	0.47	0.39	0.35	<b>0.448</b>
MR2	0.24	0.27	0.35	0.33	0.26	<b>0.291</b>
MR3	0.12	0.09	0.12	0.20	0.22	<b>0.149</b>
MR4	0.08	0.05	0.04	0.07	0.13	<b>0.074</b>
MR5	0.06	0.05	0.02	0.02	0.04	<b>0.039</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 56: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)	
IC=	0.051
RC=	0.046
RC<0.10	CUMPLE

**C) ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE**

TABLA N° 57: MATRIZ DE DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGUE, SIKA, ETC)		
PARÁMETRO	MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD	
DESCRIPTORES	EV1	AFECTACIÓN POR DOS VIRUS: DENGUE, SIKA U OTRO (EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO (Aedes Aegypti))
	EV2	AFECTACIÓN DE DENGUE (EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO (Aedes Aegypti))
	EV3	AFECTACIÓN DE SIKA(EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO (Aedes Aegypti))
	EV4	AFECTACIÓN DE CHIKUNGUNYA U OTRO (EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO (Aedes Aegypti))
	EV5	SIN AFECTACIÓN Y/O SIN PRESENCIA DE ALGÚN VECTOR

Fuente: Elaboración propia

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N° 58 MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGUE, SIKA, ETC)**

PARÁMETRO	EV1	EV2	EV3	EV4	EV5	VECTOR DE PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)
EV1	1.00	2.00	4.00	5.00	9.00	0.467
EV2	1/2	1.00	2.00	4.00	5.00	0.262
EV3	1/4	½	1.00	2.00	4.00	0.145
EV4	1/5	¼	1/2	1.00	2.00	0.080
EV5	1/9	1/5	1/4	1/2	1.00	0.045
SUMA	2.06	3.95	7.75	12.50	21.00	1.000
1/SUMA	0.49	0.25	0.13	0.08	0.05	

Fuente: Elaboración propia.

**TABLA N° 59 MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGUE, SIKA, ETC)**

PARÁMETRO	EV1	EV2	EV3	EV4	EV5	VECTOR DE PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)
EV1	0.49	0.51	0.52	0.40	0.43	<b>0.467</b>
EV2	0.24	0.25	0.26	0.32	0.24	<b>0.262</b>
EV3	0.12	0.13	0.13	0.16	0.19	<b>0.145</b>
EV4	0.10	0.06	0.06	0.08	0.10	<b>0.080</b>
EV5	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	<b>0.045</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 60: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)	
IC=	0.012
RC=	0.011
RC<0.10	CUMPLE

Fuente: Elaboración propia.

**4.2.3. ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA EN LA DIMENSIÓN SOCIAL**

TABLA N° 61: FRAGILIDAD SOCIAL		
PARÁMETRO 01	PARÁMETRO 02	PARÁMETRO 03
CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA	ACTITUD FRENTE AL RIESGO	CAPACITACION EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO
CLOP	AFS	CTRS
0.571	0.286	0.143

Fuente: Elaboración propia.

**A) CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA**

TABLA N° 62: MATRIZ DE DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA		
PARÁMETRO	CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA	
DESCRIPTORES	CLOP1	EXISTE DESCONOCIMIENTO DE TODA LA POBLACIÓN SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES.
	CLOP2	EXISTE UN ESCASO CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES.
	CLOP3	EXISTE UN REGULAR CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES.
	CLOP4	LA MAYORÍA DE POBLACIÓN TIENE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES.
	CLOP5	TODA LA POBLACIÓN TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES.

Fuente: Elaboración propia.

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N°63: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA**

PARÁMETRO	CLOP1	CLOP2	CLOP3	CLOP4	CLOP5
CLOP1	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00
CLOP2	1/3	1.00	3.00	5.00	7.00
CLOP3	1/5	1/3	1.00	3.00	5.00
CLOP4	1/7	1/5	1/3	1.00	3.00
CLOP5	1/9	1/7	1/5	1/3	1.00
SUMA	1.79	4.68	9.53	16.33	25.00
1/SUMA	0.56	0.21	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.

**TABLA N°64 MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA**

PARÁMETRO	CLOP1	CLOP2	CLOP3	CLOP4	CLOP5	VECTOR DE PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)
CLOP1	0.56	0.64	0.52	0.43	0.36	<b>0.503</b>
CLOP2	0.19	0.21	0.31	0.31	0.28	<b>0.260</b>
CLOP3	0.11	0.07	0.10	0.18	0.20	<b>0.134</b>
CLOP4	0.08	0.04	0.03	0.06	0.12	<b>0.068</b>
CLOP5	0.06	0.03	0.02	0.02	0.04	<b>0.035</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

**TABLA N° 65: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)**

IC=	0.061
RC=	0.054
RC<0.10	CUMPLE

Fuente: Elaboración propia

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**B) ACTITUD FRENTE AL RIESGO**

TABLA N° 66: MATRIZ DE DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO ACTITUD FRENTE AL RIESGO		
PARÁMETRO	ACTITUD FRENTE AL RIESGO	
DESCRIPTORES	AFS1	ACTITUD FATALISTA, CONFORMISTA Y CON DESIDIA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN,
	AFS2	ACTITUD ESCASAMENTE PREVISORA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN,
	AFS3	ACTITUD PARCIALMENTE PREVISORA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, ASUMIENDO EL RIESGO, SIN IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGO,
	AFS4	ACTITUD PARCIALMENTE PREVISORA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, ASUMIENDO EL RIESGO E IMPLEMENTANDO ESCASAS MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGO,
	AFS5	ACTITUD PREVISORA DE TODA LA POBLACIÓN, IMPLEMENTANDO DIVERSAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL RIESGO,

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N°67: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ACTITUD FRENTE AL RIESGO					
PARÁMETRO	AFS1	AFS2	AFS3	AFS4	AFS5
AFS1	1	2	3	4	5
AFS2	1/2	1	2	3	4
AFS3	1/3	1/2	1	2	3
AFS4	1/4	1/3	1/2	1	2
AFS5	1/5	1/4	1/3	1/2	1

SUMA	2.28	4.08	6.83	10.50	15.00
1/SUMA	0.44	0.24	0.15	0.10	0.07

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

<b>TABLA N°68 MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ACTITUD FRENTE AL RIESGO</b>						
PARÁMETRO	AFS1	AFS2	AFS3	AFS4	AFS5	VECTOR DE PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)
AFS1	0.44	0.49	0.44	0.38	0.33	<b>0.416</b>
AFS2	0.22	0.24	0.29	0.29	0.27	<b>0.262</b>
AFS3	0.15	0.12	0.15	0.19	0.20	<b>0.161</b>
AFS4	0.11	0.08	0.07	0.10	0.13	<b>0.099</b>
AFS5	0.09	0.06	0.05	0.05	0.07	<b>0.062</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

<b>TABLA N° 69: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)</b>	
IC=	0.017
RC=	0.015
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**C) CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN GRD**

<b>TABLA N° 70: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN GRD</b>		
PARÁMETRO	CAPACITACION Y CONCIENTIZACION EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y SIMULACROS	
<b>DESCRIPTORES</b>	CTRS1	LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN NO CUENTA NI DESARROLLAN NINGÚN TIPO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGO
	CTRS2	LA POBLACIÓN ESTÁ ESCASAMENTE CAPACITADA EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA ESCASA.
	CTRS3	LA POBLACIÓN SE CAPACITA CON REGULAR FRECUENCIA EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA MAYORITARIA.
	CTRS4	LA POBLACIÓN SE CAPACITA CONSTANTEMENTE EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA TOTAL
	CTRS5	LA POBLACIÓN SE CAPACITA CONSTANTEMENTE EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, ACTUALIZÁNDOSE, PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN SIMULACROS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA TOTAL.

**Fuente:** Elaboración propia.

<b>TABLA N° 71: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN GRD</b>					
PARÁMETRO	CTRS1	CTRS2	CTRS3	CTRS4	CTRS5
CTRS1	1.00	2.00	4.00	5.00	6.00
CTRS2	1/2	1.00	2.00	4.00	5.00
CTRS3	1/4	1/2	1.00	2.00	4.00
CTRS4	1/5	1/4	1/2	1.00	2.00
CTRS5	1/6	1/5	1/4	1/2	1.00
SUMA	2.12	3.95	7.75	12.50	18.00
1/SUMA	0.47	0.25	0.13	0.08	0.06

**Fuente:** Elaboración propia

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

<b>TABLA N° 72: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN GRD</b>						
PARÁMETRO	CTRS1	CTRS2	CTRS3	CTRS4	CTRS5	PONDERACION_VECTOR DE PRIORIZACIÓN
CTRS1	0,47	0,51	0,52	0,40	0,33	<b>0.446</b>
CTRS2	0,24	0,25	0,26	0,32	0,28	<b>0.269</b>
CTRS3	0,12	0,13	0,13	0,16	0,22	<b>0.151</b>
CTRS4	0,09	0,06	0,06	0,08	0,11	<b>0.083</b>
CTRS5	0,08	0,05	0,03	0,04	0,06	<b>0.051</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia

<b>TABLA N° 73: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)</b>	
IC=	0.024
RC=	0.022
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia

#### 4.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

La dimensión económica contempla los siguientes parámetros:

<b>TABLA N° 74: DIMENSIÓN ECONÓMICA</b>		
EXPOSICIÓN ECONÓMICA	FRAGILIDAD ECONÓMICA	RESILIENCIA ECONÓMICA
A) ÁREA DE EXPOSICIÓN DE UNA VIVIENDA	A) SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA B) CONFIGURACIÓN DE LA ELEVACIÓN C) ESTADO DE LA CONSERVACIÓN	A) JUNTA DIRECTIVA DEL BARRIO B) PRÁCTICA DE TRABAJOS COMUNITARIOS C) ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES D) POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA Y DESOLCUPADA

Fuente: Elaboración propia




**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**4.3.1. ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA**

**A) NÚMERO DE VIVIENDAS EXPUESTAS**

TABLA N° 75: EXPOSICIÓN ECONÓMICA	
PARÁMETRO 01	
ÁREA DE EXPOSICIÓN DE UNA VIVIENDA	
AVE	
1.000	

Fuente: Elaboración propia

TABLA N° 76: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO ÁREA DE EXPOSICIÓN DE UNA VIVIENDA		
PARÁMETRO	ÁREA EXPUESTA DE LA VIVIENDA	
DESCRIPTORES	AVE1	MAYOR O IGUAL A 240m <sup>2</sup> (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA)
	AVE2	MAYOR A 180m <sup>2</sup> Y MENOR O IGUAL A 240m <sup>2</sup> (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA)
	AVE3	MAYOR A 130m <sup>2</sup> Y MENOR O IGUAL A 180m <sup>2</sup> (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA)
	AVE4	MAYOR A 80m <sup>2</sup> Y MENOR O IGUAL A 130m <sup>2</sup> (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA)
	AVE5	≤ 80 m <sup>2</sup> (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA)

Fuente: Elaboración propia

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N° 77: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ÁREA DE EXPOSICIÓN DE UNA VIVIENDA**

PARÁMETRO	AVE1	AVE2	AVE3	AVE4	AVE5
AVE1	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00
AVE2	1/3	1.00	3.00	5.00	7.00
AVE3	1/5	1/3	1.00	3.00	5.00
AVE4	1/7	1/5	1/3	1.00	3.00
AVE5	1/9	1/7	1/5	1/3	1.00
SUMA	1.79	4.68	9.53	16.33	25.00
1/SUMA	0.56	0.21	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.


**TABLA N° 78: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ÁREA DE EXPOSICIÓN DE UNA VIVIENDA**

PARÁMETRO	AVE1	AVE2	AVE3	AVE4	AVE5	PONDERACIÓN VECTOR DE PRIORIZACIÓN
AVE1	0,56	0,64	0,52	0,43	0,36	<b>0.503</b>
AVE2	0,19	0,21	0,31	0,31	0,28	<b>0.260</b>
AVE3	0,11	0,07	0,10	0,18	0,20	<b>0.134</b>
AVE4	0,08	0,04	0,03	0,06	0,12	<b>0.068</b>
AVE5	0,06	0,03	0,02	0,02	0,04	<b>0.035</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

<b>TABLA N° 79: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)</b>	
IC=	0.061
RC=	0.054
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**4.3.2. ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA**

TABLA N° 80: FRAGILIDAD ECONÓMICA		
PARÁMETRO 01	PARÁMETRO 02	PARÁMETRO 03
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA	CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA
SCV	CEE	ECV
0,633	0,260	0,106

Fuente: Elaboración propia.

**A) SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA**

TABLA N° 81: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA		
PARÁMETRO	SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA	
D E S C R I P T O R E S	SCV1	SISTEMA CONSTRUCTIVOS INFORMAL Y/O NO CONSTRUYE CON LA NORMATIVA
	SCV2	SISTEMAS CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL (APROBADOS POR SENCICO, PREFABRICADOS DE CONCRETO, TIERRA, BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA)
	SCV3	SISTEMA CONSTRUCTIVO CONVENCIONAL (MADERA, ELEMENTOS METÁLICOS, OTROS)
	SCV4	SISTEMA CONSTRUCTIVO CONVENCIONAL (ALBAÑILERÍA NO CONFINADA)
	SCV5	SISTEMA CONSTRUCTIVO CONVENCIONAL (ALBAÑILERÍA CONFINADA ARRIOSTRADA)

Fuente: Elaboración propia.




**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**ABLA N° 82: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA**

PARÁMETRO	SCV1	SCV2	SCV3	SCV4	SCV5
SCV1	1	2	4	5	7
SCV2	1/2	1	2	4	5
SCV3	1/4	½	1	2	4
SCV4	1/5	¼	1/2	1	2
SCV5	1/7	1/5	1/4	1/2	1
SUMA	2.09	3.95	7.75	12.50	19.00
1/SUMA	0.48	0.25	0.13	0.08	0.05

Fuente: Elaboración propia.

**TABLA N° 83: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA**

PARÁMETRO	SCV1	SCV2	SCV3	SCV4	SCV5	PONDERACIÓN VECTOR DE PRIORIZACIÓN
SCV1	0.48	0.51	0.52	0.40	0.37	<b>0.454</b>
SCV2	0.24	0.25	0.26	0.32	0.26	<b>0.267</b>
SCV3	0.12	0.13	0.13	0.16	0.21	<b>0.149</b>
SCV4	0.10	0.06	0.06	0.08	0.11	<b>0.082</b>
SCV5	0.07	0.05	0.03	0.04	0.05	<b>0.049</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

<b>TABLA N°84: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)</b>	
IC=	0.018
RC=	0.017
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia.

**B) CONFIGURACIÓN DE LA ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN**

<b>TABLA N°85: DESCRIPTORES DE CONFIGURACIÓN DE LA ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN</b>		
<b>PARÁMETRO</b>		<b>CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN</b>
<b>DESCRIPTORES</b>	CEE1	MAYOR A 5 PISOS
	CEE2	4 PISOS
	CEE3	3 PISOS
	CEE4	2 PISOS
	CEE5	1 PISO

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

<b>TABLA N° 86: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN</b>					
PARÁMETRO	NP1	NP2	NP3	NP4	NP5
NP1	1.00	3.00	4.00	6.00	8.00
NP2	1/3	1.00	3.00	4.00	6.00
NP3	1/4	1/3	1.00	3.00	4.00
NP4	1/6	¼	1/3	1.00	3.00
NP5	1/8	1/6	1/4	1/3	1.00
SUMA	1.88	4.75	8.58	14.33	22.00
1/SUMA	0.53	0.21	0.12	0.07	0.05

Fuente: Elaboración propia.

<b>TABLA N° 87: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN</b>						
PARÁMETRO	CEE1	CEE2	CEE3	CEE4	CEE5	PONDERACIÓN VECTOR DE PRIORIZACIÓN
CEE1	0.53	0.63	0.47	0.42	0.36	<b>0.483</b>
CEE2	0.18	0.21	0.35	0.28	0.27	<b>0.258</b>
CEE3	0.13	0.07	0.12	0.21	0.18	<b>0.142</b>
CEE4	0.09	0.05	0.04	0.07	0.14	<b>0.077</b>
CEE5	0.07	0.04	0.03	0.02	0.05	<b>0.040</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia

<b>TABLA N° 88: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)</b>	
IC=	0.059
RC=	0.053
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yamel R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**C) ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA**

TABLA N° 89: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA		
PARÁMETRO	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA	
DESCRIPTORES	ECV1	MUY MALO
	ECV2	MALO
	ECV3	REGULAR
	ECV4	BUENO
	ECV5	MUY BUENO

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 90: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA					
PARÁMETRO	ECV1	ECV2	ECV3	ECV4	ECV5
ECV1	1.00	3.00	4.00	6.00	8.00
ECV2	1/3	1.00	3.00	4.00	6.00
ECV3	1/4	1/3	1.00	3.00	4.00
ECV4	1/6	1/4	1/3	1.00	3.00
ECV5	1/8	1/6	1/4	1/3	1.00
SUMA	1.88	4.75	8.58	14.33	22.00
1/SUMA	0.53	0.21	0.12	0.07	0.05

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

<b>TABLA N° 91: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA</b>						
PARÁMETRO	ECV1	ECV2	ECV3	ECV4	ECV5	PONDERACIÓN VECTOR DE PRIORIZACIÓN
ECV1	0,53	0,63	0,47	0,42	0,36	<b>0.483</b>
ECV2	0,18	0,21	0,35	0,28	0,27	<b>0.258</b>
ECV3	0,13	0,07	0,12	0,21	0,18	<b>0.142</b>
ECV4	0,09	0,05	0,04	0,07	0,14	<b>0.077</b>
ECV5	0,07	0,04	0,03	0,02	0,05	<b>0.040</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

<b>TABLA N° 92: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)</b>	
IC=	0.059
RC=	0.053
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia

**4.3.3. ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA**

<b>TABLA N°93: RESILIENCIA ECONÓMICA</b>			
PARÁMETRO 01	PARÁMETRO 02	PARÁMETRO 03	PARÁMETRO 04
LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA	PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS	ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES	POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA
JD	PTC	APS	ECAD
0,558	0,263	0,122	0,057

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**A) JUNTA DIRECTIVA DEL BARRIO**

<b>TABLA N° 94: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO</b>		
PARÁMETRO	LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA	
<b>DESCRIPTORES</b>	JD1	NUNCA
	JD2	CASI NUNCA
	JD3	A VECES
	JD4	CASI SIEMPRE
	JD5	SIEMPRE

Fuente: Elaboración propia.

<b>TABLA N° 95: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO</b>					
PARÁMETRO	JD1	JD2	JD3	JD4	JD5
JD1	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00
JD2	1/3	1,00	3,00	5,00	4,00
JD3	1/5	1/3	1,00	3,00	5,00
JD4	1/7	1/5	1/3	1,00	3,00
JD5	1/9	1/4	1/5	1/3	1,00
SUMA	1,79	4,78	9,53	16,33	22,00
1/SUMA	0,56	0,21	0,10	0,06	0,05

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

<b>TABLA N° 96: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO</b>						
PARÁMETRO	JD1	JD2	JD3	JD4	JD5	PONDERACIÓN VECTOR DE PRIORIZACIÓN
JD1	0.56	0.63	0.52	0.43	0.41	<b>0.510</b>
JD2	0.19	0.21	0.31	0.31	0.18	<b>0.240</b>
JD3	0.11	0.07	0.10	0.18	0.23	<b>0.139</b>
JD4	0.08	0.04	0.03	0.06	0.14	<b>0.071</b>
JD5	0.06	0.05	0.02	0.02	0.05	<b>0.040</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

<b>TABLA N° 97: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)</b>	
IC=	0.079
RC=	0.071
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia.

**B) PRÁCTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS**

<b>TABLA N° 98: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS</b>		
PARÁMETRO	PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS	
DESCRIPTORES	PTC1	TOTALMENTE EN DESACUERDO
	PTC2	EN DESACUERDO
	PTC3	INDIFERENTE E INDECISO
	PTC4	DE ACUERDO
	PTC5	TOTALMENTE DE ACUERDO

Fuente: Elaboración propia.



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N° 99: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS**

PARÁMETRO	PTC1	PTC2	PTC3	PTC4	PTC5
PTC1	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
PTC2	1/2	1.00	2.00	3.00	4.00
PTC3	1/3	1/2	1.00	2.00	3.00
PTC4	1/4	1/3	1/2	1.00	2.00
PTC5	1/5	1/4	1/3	1/2	1.00
SUMA	2.28	4.08	6.83	10.50	15.00
1/SUMA	0.44	0.24	0.15	0.10	0.07

Fuente: Elaboración propia.

**TABLA N° 100: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS**

PARÁMETRO	PTC1	PTC2	PTC3	PTC4	PTC5	PONDERACIÓN
PTC1	0.44	0.49	0.44	0.38	0.33	<b>0.416</b>
PTC2	0.22	0.24	0.29	0.29	0.27	<b>0.262</b>
PTC3	0.15	0.12	0.15	0.19	0.20	<b>0.161</b>
PTC4	0.11	0.08	0.07	0.10	0.13	<b>0.099</b>
PTC5	0.09	0.06	0.05	0.05	0.07	<b>0.062</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia.



  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 101: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)	
IC=	0.017
RC=	0.015
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

Fuente: Elaboración propia.

**C) ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES**

TABLA N° 102: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES		
PARÁMETRO	ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES	
DESCRIPTORES	APS1	NO CUENTA CON NINGÚN PROGRAMA SOCIAL
	APS2	CUENTA CON CUATRO PROGRAMAS SOCIALES (VASO DE LECHE/COMEDOR POPULAR, CUNA MAS/WAWA WASI, BECA 18, PENSIÓN 65)
	APS3	CUENTA CON TRES PROGRAMAS SOCIALES (VASO DE LECHE/COMEDOR POPULAR, CUNA MAS/WAWA WASI, BECA 18, PENSIÓN 65)
	APS4	CUENTA CON DOS PROGRAMAS SOCIALES (VASO DE LECHE/COMEDOR POPULAR, CUNA MAS/WAWA WASI, BECA 18, PENSIÓN 65)
	APS5	CUENTA CON UN PROGRAMA SOCIAL (VASO DE LECHE/COMEDOR POPULAR, CUNA MAS/WAWA WASI, BECA 18, PENSIÓN 65)

Fuente: Elaboración propia.

9



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N° 103: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES**

PARÁMETRO	APS1	APS2	APS3	APS4	APS5
APS1	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
APS2	1/2	1,00	2,00	3,00	5,00
APS3	1/3	1/2	1,00	2,00	3,00
APS4	1/5	1/3	1/2	1,00	2,00
APS5	1/7	1/5	1/3	1/2	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,83	11,50	18,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,06

Fuente: Elaboración propia.

**TABLA N° 104: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES**

PARÁMETRO	APS1	APS2	APS3	APS4	APS5	PONDERACIÓN
APS1	0.46	0.50	0.44	0.43	0.39	0.444
APS2	0.23	0.25	0.29	0.26	0.28	0.262
APS3	0.15	0.12	0.15	0.17	0.17	0.153
APS4	0.09	0.08	0.07	0.09	0.11	0.089
APS5	0.07	0.05	0.05	0.04	0.06	0.053
						1.000

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 105: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)	
IC=	0.007
RC=	0.006
RC<0.10	CUMPLE

Fuente: Elaboración propia.

**D) ORGANIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA**

TABLA N° 106: DESCRIPTORES DE LA ORGANIZACIÓN PARA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA		
PARÁMETRO		POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA
DESCRIPTORES	ECAD1	ESCASO ACCESO Y LA NO PERMANENCIA A UN PUESTO DE TRABAJO.
	ECAD2	BAJO ACCESO Y POCA PERMANENCIA AUN PUESTO DE TRABAJO.
	ECAD3	REGULAR ACCESO Y PERMANENCIA A UN PUESTO DE TRABAJO.
	ECAD4	ACCESO Y PERMANENCIA A UN PUESTO DE TRABAJO.
	ECAD5	ALTO ACCESO Y PERMANENCIA A UN PUESTO DE TRABAJO.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 107: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA					
PARÁMETRO	ECIV1	ECIV2	ECIV3	ECIV4	ECIV5
ECIV1	1	2	3	4	6
ECIV2	1/2	1	2	3	4
ECIV3	1/3	1/2	1	2	3
ECIV4	1/4	1/3	1/2	1	2
ECIV5	1/6	1/4	1/3	1/2	1
SUMA	2,25	4,08	6,83	10,50	16,00
1/SUMA	0,44	0,24	0,15	0,10	0,06

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

<b>TABLA N° 108: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ORGANIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACCESOS</b>						
PARÁMETRO	ECIV1	ECIV2	ECIV3	ECIV4	ECIV5	PONDERACIÓN
ECIV1	0.44	0.49	0.44	0.38	0.38	<b>0.426</b>
ECIV2	0.22	0.24	0.29	0.29	0.25	<b>0.259</b>
ECIV3	0.15	0.12	0.15	0.19	0.19	<b>0.159</b>
ECIV4	0.11	0.08	0.07	0.10	0.13	<b>0.097</b>
ECIV5	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	<b>0.059</b>
						1.000

Fuente: Elaboración propia

<b>TABLA N° 109: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)</b>	
IC=	0.012
RC=	0.011
RC<0.10	CUMPLE

Fuente: Elaboración propia.

**4.5 NIVEL DE LA VULNERABILIDAD**

<b>TABLA N° 110: NIVELES DE VULNERABILIDAD</b>			
NIVEL	RANGO		
MUY ALTO	0.265	$\leq V \leq$	0.482
ALTO	0.140	$\leq V <$	0.265
MEDIO	0.072	$\leq V <$	0.140
BAJO	0.041	$\leq V <$	0.072

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**4.6 ESTRATIFICACIÓN DE LOS NIVELES LA VULNERABILIDAD**

TABLA N° 111: ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD		
DESCRIPCIÓN	NIVELES	RANGO
POBLACIÓN, 8 a más HABITANTES, GRUPO ETARIO, DE 0 A 5 AÑOS Y MAYOR A 65 AÑOS, ALTAMENTE DEPENDIENTE DEL ENTORNO FAMILIAR, MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD, DISCAPACIDAD MÚLTIPLE (DOS O MÁS DISCAPACIDADES JUNTAS), ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGUE, SIKA, ETC), AFECTACIÓN POR DOS VIRUS: DENGUE, SIKA U OTRO (EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO <i>Aedes Aegypti</i> ), CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA, EXISTE DESCONOCIMIENTO DE TODA LA POBLACIÓN SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES., ACTITUD FRENTE AL RIESGO, ACTITUD FATALISTA, CONFORMISTA Y CON DESIDIA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO , LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN NO CUENTA NI DESARROLLAN NINGÚN TIPO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGO, ÁREA EXPUESTA DE LA VIVIENDA , MAYOR O IGUAL A 240m <sup>2</sup> (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA), SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA, SISTEMA CONSTRUCTIVOS INFORMAL Y/O NO CONSTRUYE CON LA NORMATIVA, CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, MAYOR A 5 PISOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA, MUY MALO LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA, NUNCA, PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS, TOTALMENTE EN DESACUERDO, ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES, NO CUENTA CON NINGÚN PROGRAMA SOCIAL, POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA, ESCASO ACCESO Y LA NO PERMANENCIA A UN PUESTO DE TRABAJO.	MUY ALTO	$0,265 \leq V < 0,482$
POBLACIÓN, 6 - 7 HABITANTES, GRUPO ETARIO, DE 6 A 12 AÑOS Y DE 60 A 64 AÑOS, REGULARMENTE DEPENDIENTE DEL ENTORNO FAMILIAR, MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD, DISCAPACIDAD MOTORA O MOVILIDAD REDUCIDA, DIFICULTAD PARA TRASLADARSE NIÑOS Y ANCIANOS, ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGUE, SIKA, ETC), AFECTACIÓN DE DENGUE (EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO <i>Aedes Aegypti</i> ), CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA, EXISTE UN ESCASO CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE	ALTO	$0,140 \leq V < 0,265$

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 111: ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD		
DESCRIPCIÓN	NIVELES	RANGO
<p>LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES., ACTITUD FRENTE AL RIESGO, ACTITUD ESCASAMENTE PREVISORA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO, LA POBLACIÓN ESTÁ ESCASAMENTE CAPACITADA EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA ESCASA, ÁREA EXPUESTA DE LA VIVIENDA, MAYOR A 180m2 Y MENOR O IGUAL A 240m2 (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA), SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA, SISTEMAS CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL (APROBADOS POR SENCICO, PREFABRICADOS DE CONCRETO, TIERRA, BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA), CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, 4 PISOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA, MALO, LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA, CASI NUNCA, PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS, EN DESACUERDO, ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES, CUENTA CON CUATRO PROGRAMAS SOCIALES (VASO DE LECHE/COMEDOR POPULAR, CUNA MAS/WAWA WASI, BECA 18, PENSIÓN 65), POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA, BAJO ACCESO Y POCA PERMANENCIA AUN PUESTO DE TRABAJO.</p>		
<p>POBLACIÓN, 5 HABITANTES, GRUPO ETARIO, DE 13 A 15 AÑOS Y DE 50 A 59 AÑOS, POCA DEPENDENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR, MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD, DISCAPACIDAD VISUAL, ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGE, SIKA, ETC), AFECTACIÓN DE SIKA(EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO <i>Aedes Aegypti</i>), CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA, EXISTE UN REGULAR CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES., ACTITUD FRENTE AL RIESGO, ACTITUD PARCIALMENTE PREVISORA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, ASUMIENDO EL RIESGO, SIN IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGO, CAPACITACION EN TEMAS DE GESTION DE RIESGO, LA POBLACIÓN SE CAPACITA CON REGULAR FRECUENCIA EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA MAYORITARIA, ÁREA EXPUESTA DE LA VIVIENDA , MAYOR A 180m2 Y MENOR O IGUAL A 240m2 (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA), , SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA, SISTEMAS CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL</p>	MEDIO	$0,072 \leq V < 0,140$

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N° 111: ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD**

DESCRIPCIÓN	NIVELES	RANGO
<p>(APROBADOS POR SENCICO, PREFABRICADOS DE CONCRETO, TIERRA, BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA), CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, 4 PISOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA, MALO, LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA, CASI NUNCA, PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS, EN DESACUERDO, ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES, CUENTA CON CUATRO PROGRAMAS SOCIALES (VASO DE LECHE/COMEDOR POPULAR, CUNA MAS/WAWA WASI, BECA 18, PENSIÓN 65), POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA, BAJO ACCESO Y POCA PERMANENCIA AUN PUESTO DE TRABAJO.</p>		
<p>POBLACIÓN, 3 - 4 HABITANTES, 0 -2 HABITANTES, GRUPO ETARIO, DE 14 A 30 AÑOS, REGULARMENTE INDEPENDIENTE, DE 31 A 49 AÑOS, INDEPENDIENTE, MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD, DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DISCAPACIDAD SENSORIAL, ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGE, SIKA, ETC), AFECTACIÓN DE SHIKINGUYA U OTRO (EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO Aedes Aegypti), SIN AFECTACIÓN Y/O SIN PRESENCIA DE ALGÚN VECTOR, CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA, LA MAYORÍA DE POBLACIÓN TIENE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES, TODA LA POBLACIÓN TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES., ACTITUD FRENTE AL RIESGO, ACTITUD PARCIALMENTE PREVISORA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, ASUMIENDO EL RIESGO E IMPLEMENTANDO ESCASAS MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGO, ACTITUD PREVISORA DE TODA LA POBLACIÓN, IMPLEMENTANDO DIVERSAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL RIESGO, CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO , LA POBLACIÓN SE CAPACITA CONSTANTEMENTE EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA TOTAL, LA POBLACIÓN SE CAPACITA CONSTANTEMENTE EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, ACTUALIZÁNDOSE PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN SIMULACROS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA TOTAL, ÁREA EXPUESTA DE LA VIVIENDA, MAYOR A 180m<sup>2</sup> Y MENOR O IGUAL A 240m<sup>2</sup> (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA), SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA, SISTEMAS CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL (APROBADOS POR SENCICO, PREFABRICADOS DE CONCRETO, TIERRA, BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA),</p>	BAJO	0,041 ≤ V < 0,072

Ep

  
**Yamelí R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

<b>TABLA N° 111: ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>NIVELES</b>	<b>RANGO</b>
CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, 4 PISOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA, MALO, LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA, CASI NUNCA, PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS, EN DESACUERDO, ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES, CUENTA CON CUATRO PROGRAMAS SOCIALES (VASO DE LECHE/COMEDOR POPULAR, CUNA MAS/WAWA WASI, BECA 18, PENSIÓN 65), POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA, BAJO ACCESO Y POCA PERMANENCIA AUN PUESTO DE TRABAJO.		

**Fuente:** Elaboración propia.

8




**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**4.6 MAPA DE VULNERABILIDAD**

**GRÁFICO N° 18: Mapa de vulnerabilidad**

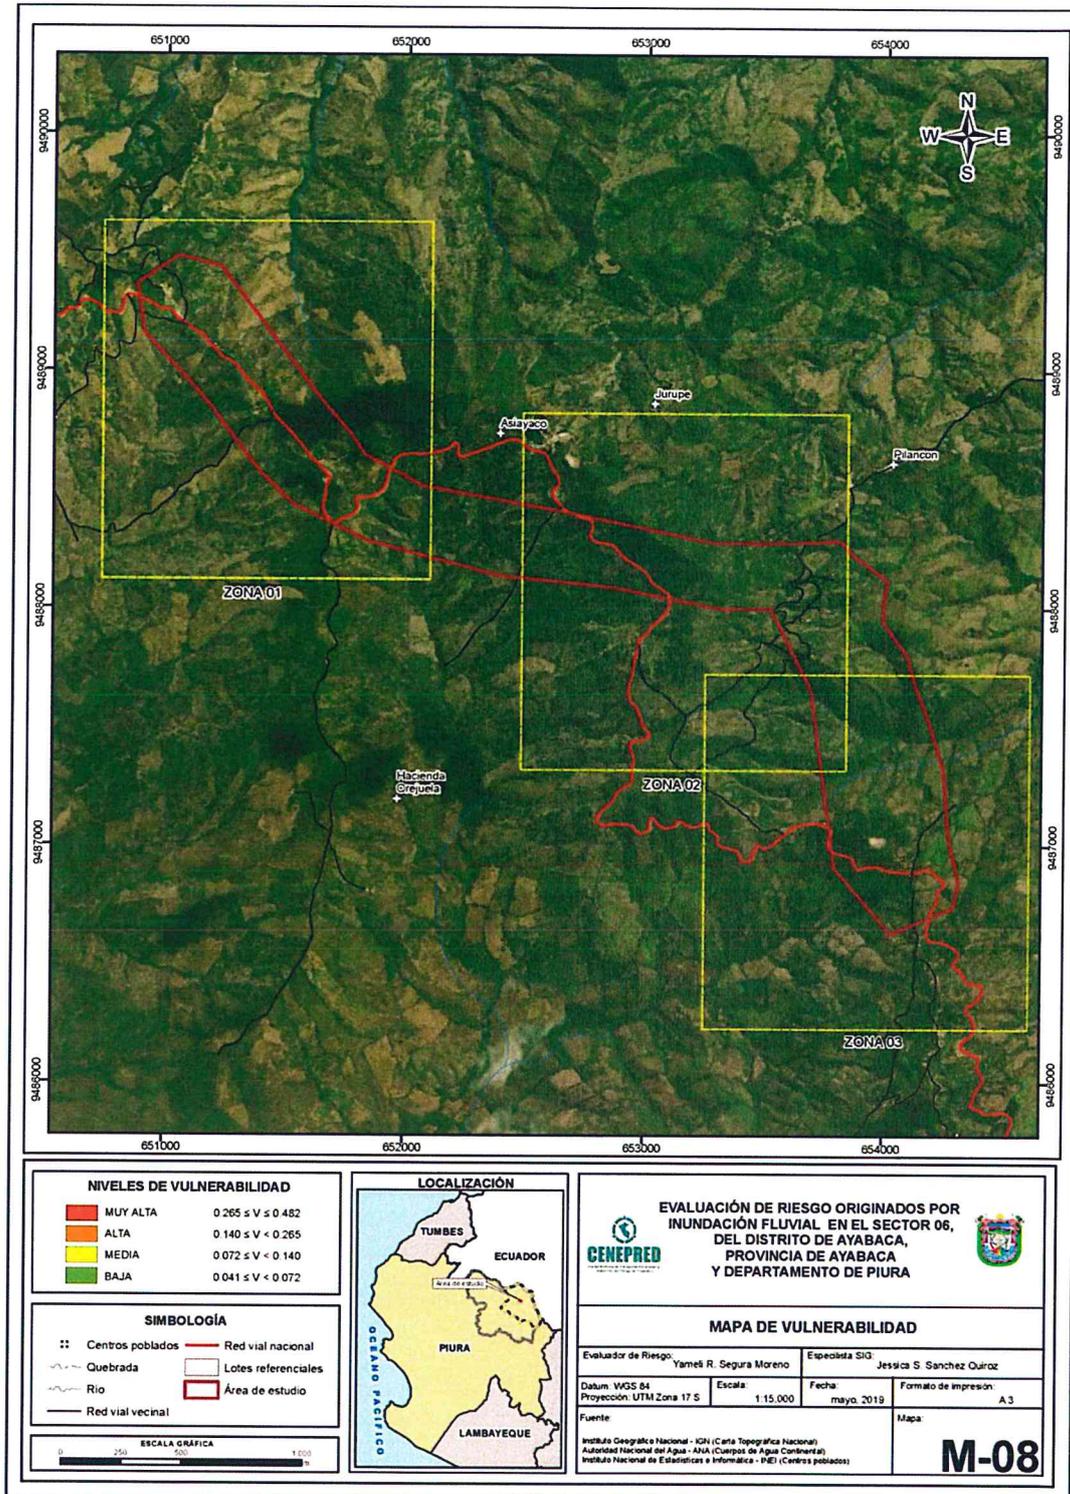

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

## CAPÍTULO 5



---

**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

## CAPÍTULO V: ESTIMACIÓN O CÁLCULO DEL RIESGO

En el marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM) se define la vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas,

### 5.1 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO

El riesgo es el resultado de relacionar el peligro con la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociados a uno o varios fenómenos peligrosos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y las consecuencias en un área determinada. (Carreño et. al. 2005).

El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad y riesgo, ampliamente aceptada en el campo técnico científico Cardona (1985), Fournier d'Albe (1985), Milutinovic y Petrovsky (1985) y Coburn y Spence (1992), está fundamentada en la ecuación adaptada a la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la cual se expresa que el riesgo es una función  $f()$  del peligro y la vulnerabilidad.

$$R_{ie} |t = f (P_i, V_e) |t$$

Dónde:

R = Riesgo

F = Función

$P_i$  = Peligro con la intensidad mayor o igual a  $i$  durante un periodo de exposición  $t$

$V_e$  = Vulnerabilidad de un elemento expuesto  $e$

Para estratificar el nivel del riesgo se hará uso de una matriz de doble entrada: matriz del grado de peligro y matriz del grado de vulnerabilidad. Para tal efecto, se requiere que previamente se halla determinado los niveles de intensidad y posibilidad de ocurrencia de un determinado peligro y del análisis de vulnerabilidad, respectivamente.

Es decir, es el valor (X, Y), en un plano cartesiano. Donde en el eje de la Y están los niveles del Peligro y en eje de la X están las Vulnerabilidades.


Con los valores obtenidos del grado de peligrosidad y el nivel de vulnerabilidad total, se interrelacionan, por un lado (vertical), el grado de peligrosidad; y por otro (horizontal) el grado de vulnerabilidad total en la respectiva matriz. En la intersección de ambos valores, sobre el cuadro de referencia, se podrá estimar el nivel de riesgo del área en estudio<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Tomado del Manual de Evaluación de Riesgo de CENEPRED

Ep.   
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**GRÁFICO N° 19: Plano cartesiano de riesgo**

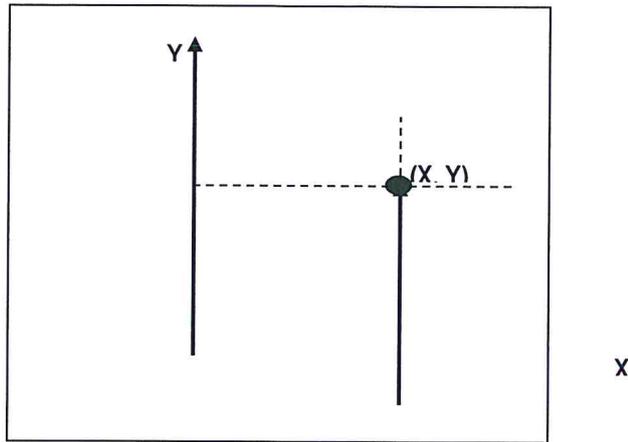

Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales 02 Versión. CENEPRED.

**5.2 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DEL RIESGO**

**5.2.1 NIVELES DE RIESGO**

<b>TABLA N° 112: NIVELES DEL RIESGO</b>			
<b>RIESGO MUY ALTO</b>	0.074	$\leq R <$	0.229
<b>RIESGO ALTO</b>	0.019	$\leq R <$	0.074
<b>RIESGO MEDIO</b>	0.005	$\leq R <$	0.019
<b>RIESGO BAJO</b>	0.002	$\leq R <$	0.005

Fuente: Elaboración propia.

**5.2.2 MATRIZ DEL RIESGO**

El cuadro de doble entrada nos permite determinar el nivel de riesgo, en base a la peligrosidad y las vulnerabilidades.

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 113: PMA					
PMA	0.475	0.034	0.067	0.126	0.229
PA	0.278	0.020	0.039	0.074	0.134
PM	0.138	0.010	0.019	0.037	0.066
PB	0.071	0.005	0.010	0.019	0.034
		0.072	0.140	0.265	0.482
		VB	VM	VA	VMA

Fuente: Elaboración propia.

**Yamelí R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**5.2.3 ESTRATIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO**


TABLA N° 114: ESTRATIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO		
NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	RANGOS
POBLACIÓN, 8 a más HABITANTES, GRUPO ETARIO, DE 0 A 5 AÑOS Y MAYOR A 65 AÑOS, ALTAMENTE DEPENDIENTE DEL ENTORNO FAMILIAR, MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD, DISCAPACIDAD MÚLTIPLE (DOS O MÁS DISCAPACIDADES JUNTAS), ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGUE, SIKA, ETC), AFECTACIÓN POR DOS VIRUS: DENGUE, SIKA U OTRO (EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO <i>Aedes Aegypti</i> ), CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA, EXISTE DESCONOCIMIENTO DE TODA LA POBLACIÓN SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES., ACTITUD FRENTE AL RIESGO, ACTITUD FATALISTA, CONFORMISTA Y CON DESIDIA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO, LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN NO CUENTA NI DESARROLLAN NINGÚN TIPO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGO, ÁREA EXPUESTA DE LA VIVIENDA , MAYOR O IGUAL A 240m <sup>2</sup> (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA), SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA, SISTEMA CONSTRUCTIVOS INFORMAL Y/O NO CONSTRUYE CON LA NORMATIVA, CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, MAYOR A 5 PISOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA, MUY MALO LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA, NUNCA, PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS, TOTALMENTE EN DESACUERDO, ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES, NO CUENTA CON NINGÚN PROGRAMA SOCIAL, POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA, ESCASO ACCESO Y LA NO PERMANENCIA A UN PUESTO DE TRABAJO. MAGNITUD MAYOR A 1m., PENDIENTE, MENOR A 5 GRADOS (TERRENOS LLANOS Y/O INCLINADOS CON PENDIENTE SUAVE), GEOMORFOLOGÍA, CAUSE ALUVIAL (C-a), GEOLOGÍA, DEPÓSITO PROLUVIAL (Qr-pl), PRECIPITACIÓN, 30-40 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA.	RIESGO MUY ALTO	0.074 ≤ R < 0.229

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N° 114: ESTRATIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO**

NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	RANGOS
<p>POBLACIÓN, 6 - 7 HABITANTES, GRUPO ETARIO, DE 6 A 12 AÑOS Y DE 60 A 64 AÑOS, REGULARMENTE DEPENDIENTE DEL ENTORNO FAMILIAR, MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD, DISCAPACIDAD MOTORA O MOVILIDAD REDUCIDA, DIFICULTAD PARA TRASLADARSE NIÑOS Y ANCIANOS, ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGE, SIKA, ETC), AFECTACIÓN DE DENGUE (EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO Aedes Aegypti), CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA, EXISTE UN ESCASO CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES., ACTITUD FRENTE AL RIESGO, ACTITUD ESCASAMENTE PREVISORA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO, LA POBLACIÓN ESTÁ ESCASAMENTE CAPACITADA EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA ESCASA, ÁREA EXPUESTA DE LA VIVIENDA, MAYOR A 180m<sup>2</sup> Y MENOR O IGUAL A 240m<sup>2</sup> (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA), SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA, SISTEMAS CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL (APROBADOS POR SENCICO, PREFABRICADOS DE CONCRETO, TIERRA, BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA), CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, 4 PISOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA, MALO, LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA, CASI NUNCA, PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS, EN DESACUERDO, ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES, CUENTA CON CUATRO PROGRAMAS SOCIALES (VASO DE LECHE/COMEDOR POPULAR, CUNA MAS/WAWA WASI, BECA 18, PENSIÓN 65), POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA, BAJO ACCESO Y POCA PERMANENCIA AUN PUESTO DE TRABAJO., MAGNITUD 0.60m. - 1m, PENDIENTE, DE 5 GRADOS A MÁS Y MENOR A 15 GRADOS (PENDIENTE MODERADA), GEOMORFOLOGÍA, CONO DE DEYECCIÓN (Cd), GEOLOGÍA, DEPOSITO COLUVIAL (Qr-co), PRECIPITACIÓN, 25-30 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA.</p>	<p><b>RIESGO ALTO</b></p>	<p>0.019 ≤ R &lt; 0.074</p>

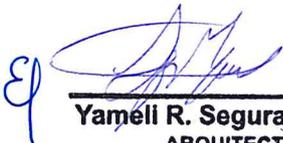  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N° 114: ESTRATIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO**

NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	RANGOS
<p>POBLACIÓN, 5 HABITANTES, GRUPO ETARIO, DE 13 A 15 AÑOS Y DE 50 A 59 AÑOS, POCA DEPENDENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR, MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD, DISCAPACIDAD VISUAL, ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGE, SIKA, ETC), AFECTACIÓN DE SIKA(EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO Aedes Aegypti), CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA, EXISTE UN REGULAR CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES., ACTITUD FRENTE AL RIESGO, ACTITUD PARCIALMENTE PREVISORA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, ASUMIENDO EL RIESGO, SIN IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGO, CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO, LA POBLACIÓN SE CAPACITA CON REGULAR FRECUENCIA EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA MAYORITARIA, ÁREA EXPUESTA DE LA VIVIENDA, MAYOR A 180m<sup>2</sup> Y MENOR O IGUAL A 240m<sup>2</sup> (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA), SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA, SISTEMAS CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL (APROBADOS POR SENCICO, PREFABRICADOS DE CONCRETO, TIERRA, BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA), CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, 4 PISOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA, MALO, LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA, CASI NUNCA, PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS, EN DESACUERDO, ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES, CUENTA CON CUATRO PROGRAMAS SOCIALES (VASO DE LECHE/COMEDOR POPULAR, CUNA MAS/WAWA WASI, BECA 18, PENSIÓN 65), POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA, BAJO ACCESO Y POCA PERMANENCIA AUN PUESTO DE TRABAJO, ,MAGNITUD 0.20 m. - 0.60m., PENDIENTE, DE 15 GRADOS A MÁS Y MENOR A 25 GRADOS (PENDIENTE FUERTE), GEOMORFOLOGÍA, LADERA DE MONTAÑA (Ld), GEOLOGÍA, FORMACIÓN LLAMA (P-II), PRECIPITACIÓN, 20-30 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA.</p>	<p align="center">RIESGO MEDIO</p>	<p align="center">0.005 ≤ R &lt; 0.019</p>

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N° 114: ESTRATIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO**

NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	RANGOS
<p>POBLACIÓN, 3 - 4 HABITANTES, 0 -2 HABITANTES, GRUPO ETARIO, DE 14 A 30 AÑOS, REGULARMENTE INDEPENDIENTE, DE 31 A 49 AÑOS, INDEPENDIENTE , MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD, DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DISCAPACIDAD SENSORIAL, ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGE, SIKA, ETC), AFECTACIÓN DE SHIKINGUYA U OTRO (EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA POR EL VECTOR MOSQUITO <i>Aedes Aegypti</i>), SIN AFECTACIÓN Y/O SIN PRESENCIA DE ALGÚN VECTOR, CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIA PASADA, LA MAYORÍA DE POBLACIÓN TIENE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES., TODA LA POBLACIÓN TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES, ACTITUD FRENTE AL RIESGO, ACTITUD PARCIALMENTE PREVISORA DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, ASUMIENDO EL RIESGO E IMPLEMENTANDO ESCASAS MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGO, ACTITUD PREVISORA DE TODA LA POBLACIÓN, IMPLEMENTANDO DIVERSAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL RIESGO, CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO , LA POBLACIÓN SE CAPACITA CONSTANTEMENTE EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA TOTAL, LA POBLACIÓN SE CAPACITA CONSTANTEMENTE EN TEMAS CONCERNIENTES A GESTIÓN DE RIESGOS, ACTUALIZÁNDOSE PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN SIMULACROS, SIENDO SU DIFUSIÓN Y COBERTURA TOTAL , ÁREA EXPUESTA DE LA VIVIENDA, MAYOR A 180m<sup>2</sup> Y MENOR O IGUAL A 240m<sup>2</sup> (INCLUYE ÁREA DE MUROS Y CUBIERTA), SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA, SISTEMAS CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL (APROBADOS POR SENCICO, PREFABRICADOS DE CONCRETO, TIERRA, BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA), CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, 4 PISOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA, MALO, LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA, CASI NUNCA, PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS, EN DESACUERDO, ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES,</p>	<p align="center">RIESGO BAJO</p>	<p align="center">0.002 ≤ R &lt; 0.005</p>

EP

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 114: ESTRATIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO		
NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	RANGOS
CUENTA CON CUATRO PROGRAMAS SOCIALES (VASO DE LECHE/COMEDOR POPULAR, CUNA MAS/WAWA WASI, BECA 18, PENSIÓN 65), POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA, BAJO ACCESO Y POCA PERMANENCIA AUN PUESTO DE TRABAJO. MAGNITUD 0.010 m.- 0.20m., MENOR A 0.01m., PENDIENTE, DE 25 GRADOS A MÁS Y A 45 GRADOS (PENDIENTE MUY FUERTE), MAYOR A 45 GRADOS O MÁS (PENDIENTE MUY ESCARPADA), GEOMORFOLOGÍA, LOMA (Lm), MONTAÑA (M), GEOLOGÍA, VOLCÁNICO LANCONES (Km-vl), GRUPO SAN PEDRO (Klm-sp), PRECIPITACIÓN, 15-20 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA, 10-15 % SUPERIOR A SU NORMAL CLIMÁTICA.		


EP

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**5.2.4 MAPA DE RIESGO**

**GRÁFICO N° 20: Mapa de riesgo**

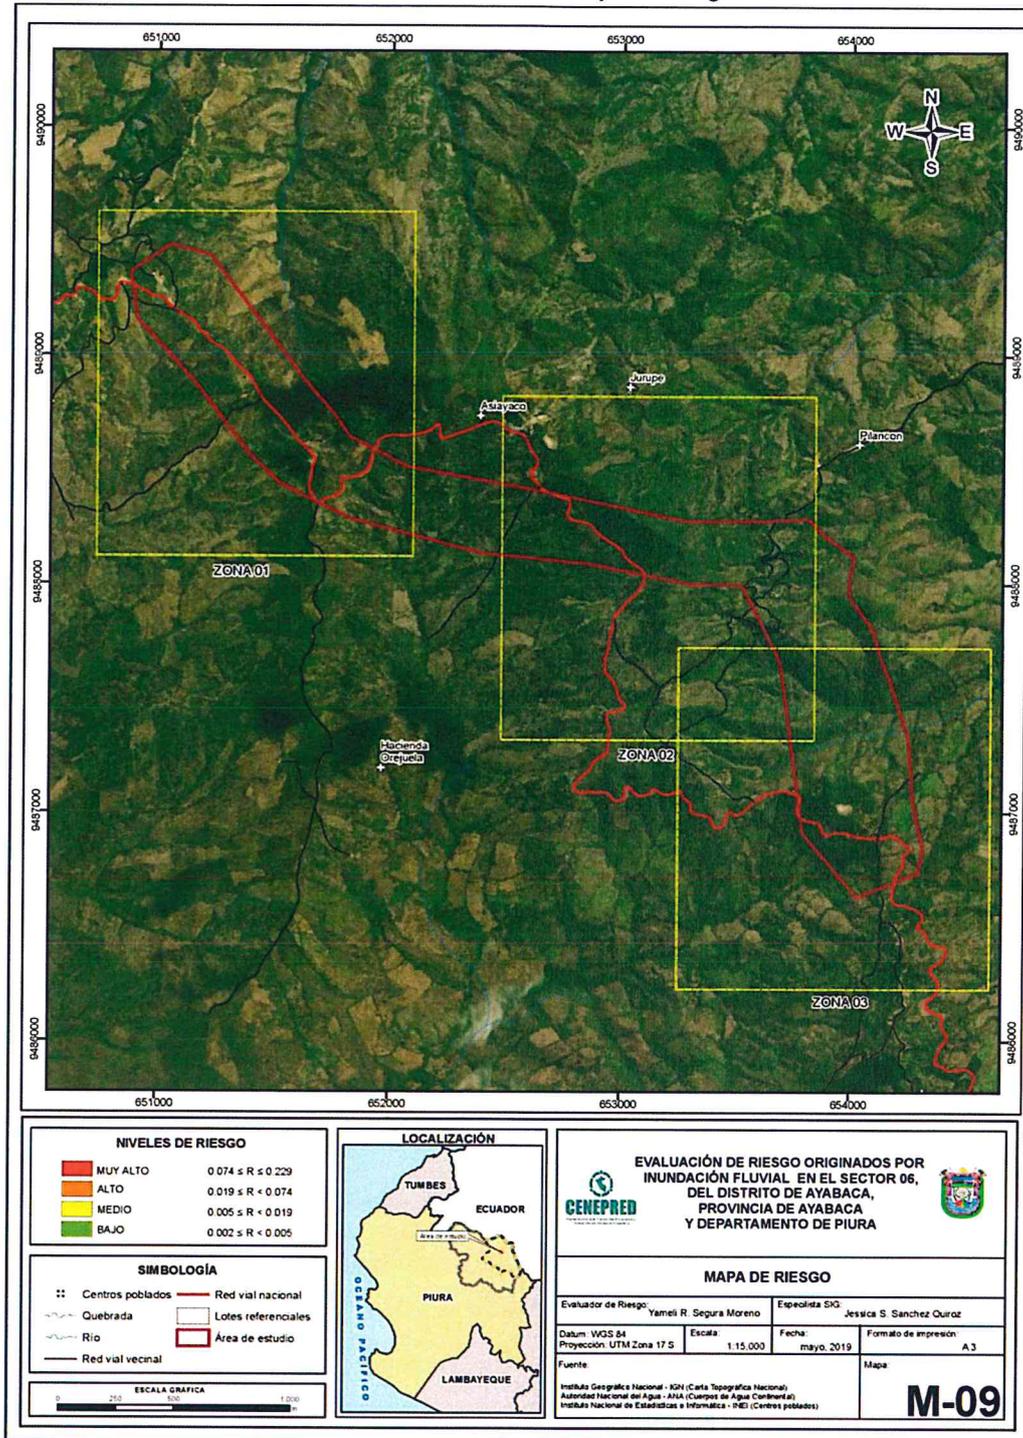

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P.R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**5.3 CÁLCULOS DE POSIBLES PÉRDIDAS**

En este apartado de cálculo, se estiman los efectos probables que podrán generarse en el área de influencia del evento analizado en el sector 6 de Ayabaca, a consecuencia del impacto del peligro por Inundación Pluvial.

Los efectos probables en el área de influencia ascienden a **S/. 1'184,265.00** de los cuales **S/.1'069,265.00** corresponde a los daños probables y **S/.115,000.00** corresponde a las pérdidas probables:

<b>TABLA N° 115: PÉRDIDAS PROBABLES</b>			
<b>EFECTOS PROBABLES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DAÑOS PROBABLES</b>	<b>PÉRDIDAS PROBABLES</b>
<b>DAÑOS PROBABLES</b>			
21 VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON ADOBE	311,386.00	311,386.00	
18 VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN QUINCHA	170,402.00	170,402.00	
2 VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN MADERA O TRIPLAY	17,087.00	17,087.00	
1 VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN CONCRETO O ALBAÑILERIA	24,150.00	24,150.00	
1 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (VÍAS de comunicación)	280,100.00	280,100.00	
TERRENOS DE CULTIVO 0.5 hectárea por vivienda	205,000.00	205,000.00	
GANADO Y/ ANIMALES (10 animales por vivienda)	61,500.00	61,500.00	
<b>PÉRDIDAS PROBABLES</b>			
340 HORAS PÉRDIDAS DE CLASES	72,000.00		72,000.00
GASTO EN ATENCIÓN DE EMERGENCIA	15,000.00		15,000.00
COSTO DE ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE VIVIENDA	28,000.00		28,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1'184,265.00</b>	<b>1'069,265.00</b>	<b>115,000.00</b>



**Yameli R. Segura Moreno**  
**ARQUITECTA**  
**C.A.P.: 15029**  
**C.A.P. R.L.: 7913**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

Se ha realizado el cálculo de posibles pérdidas en base a los valores unitarios que presenta el Colegio de Arquitectos (Mayo 2019), con áreas desde 25m<sup>2</sup> a 280m<sup>2</sup> por vivienda.

De acuerdo con los valores unitarios, se ha estimado los daños probables, en base a la valorización de la obra (considerando 50% el valor de depreciación). Este análisis servirá para poder comparar con los costos de altura de la edificación.

A continuación, se presenta el resumen de los costos promedios por cada tipo de sistema constructivo, en m<sup>2</sup> y para posterior realizar comparaciones a futuro:

<b>TABLA N° 116: PRESUPUESTO PARA VIVIENDAS DE ADOBE</b>			
Características físicas: Sistema constructivos no convencional (Sin inscripción en SENCICO, adobe sin normativa, riple, esteras, muros de pirca, otros). Costos referenciales en base a los costos unitarios del C.A.P a Mayo del 2019.			
<b>Sistemas Constructivos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Categoría</b>	<b>C.V.U.*</b>
Muros y columnas	Adobe	E	153.81
Techos	Teja tradicional	G	23.58
Pisos	Tierra compactada.	I	4.78
Puertas y ventanas	Madera rústica con vidrio	G	28.46
Revestimientos	Estucado en tierra o yeso	I	50.81
Baños	Sin aparatos sanitarios.	I	8.37
Inst. Eléctricas y Sanitarias	Agua fría, corriente monofásica sin empotrar.	H	17.79
Total de Costo Unitario por m <sup>2</sup> :			287.60

**Fuente:** Elaboración propia.

Para cuantificar los efectos económicos por ocurrencia y/o recurrencia de fenómenos de origen natural es importante analizar la situación de los estudios y/o proyectos realizados en el área de estudio, con el objetivo de decidir sobre las variables y los indicadores que permitan evaluar y cuantificar los efectos económicos.

La valoración debe incluir otras consecuencias que se desarrollan o aparecen a largo plazo. Tenemos los efectos o daños directos (efectos sobre la propiedad), efectos indirectos (efectos en los flujos de producción de bienes y servicios), y los efectos secundarios (efectos en el comportamiento de las principales macro magnitudes). Una herramienta principal de soporte de decisión que es usada comúnmente para la evaluación de proyectos es el Análisis de Costo – Beneficio.

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

La cuantificación de daños y/o pérdidas debido al impacto de un peligro se manifiesta en el costo económico aproximado que implica la afectación de los elementos expuestos. Es decir, el deterioro de acabados de interiores y exteriores, pérdida total de equipamiento mobiliario, electrodomésticos, áreas de cultivo, los días que se dejó de percibir salario o ser productivo por causa de un peligro. Estos costos varían de acuerdo al tipo de infraestructura y al grado de afectación.

Al determinar con cierto grado de precisión la cantidad de elementos expuestos en el área de influencia del fenómeno natural, el siguiente paso lógico es cuantificar los costos aproximados de las pérdidas y/o daños ocasionados, lo que ayuda a evaluar el riesgo y tomar las decisiones más adecuadas para reducir el riesgo. A continuación, se muestra un ejemplo para el caso de viviendas. Ver cuadros 117 y 118.

**PÉRDIDA = DAÑO ESTIMADO X COSTO DE EDIFICACIÓN**

**TABLA 117: Costo de Edificaciones**

TIPOLOGÍA	VALORES UNITARIOS POR PARTIDAS POR METRO CUADRADO DE ÁREA TECHADA M2							SUB TOTAL
	ESTRUCTURALES		ACABADOS			INSTALACIONES	En Soles	
	Muros y columnas	Techos	Pisos	Puertas y ventanas	Revestimiento	Baños		
<b>Adobe o tapial sin Normativa</b>	153.81	23.58	4.78	28.46	50.81	8.37	17.79	287.60
<b>Quincha (caña con barro)</b>	153.81	14.83	4.78	28.46	50.81	.....	17.79	270.48
<b>Madera</b>	115.25	21.58	4.78	28.46	50.81	8.37	17.79	247.04
<b>Ladrillo o bloque de cemento</b>	217.36	165.80	43.24	70.18	50.81	16.54	17.79	681.72

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA 118: Costo de Edificaciones - Depreciación**

TIPOLOGÍA	DEPRECIACIÓN	TOTAL POR m <sup>2</sup>	
		VALOR X M2	VALOR X M2 CON DEPRECIACIÓN
Adobe sin normativa	50.00%	287.60	143.80
Quincha (caña con barro)	50.00%	270.48	135.24
Madera	40.00%	247.04	122.052
Ladrillo o bloque de cemento	30.00%	681.72	345.36

Fuente: Elaboración propia.

Los costos aproximados se cuantifican para la dimensión social, económica y ambiental, es decir infraestructura (instituciones educativas, establecimientos de salud, sistemas viales, telecomunicaciones, etc.), actividades económicas (turismo, industria, agricultura, etc.) y recursos naturales (bosques, suelos, lagos, etc.)

**✓ Probabilidad de afectación en el sector social (infraestructura)**

Se muestran cuadros a considerar en la cuantificación de costos, los cuales se utilizan y/o adaptan de acuerdo con la realidad del área de estudio.

- Servicios de agua potable (km): Indicar la cantidad en kilómetros de línea de conducción, de aducción o instalaciones domiciliarias de servicio de agua potable que se encuentra dentro del área potencialmente afectada, considerando el material del ducto y del diámetro de los mismos.
- Servicios de electricidad (km): Indicar la cantidad en kilómetros de línea alta, media y baja tensión de servicio eléctrico, número de torres de alta y media tensión pueden ser potencialmente afectados y se encuentran dentro del área geográfica.
- Celular (antenas afectadas): Indicar la cantidad de antenas de telefonía celular puede ser potencialmente afectado y se encuentra dentro del área geográfica.
- Televisión (antenas afectadas): Indicar la cantidad de antenas de TV puede ser potencialmente afectado y se encuentran dentro del área geográfica.
- Caminos de rurales o de herradura (km)
- Carreteras afirmadas (Km)
- Carreteras asfaltadas (Km), indicar el material de la superficie de rodadura.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**5.4 ZONIFICACIÓN DE RIESGOS**

Una vez identificados y analizados los peligros a los que está expuesta el ámbito geográfico de estudio mediante la evaluación de la magnitud y el nivel de susceptibilidad ante el fenómeno de inundación pluvial, y realizado el respectivo análisis de los componentes que inciden en la vulnerabilidad explicada por la exposición, fragilidad y resiliencia, la identificación de los elementos potencialmente vulnerables, el tipo y nivel de daños que se puedan presentar, se procede a la conjunción de éstos para calcular el nivel de riesgo del área en estudio.

TABLA N° 119: NIVELES DE RIESGO PARA LAS VIVIENDAS					
OCUPACIÓN DE VIVIENDAS EN ZONAS DE PELIGRO		VIVIENDAS CON NIVEL DE VULNERABILIDAD		VIVIENDAS CON NIVEL RIESGO	
NIVELES DE PELIGROSIDAD	N° LOTES	NIVELES DE VULNERABILIDAD	N° DE LOTES	NIVELES DE RIESGO	N° DE LOTES
PELIGRO MUY ALTO	14	VULNERABILIDAD MUY ALTA	0	RIESGO MUY ALTO	2
PELIGRO ALTO	27	VULNERABILIDAD ALTA	25	RIESGO ALTO	39
PELIGRO MEDIO	0	VULNERABILIDAD MEDIA	26	RIESGO MEDIO	0
PELIGRO BAJO	0	VULNERABILIDAD BAJA	0	RIESGO BAJO	0
TOTAL	41	TOTAL	41	TOTAL	41

Fuente: Elaboración propia.

Se definen los siguientes criterios:

Leyenda	Pérdidas y daños previsibles en caso de uso para Asentamientos Humanos	Implicancias para el Ordenamiento Territorial
<b>Riesgo muy Alto</b>	Las personas están en peligro tanto dentro como fuera de sus casas. Existen grandes probabilidades de destrucción repentina de edificios y/o casas. Los eventos se manifiestan con una intensidad relativamente débil, pero con	Zona de prohibición, no apta para la instalación, expansión o densificación de asentamientos humanos. Áreas ya edificadas deben ser reubicadas, o protegidas con importantes obras de

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

	una frecuencia elevada o con intensidad fuerte. En este caso, las personas están en peligro afuera de los edificios.	protección, sistemas de alerta temprana y evacuación temporal.
<b>Riesgo Alto</b>	Las personas están en peligro afuera de los edificios, pero no o casi no adentro. Se debe contar con daños en los edificios, pero no destrucción repentina de éstos, siempre y cuando su modo de construcción haya sido adaptado a las condiciones del lugar.	Zona de reglamentación, en la cual se puede permitir la de manera restringida, la expansión y densificación de asentamientos humanos, siempre y cuando existan y se respeten reglas de ocupación del suelo y normas de construcción apropiadas.  Construcciones existentes que no cumplan con las reglas y normas deben ser reforzadas, protegidas o desalojadas y reubicadas.
<b>Riesgo Medio</b>	El peligro para las personas es Regular. Los edificios pueden sufrir daños moderados o leves, pero puede haber fuertes daños al interior de estos.	Zona de sensibilización, apta para asentamientos humanos, en la cual la población debe ser sensibilizada ante la ocurrencia de este tipo de peligro, a nivel moderado y poco probable, para el conocimiento y aplicación de reglas de comportamiento apropiadas ante el peligro.
<b>Riesgo Bajo</b>	El peligro para las personas y sus intereses económicos son de baja magnitud, con probabilidades de ocurrencia mínimas.	Zona de sensibilización, apta para asentamientos humanos, en la cual los usuarios del suelo deben ser sensibilizados ante la existencia de peligros muy poco probables, para que conozcan y apliquen reglas de comportamiento apropiadas ante la ocurrencia del.
<b>Riesgo Inexistente</b>	Los Indicadores del peligro son inexistentes.	Zonas de Asentamientos Humanos e inversiones sociales, económicas entre otros.

Fuente: Elaboración propia

**5.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES**

Tenemos las de orden estructural y no estructural:

**5.5.1 DE ORDEN ESTRUCTURAL**

Elaboración del programa de inversión pública que contenga proyectos relacionados a:

- Viviendas: Viviendas construidas cumpliendo con el Reglamento Nacional de Edificaciones.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

- Zonas Ribereñas: Reforestar zonas con vegetación y construcción de gaviones.
- Red Pública: Mejoramiento del sistema de la red de agua y desagüe.
- Red Eléctrica: Mantenimiento y reparación de la red pública.
- Vías: Mejoramiento y Habilitación de las vías de tránsito.
- Delimitar vías de evacuación y zonas seguras

### 5.5.2 DE ORDEN NO ESTRUCTURAL

- Incluir el EVAR a los programas del área de Defensa Civil de la Municipalidad de Ayabaca.
- Programa de fortalecimiento y capacidades en temas de Gestión y Riesgo
- Difundir programas pilotos sobre construcción de viviendas seguras según el Reglamento Nacional de Edificaciones y lograr impermeabilización mediante técnicas pasivas.
  - Implementación de mecanismos para el control de espacios que no cumplan con zonas de habitabilidad en zonas ribereñas. Respetar la franja marginal.

### 5.6 MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

Tenemos las de orden estructural y no estructural:

#### 5.6.1 DE ORDEN ESTRUCTURAL

- Viviendas: Bases inexistentes y/o inestables deberán ser sustituidas por muros de contención de tipo mampostería en la cimentación de las viviendas que se encuentran ubicadas en zonas llanas. Para evitar erosión de las viviendas en adobe.
- Vivienda: Impermeabilizar los muros para evitar erosión y/o fracturación mediante enlucidos de cal y/o abono de vacuno (siendo lo más económico en estas zonas y accesible a la población).
- Retiro de vegetación en zonas de evacuación.

#### 5.6.2 DE ORDEN NO ESTRUCTURAL

- El gobierno local deberá intervenir para evitar trabajos de construcciones en zonas ribereñas que se encuentran dentro de la franja marginal.
- Implementación de almacenes de alimentos, medicamentos, herramientas (por parte de la población).
  - Planes de primera respuesta en situaciones de emergencia (zonas de evacuación, zonas seguras).

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

## CAPÍTULO 6

  
  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**


**CAPÍTULO VI: CONTROL DEL RIESGO**

En el marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM) se define:

**6.1 DE LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS**

<b>TABLA N° 120: NIVELES DE RIESGO DE LAS VIVIENDAS</b>					
<b>VIVIENDAS EN ZONAS DE PELIGRO</b>		<b>VIVIENDAS CON NIVEL DE VULNERABILIDAD</b>		<b>VIVIENDAS CON NIVEL RIESGO</b>	
<b>NIVELES DE PELIGROSIDAD</b>	<b>NÚMERO DE LOTES</b>	<b>NIVELES DE VULNERABILIDAD</b>	<b>NÚMERO DE LOTES</b>	<b>NIVELES DE RIESGO</b>	<b>NÚMERO DE LOTES</b>
PELIGRO MUY ALTO	14	VULNERABILIDAD MUY ALTA	0	RIESGO MUY ALTO	2
PELIGRO ALTO	27	VULNERABILIDAD ALTA	25	RIESGO ALTO	39
PELIGRO MEDIO	0	VULNERABILIDAD MEDIA	26	RIESGO MEDIO	0
PELIGRO BAJO	0	VULNERABILIDAD BAJA	0	RIESGO BAJO	0
TOTAL	41	TOTAL	41	TOTAL	41

Fuente: Elaboración propia

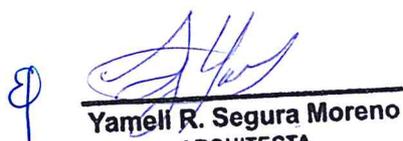  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**6.1.1 DE LA ACEPTABILIDAD O TOLERANCIA DE RIESGOS**

TABLA N° 121: NIVELES DE CONSECUENCIAS		
VALOR	NIVELES	DESCRIPCIÓN
4	MUJY ALTA	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural son catastróficas
3	ALTA	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo
2	MEDIA	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural son gestionadas con los recursos disponibles
1	BAJO	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas sin dificultad

**Fuente:** Elaboración propia

Del cuadro anterior, obtenemos que las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural puedan ser gestionadas con apoyo externo, es decir, Nivel 3 - Alto.

TABLA N° 122: NIVELES DE FRECUENCIA DE OCURRENCIA		
VALOR	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN
4	MUJY ALTA	Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias
3	ALTA	Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos según circunstancias
2	MEDIA	Puede ocurrir en periodos de tiempo largos según las circunstancias
1	BAJO	Puede ocurrir en circunstancias excepcionales

**Fuente:** Elaborado propia.

Del cuadro anterior, se obtiene que el evento de inundación pluvial puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias, es decir, posee el Nivel 3 – Alta.

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 123: MATRIZ DE CONSECUENCIA Y DAÑOS					
CONSECUENCIAS	NIVEL	ZONA DE CONSECUENCIAS Y DAÑOS			
MUY ALTA	4	Alta	Alta	Muy Alta	Muy Alta
ALTA	3	Alta	Alta	Alta	Muy Alta
MEDIA	2	Medio	Medio	Alta	Alta
BAJO	1	Bajo	Medio	Medio	Alta
	NIVEL	1	2	3	4
	FRECUENCIA	BAJO	MEDIO	ALTA	MUY ALTA

Fuente: Elaboración propia.

De lo anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y daño es de Nivel 3 – Alta.

TABLA N° 124: MEDIDAS CUALITATIVAS DE CONSECUENCIAS Y DAÑO		
VALOR	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
4	MUY ALTA	Muerte de personas, enorme pérdida y bienes y financieros
3	ALTA	Lesiones grandes en las personas, pérdida de la capacidad de producción, pérdida de bienes y financieras importantes
2	MEDIA	Requiere tratamiento médico en las personas, pérdidas de bienes y financieras altas
1	BAJO	tratamiento de primeros auxilios a las personas, pérdidas de bienes y financieras altas

De lo anterior se obtiene que la medida cualitativa de consecuencia y daño es de Nivel 3 – Alta.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913


**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 125: ACEPTABILIDAD Y/O TOLERANCIA DEL RIESGO		
VALOR	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
4	MUY ALTA	Se debe aplicar inmediatamente medidas de control físico y de ser posible transferir inmediatamente recursos económicos para reducir los riesgos.
3	ALTA	Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos.
2	MEDIA	Se deben desarrollar actividades para el manejo de riesgos.
1	BAJO	El riesgo no presenta un peligro significativo

Fuente: Elaboración propia.

De lo anterior se obtiene aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo es de Nivel 3 – Alta.

TABLA N° 126: DE CONSECUENCIAS Y TOLERANCIA DEL RIESGO					
CONSECUENCIAS Y DAÑO	NIVEL	CONSECUENCIAS Y TOLERANCIA			
MUY ALTA	4	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inadmisible	Riesgo Inadmisible
ALTA	3	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inadmisible
MEDIA	2	Riesgo Tolerable	Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable
BAJO	1	Riesgo aceptable	Riesgo Tolerable	Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable
	NIVEL	1	2	3	4
	TOLERANCIA DEL RIESGO	BAJO	MEDIO	ALTA	MUY ALTA

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 127: NIVEL DE PRIORIZACIÓN		
VALOR	DESCRIPTOR	NIVEL DE PRIORIZACIÓN
4	INADMISIBLE	I
3	INACEPTABLE	II
2	TOLERABLE	III
1	ACEPTABLE	IV

**Fuente:** Elaboración propia.

Del cuadro anterior se obtiene que el nivel de priorización es II, el cual constituye el soporte para la priorización de actividades, acciones y proyectos de inversión vinculadas a la Prevención y/o Reducción del Riesgo de Desastres.

### 6.1.2 CONTROL DE RIESGOS

De acuerdo con el nivel de priorización II se plantean las medidas de control:

Reducción del riesgo: Inversiones físicas para transformar activos económicos y/o el ambiente dentro de una zona de riesgo con el fin de prevenir o reducir el impacto negativo de los desastres.

De acuerdo con las medidas se tomaron las Propuestas de Proyectos de Inversión.

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL  
SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE  
PIURA**

**BIBLIOGRAFÍA**

- ENFEN, 2017. Informe Técnico Extraordinario N° 001- 2017/ENFEN. El Niño costero 2017, 31pp.
  
- Jaimes, F., Navarro, P., Russe, E., Santo, A. & Bellido, F. (2011) – Geología del Cuadrángulo de Olmos – Hoja 12-d. Boletín n° 140. Serie A. Carta geológica Nacional. Lima: INGEMMET. Pág. 6.
  
- MINAGRI- SENAMHI. 2013. Normales Decadales de temperatura y precipitación y calendario de siembras y cosechas. Lima, Perú. 439 pp.
  
- Reyes, L. & Caldas, J. (1987) – Geología de los Cuadrángulos de Las Playas (9-c), La Tina (9d), Las Lomas (10-c), Ayabaca (10-d), San Antonio (10-e), Chulucanas (11-c), Morropon (11-d), Huancabamba (11-e), Olmos (12-d) y Pomahuaca (12-e). Boletín n° 39. Serie A. Carta geológica Nacional. Lima: INGEMMET. 88 p.
  
- SENAMHI, 1988. Mapa de Clasificación Climática del Perú. Método de Thornthwaite. Eds. SENAMHI Perú, 14 pp.
  
- SENAMHI, 2014. Estimación de Umbrales de Precipitaciones Extremas para la Emisión de Avisos meteorológicos, 11pp.
  
- SENAMHI, 2017. Informe Técnico N°03 Estimación del Período de Retorno de las lluvias máximas en distritos afectados por El Niño costero 2017, 21pp.
  
- SENAMHI-DHI, 2017. Nota TÉCNICA 001: Uso del producto grillado PISCO de precipitación en estudios, investigaciones y sistemas operacionales de monitoreo y pronóstico hidrometeorológico, 21pp.
  
- Wilson J. (1984) Geología - Cuadrángulo de Jayanca (13d), Incahuasi (13e), Cutervo (13f), Chiclayo (14d), Chongoyape (14e), Chota (14f), Celendín (14g), Pacasmayo (15d), Chepen (15e), N°Boletín 38 Serie A. Carta geológica Nacional. Lima: INGEMMET. 114 p.

  
**Yamel R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**LISTA DE GRÁFICOS**

GRÁFICO N° 1: MAPA DE UBICACIÓN DEL SECTOR 6 - AYABACA

GRÁFICO N° 2: MAPA DE GEOLOGÍA DEL SECTOR 6 - AYABACA

GRÁFICO N° 3: MAPA DE GEOLOGÍA CON DESCRIPTORES DEL SECTOR 6

GRÁFICO N° 4: MAPA DE GEOMORFOLOGÍA DEL SECTOR 6 - AYABACA

GRÁFICO N° 5: MAPA DE PENDIENTE CON DESCRIPTORES DEL SECTOR 6 - AYABACA

GRÁFICO N° 6: COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LA TEMPERATURA DEL AIRE Y PRECIPITACIÓN PROMEDIO EN LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AYABACA

GRÁFICO N° 7: ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR (°C) EN EL PACIFICO ECUATORIAL PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2016 - ABRIL 2017

GRÁFICO N°8: PRECIPITACIÓN DIARIA ACUMULADA EN LA ESTACIÓN METEROLÓGICA AYABACA

GRÁFICO N° 9: FRECUENCIA PROMEDIO DE LLUVIAS EXTREMAS DURANTE EL NIÑO COSTERO 2017 EN EL DISTRITO DE AYABA

GRÁFICO N° 10: FIGURA N° 3. ANOMALÍA DE PRECIPITACIÓN DURANTE EL NIÑO COSTERO 2017 (ENERO - MARZO)

GRÁFICO N° 11: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE PELIGRO

GRÁFICO N°12: FLUJOGRAMA PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN

GRÁFICO N° 13: PARÁMETROS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO

GRÁFICO N° 14: MAPA DE ELEMENTOS EXPUESTO

GRÁFICO N° 15: MAPA DE PELIGRO DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA

GRÁFICO N° 16: FACTORES DE VULNERABILIDAD: EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESISTENCIA

GRÁFICO N° 17: FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD

GRÁFICO N° 18: MAPA DE VULNERABILIDAD

GRÁFICO N° 19: PLANO CARTESIANO DEL RIESGO

GRÁFICO N° 20: MAPA DE RIESGO

**LISTA DE TABLAS**

TABLA N° 01: COORDENADAS DEL SECTOR 6

TABLA N° 02: RECORRIDOS HASTA LLEGAR AL CENTRO POBLADO DEL SECTOR 6

TABLA N° 03: GRUPO ETARIO DEL SECTOR 6

ep

  
**Yamel R. Segura Moran**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

- TABLA N° 04: NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS DEL CENTRO POBLADO DEL SECTOR 6
- TABLA N° 05: TIPO DE VIVIENDA DEL CENTRO POBLADO DEL SECTOR 6
- TABLA N° 06: RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS DEL CENTRO POBLADO DEL SECTOR 6
- TABLA N° 07: MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS DEL CENTRO POBLADO DEL SECTOR 6
- TABLA N° 08: MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS DE LAS VIVIENDAS DEL CENTRO POBLADO DEL SECTOR 6
- TABLA N° 09: MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS DE LAS VIVIENDAS DEL CENTRO POBLADO DEL SECTOR 6
- TABLA N° 10: VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DEL SECTOR 6
- TABLA N° 11: TIPO DE ALUMBRADO DEL CENTRO POBLADO DEL SECTOR 6
- TABLA N° 12: NIVEL EDUCATIVO POR JEFE DE HOGAR DEL CENTRO POBLADO DEL SECTOR 6
- TABLA N° 13: ACTIVIDADES LABORALES QUE SE DEDICAN LA POBLACION EN EL SECTOR 6
- TABLA N° 14: PRINCIPALES AMENAZAS GENERADAS POR LAS VARIACIONES CLIMÁTICA DEL FENÓMENO EL NIÑO 1997 – 1998 POR ZONAS GEOGRÁFICAS Y CUENCAS
- TABLA N° 15: ANIMAS DE PRECIPITACIÓN DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO 2017 PARA EL SECTOR 6 - AYABACA
- TABLA N° 16: PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
- TABLA N° 17: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO DE EVALUACIÓN: MAGNITUD
- TABLA N° 18: FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD
- TABLA N° 19. FACTOR DESENCADENANTE
- TABLA N° 20: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO PRECIPITACIÓN
- TABLA N° 21: TABLA DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PRECIPITACIÓN
- TABLA N° 22: TABLA DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PRECIPITACIÓN
- TABLA N° 23: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)
- TABLA N° 24: FACTORES CONDICIONANTE
- TABLA N° 25: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO PENDIENTE
- TABLA N° 26: TABLA DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PENDIENTE
- TABLA N°27: TABLA DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PENDIENTE
- TABLA N° 28: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)
- TABLA N° 29: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO GEOLOGÍA



**Yamel R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

- TABLA N° 30: TABLA DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GEOMORFOLOGÍA
- TABLA N° 31: TABLA DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GEOMORFOLOGÍA
- TABLA N° 32: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)
- TABLA N° 33: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO GEOLOGÍA
- TABLA N° 34: TABLA DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GEOLOGÍA
- TABLA N° 35: TABLA DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GEOLOGÍA
- TABLA N° 36: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)
- TABLA N° 37: ELEMENTOS EXPUESTOS POBLACIÓN
- TABLA N° 38: ELEMENTOS EXPUESTOS VIVIENDA
- TABLA N°39: ELEMENTOS EXPUESTOS CENTROS EDUCATIVOS
- TABLA N°40: NIVEL DEL PELIGRO
- TABLA N° 41: CUADRO DE ESTRATIFICACIÓN DE PELIGRO
- TABLA N° 42: DIMENSIÓN SOCIAL
- TABLA N° 43: EXPOSICIÓN SOCIAL
- TABLA N° 44: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)
- TABLA N° 45: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO POBLACIÓN
- TABLA N° 46: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO POBLACIÓN
- TABLA N° 47: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO POBLACIÓN
- TABLA N° 48: FRAGILIDAD SOCIAL
- TABLA N° 49: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO GRUPO ETARIO
- TABLA N° 50: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GRUPO ETARIO
- TABLA N°51: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO GRUPO ETARIO
- TABLA N° 52 ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)
- TABLA N° 53: MATRIZ DE MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD
- TABLA N° 54: MATRIZ DE DISCAPACIDAD
- TABLA N°55: MATRIZ DE MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DISCAPACIDAD
- TABLA N° 56: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)
- TABLA N° 57: MATRIZ DE DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO ENFERMEDAD VÍRICA PRE- EXISTENTE (DENGUE, SIKA, ETC)

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 58: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGUE, SIKA, ETC)

TABLA N° 59: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ENFERMEDAD VÍRICA PRE-EXISTENTE (DENGUE, SIKA, ETC)

TABLA N° 60: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N° 61: FRAGILIDAD SOCIAL

TABLA N°62: MATRIZ DE DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIAS PASADA

TABLA N° 63: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO CONOCIMIENTO LOCAL DE OCURRENCIAS PASADA

TABLA N° 64: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO DE CONOCIMIENTO

TABLA N° 65: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N° 66: MATRIZ DE DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO ACTITUD FRENTE AL RIESGO

TABLA N° 67: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ACTITUD FRENTE AL RIESGO

TABLA N° 68: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ACTITUD FRENTE AL RIESGO

TABLA N°69: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N°70: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN GRD

TABLA N° 71: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN GRD

TABLA N°72: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN GRD

TABLA N° 73: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N°74: DIMENSIÓN ECONÓMICA

TABLA N° 75: EXPOSICIÓN ECONÓMICA

TABLA N°76: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO NÚMERO DE VIVIENDAS

TABLA N° 77: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO NÚMERO DE VIVIENDAS

TABLA N° 78: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO NÚMERO DE VIVIENDAS

TABLA N° 79: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N° 80: FRAGILIDAD ECONÓMICA

TABLA N° 81: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 82: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA

TABLA N° 83: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA

TABLA N°84: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N° 85: DESCRIPTORES DE CONFIGURACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

TABLA N° 86: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

TABLA N°87: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO NÚMERO DE PISOS

TABLA N° 88: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N° 89: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N°90. DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA

TABLA N° 91: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA

TABLA N° 92: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA

TABLA N°93: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N°94: RESILIENCIA ECONÓMICA

TABLA N°95: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA

TABLA N° 96: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA

TABLA N° 97: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO LA JUNTA DIRECTIVA DE MI BARRIO ES EFICIENTE Y ACTIVA

TABLA N° 98: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N° 99: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS

TABLA N°100: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS

TABLA N° 101: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO PRACTICAN TRABAJOS COMUNITARIOS

TABLA N°102: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N°103: DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO A ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 104: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES

TABLA N° 105: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES

TABLA N° 106: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N° 107: DESCRIPTORES DE LA ORGANIZACIÓN PARA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA

TABLA N° 108: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DEL PARÁMETRO POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA

TABLA N° 109: NIVELES DE VULNERABILIDAD

TABLA N° 110: ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

TABLA N° 111: NIVELES DEL RIESGO

TABLA N° 112: PMA

TABLA N° 113: ESTRATIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO

TABLA N° 114: PÉRDIDAS PROBABLES

TABLA N° 115: PRESUPUESTO PARA VIVIENDAS DE ADOBE

TABLA N° 116: NIVELES DE RIESGO PARA LAS VIVIENDAS

TABLA N° 117: NIVELES DE RIESGO DE LAS VIVIENDAS

TABLA N° 118: NIVELES DE CONSECUENCIAS

TABLA N° 119: NIVELES DE FRECUENCIA DE OCURRENCIA

TABLA N° 120: MATRIZ DE CONSECUENCIA Y DAÑOS

TABLA N° 121: MEDIDAS CUALITATIVAS DE CONSECUENCIAS Y DAÑO

TABLA N° 122: ACEPTABILIDAD Y/O TOLERANCIA DEL RIESGO

TABLA N° 123: DE CONSECUENCIAS Y TOLERANCIA DEL RIESGO

TABLA N° 124: NIVEL DE PRIORIZACIÓN

TABLA N° 125: ESCALA DE SAATY

TABLA N° 126: EJEMPLO PARA TRES PARÁMETROS "ALTERNATIVAS" MATRIZ 3 X 3

TABLA N° 127: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO DE EVALUACIÓN: MAGNITUD

TABLA N° 128: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DE DESCRIPTORES DE PARÁMETRO DE MAGNITUD

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 129: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DE DESCRIPTORES DE PARÁMETRO DE MAGNITUD

TABLA N° 130: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

TABLA N° 131: FACTORES CONDICIONANTES

TABLA N° 132: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DE LOS FACTORES CONDICIONANTES

TABLA N° 133: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DE LOS FACTORES CONDICIONANTES

**LISTA DE FOTOGRAFÍAS**

FOTOGRAFÍA 01: MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS VIVIENDAS

FOTOGRAFÍA 02: VIVIENDAS EN ESTADO PRECARIO

FOTOGRAFÍA 03: VIVIENDA DE ADOBE CON TECHO DE CALAMINA

FOTOGRAFÍA 04: VIVIENDA TÍPICA EN EL SECTOR 6

FOTOGRAFÍA 05: VIVIENDA CON RAJADURAS, GENERA PELIGRO DE DERRUMBE PARA LOS NIÑOS EN EL SECTOR 6

FOTOGRAFÍA 06: VIVIENDA A PUNTO DE COLAPSAR EN EL SECTOR 6

FOTOGRAFÍA 07: INFRAESTRUCTURA VIAL – SECTOR 6

FOTOGRAFÍA 08: VIVIENDA DETERIORADA – SECTOR 6

FOTOGRAFÍA 09: VISTA DE AFLORAMIENTO EN CORTE DE LAS ROCAS DEL GRUPO SAN PEDRO EN CONTACTO POR FALLA CON UN BLOQUE DE ARRASTRA DEL GRUPO SALAS.

FOTOGRAFÍA 10: VISTA DE AFLORAMIENTO EN CORTE DE LAS ROCAS DEL VOLCÁNICO LANCONES CON FORMACIÓN DE SUELOS ARCILLOSOS EN LA ZONA DE PILARES.

FOTOGRAFÍA 11: VISTA DE AFLORAMIENTO DEL VOLCÁNICO LLAMA. OBSERVAR LA COLORACIÓN AMARILLO ROJIZA POR METEORIZACIÓN QUÍMICA.

FOTOGRAFÍA 12: VISTA DE DEPÓSITOS COLUVIALES CUBRIENDO LA PARTE BAJA DE UNA LADERA. SE OBSERVA CLASTOS VOLCÁNICOS ANGULOSOS CON MATRIZ DETRÍTICA MÁS FINA.

FOTOGRAFÍA 13: VISTA DE DEPÓSITOS ALUVIONALES CONFORMANDO GRUESO CUERPOS SEDIMENTARIOS EN QUEBRADA. OBSERVAR LA ESTRUCTURA ALUVIÓNICAS EN LADO IZQUIERDO DE LA FOTO.

FOTOGRAFÍA N° 14: VISTA DE LA CONFIGURACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS MONTAÑAS DE LA ZONA. OBSERVAR LA PENDIENTE Y LADERAS REGULARES.

FOTOGRAFÍA N° 15:.- VISTA DE LA CONFIGURACIÓN GEOMÓRFICA DE LAS LOMAS DE LA ZONA RECONOCIDA EN CAMPO.

  
**Yamel R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

FOTOGRAFÍA N° 16: VISTA DE LADERA DE MONTAÑA. OBSERVAR EL RELIEVE SUAVE Y REGULAR PENDIENTE QUE SIGUE UN CONTROL LITOLÓGICO

FOTOGRAFÍA N° 17: VISTA DE CONO CONFORMACIÓN DE UN CONO DE DEYECCIÓN.

FOTOGRAFÍA N° 18: VISTA DE LAS FORMAS DE CAUCES DE DRENAJE QUE DISCURREN POR LA ZONA, LAS CUALES CANALIZAN LAS CORRIENTES ALUVIONALES EN TEMPORADA DE FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES.

FOTOGRAFÍA 19: EDIFICACIONES EXPUESTAS Y SUSCEPTIBLES A UN PELIGRO DE ORIGEN NATURAL EN EL SECTOR 6

FOTOGRAFÍA 20: VIVIENDAS INADECUADAS O PRECARIAS EN LA ZONA DE ESTUDIO DEL SECTOR 6

FOTOGRAFÍA 21: VISTA DE CAMPO 1

FOTOGRAFÍA 22: VISTA DE CAMPO 2

FOTOGRAFÍA 23: VISTA DE CAMPO 3

FOTOGRAFÍA 24: VISTA DE CAMPO 4

FOTOGRAFÍA 25: VISTA DE CAMPO 5

FOTOGRAFÍA 26: VISTA DE CAMPO 6

FOTOGRAFÍA 27: VISTA DE CAMPO 7

FOTOGRAFÍA 28: VISTA DE CAMPO 8

FOTOGRAFÍA 29: VISTA DE CAMPO 9

FOTOGRAFÍA 30: VISTA DE CAMPO 10

  
**Yamel R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL  
SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE  
PIURA

# ANEXO

9

---

**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

## ANEXO 1: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO

### METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PELIGRO

Se determinó los niveles de peligro del fenómeno de inundación pluvial

Pluvial para lograr identificar las áreas que presentan niveles de peligro: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo.

Esto se logró iniciar con la recopilación de datos y/o información para lograr identificar los parámetros de evaluación y la susceptibilidad del territorio (Factores Condicionantes y Desencadenantes). Este trabajo previo ayuda a cuantificar los elementos expuestos susceptibles frente al fenómeno de inundación.

Para poder determinar los niveles de riesgos, parámetros, descriptores de los diferente procesos de evaluación de riesgo nos apoyaremos con el Proceso de jerarquía Analítica (PJA) (a veces también traducido como Proceso analítico jerárquico) es una TÉCNICA estructurada para tratar con decisiones complejas. En vez de prescribir la decisión «correcta», el PJA ayuda a los tomadores de decisiones a encontrar la solución que mejor se ajusta a sus necesidades y a su comprensión del problema. Esta herramienta, basada en matemáticas y psicología, fue desarrollada por Thomas L. SAATY en los setenta y ha sido extensivamente estudiada y refinada, desde entonces. El PJA provee un marco de referencia racional y comprensiva para estructurar un problema de decisión, para representar y cuantificar sus elementos, para relacionar esos elementos a los objetivos generales, y para evaluar alternativas de solución. El PJA es usado alrededor del mundo en una amplia variedad de situaciones de decisión, en campos tales como gobierno, negocios, industria, salud y educación.

TABLA N° 125: ESCALA DE SAATY

Escala Numérica	Escala Verbal	Explicación
9	Absolutamente o muchísimo más importante que ...	Al comparar un elemento con otro, el primero se considera absolutamente o muchísimo más importante que el segundo.
7	Mucho más importante o preferido que ...	Al comparar un elemento con otro, el primero se considera absolutamente o muchísimo más importante o preferido que el segundo.
5	Más importante o preferido que ...	Al comparar un elemento con otro, el primero se considera más importante o preferido que el segundo.
3	Ligeramente más importante o preferido que ...	Al comparar un elemento con otro, el primero es ligeramente más importante o preferido que el segundo.
1	Igual o diferente a ...	Al comparar un elemento con otro, hay indiferencia

  
**Yameli R. Segura Moreno** Página | 131  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

		entre ellos.
1/3	Ligeramente menos importante o preferido que ...	Al comparar un elemento con otro, el primero se considera ligeramente menos importante o preferido que el segundo.
1/5	Menos importante o preferido que ...	Al comparar un elemento con otro, el primero se considera menos importante o preferido que el segundo.
1/7	Mucho menos importante o preferido que ...	Al comparar un elemento con otro, el primero se considera mucho menos importante o preferido que el segundo.
1/9	Absolutamente o muchísimo	Al comparar un elemento con otro, el primero se considera absolutamente o muchísimo más importante que el segundo.
2, 4, 6, 8	Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es necesario un término medio entre dos de las intensidades anteriores.	

Fuente: SAATY (1980)

Para obtener estos ponderados son necesarios respuestas (numéricas o verbales) a una serie de preguntas que comparan dos parámetros o dos descriptores a una serie de preguntas.

**TABLA N° 126: Ejemplo para tres parámetros "alternativas" Matriz 3 x 3**

PARÁMETRO	ALTERNATIVA 01	ALTERNATIVA 02	ALTERNATIVA 03
ALTERNATIVA 01	1	3	5
ALTERNATIVA 02	1/3	1	3
ALTERNATIVA 03	1/5	1/3	1
suma	1.53	4.33	9.00
1/suma	0.652	0.231	0.111

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN			
PARÁMETRO	ALTERNATIVA 01	ALTERNATIVA 02	ALTERNATIVA 03
ALTERNATIVA 01	0.652	0.692	0.556
ALTERNATIVA 02	0.217	0.231	0.333
ALTERNATIVA 03	0.130	0.077	0.111

VECTOR PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)

PARÁMETRO	ALTERNATIVA 01	ALTERNATIVA 02	ALTERNATIVA 03	VECTOR PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)
ALTERNATIVA 01	0.652	0.692	0.556	0.633
ALTERNATIVA 02	0.217	0.231	0.333	0.260
ALTERNATIVA 03	0.130	0.077	0.111	0.106
				1.000

CÁLCULO DE LA RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

VECTOR SUMA PONDERADA

PARÁMETRO	ALTERNAT IVA 01	ALTERNAT IVA 02	ALTERNAT IVA 03	VECTOR PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)	VECTOR SUMA PONDERADA
ALTERNATIVA 01	1	3	5	0.633	1.946
ALTERNATIVA 02	1/3	1	3	0.260	0.790
ALTERNATIVA 03	1/5	1/3	1	0.106	0.320

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

λmax

VECTOR SUMA PONDERADA		VECTOR PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)		PROMEDIO λmax
1.946	÷	0.633	=	3.072
0.790		0.260		3.033
0.320		0.106		3.011
		promedio λmax		3.039

ÍNDICE DE CONSISTENCIA (IC)

$$IC = \frac{3.039}{3} = 0.019$$

RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)

**Fuente:** Recopilado por el equipo multidisciplinario del curso EVAR – 2017-II – Grupo N° 08.

Nota: Los Valores del Índice Aleatorio (IA) para los diferentes "n", obtenidos mediante la simulación de 100,000 matrices (Aguarón y Moreno – Jiménez, 2001), son:

IA	N°
0.525	3
0.882	4
1.115	5
1.252	6

VERIFICACIÓN				
MATRIZ 3X3	RC	<	0.04	CUMPLE
MATRIZ 4X4	RC	<	0.08	CUMPLE
MATRIZ > 4X4	RC	<	0.10	CUMPLE

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

1.341	7
1.404	8
1.452	9
1.484	10
1.513	11
1.535	12
1.555	13
1.57	14
1.583	15
1.595	16

$$RC = \frac{IC}{0.019} = 0.037$$

Así mismo este ejemplo es aplicado en todos los parámetros de Evaluación, de esta manera se determinará los diferentes pesos de los parámetros, descriptores que se desarrollará en los diferentes procesos de la evaluación de riesgo originado por fenómeno natural.

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL FENÓMENO**

TABLA N° 127: DESCRIPTORES DE PARÁMETRO DE EVALUACIÓN: MAGNITUD				
PARÁMETRO		MAGNITUD	PESO PONDERADO:	
DESCRIP TORES	MAG1	MAYOR A 1m.	PESO MAG1	<b>0.474</b>
	MAG2	0.60m. – 1.00m	PESO MAG2	<b>0.286</b>
	MAG3	0.20 m. - 0.60m.	PESO MAG3	<b>0.136</b>
	MAG4	0.01 m.- 0.20m.	PESO MAG4	<b>0.069</b>
	MAG5	MENOR A 0.01m.	PESO MAG5	<b>0.035</b>

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 128: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DE DESCRIPTORES DE PARÁMETRO DE MAGNITUD						
PARÁMETRO	MAG1	MAG2	MAG3	MAG4	MAG5	PONDERACIÓN
MAG1	1.00	2.00	5.00	7.00	9.00	0.474
MAG2	1/2	1.00	3.00	5.00	7.00	0.286
MAG3	1/5	1/3	1.00	3.00	5.00	0.136
MAG4	1/7	1/5	1/3	1.00	3.00	0.069
MAG5	1/9	1/7	1/5	1/3	1.00	0.035
SUMA	1.95	3.68	9.53	16.33	25.00	1.000
1/SUMA	0.51	0.27	0.10	0.06	0.04	

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**TABLA N° 129: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DE DESCRIPTORES DE PARÁMETRO DE MAGNITUD**

PARÁMETRO	MAG1	MAG2	MAG3	MAG4	MAG5	PRIORIZACIÓN
MAG1	0.51	0.54	0.52	0.43	0.36	0.474
MAG2	0.26	0.27	0.31	0.31	0.28	0.286
MAG3	0.10	0.09	0.10	0.18	0.20	0.136
MAG3	0.07	0.05	0.03	0.06	0.12	0.069
MAG5	0.06	0.04	0.02	0.02	0.04	0.035

Fuente: Elaboración propia.

**TABLA N° 130: ÍNDICE (IC) Y RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC)**

IC=	0.047
RC=	0.043
RC<0.10	<b>CUMPLE</b>

**PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE PELIGRO**

**TABLA N° 131: FACTORES CONDICIONANTES**

	PARÁMETRO 01	PARÁMETRO 02	PARÁMETRO 03
	PENDIENTE	GEOMORFOLOGÍA	GEOLOGÍA
	PD	GEOM	GEO
<b>PESO</b>	<b>0.539</b>	<b>0.297</b>	<b>0.163</b>

Fuente: Elaboración propia.

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

TABLA N° 132: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES DE LOS FACTORES CONDICIONANTES				VECTOR DE PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)
PARÁMETRO	PD	GEOM	GEO	
PD	1.00	2.00	3.00	0.539
GEOM	0.50	1.00	2.00	0.297
GEO	0.33	0.50	1.00	0.163
SUMA	1.83	3.50	6.00	1.00
1/SUMA	0.55	0.29	0.17	

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 133: MATRIZ DE NORMALIZACIÓN DE PARES DE LOS FACTORES CONDICIONANTES				VECTOR DE PRIORIZACIÓN (PONDERACIÓN)
PARÁMETRO	PD	GEOM	GEO	
PD	0.546	0.571	0.500	0.539
GEOM	0.273	0.286	0.333	0.297
GEO	0.180	0.143	0.167	0.163
	1.00	1.00	1.00	1.00

Fuente: Elaboración propia

Resultados de la operación de matrices			Vector Suma Ponderada
0.539	0.595	0.490	1.624
0.270	0.297	0.327	0.894
0.178	0.149	0.163	0.490

  
**Yameli R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

HALLANDO EL  $\lambda_{max}$

Vector Suma  
Ponderado /  
Vector Priorización

	3.011
	3.005
	3.001
SUMA	9.017
PROMEDIO	3.006

ÍNDICE DE CONSISTENCIA 0.003

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.04 (\*) ; 0.01

(\*) Para determinar el índice aleatorio que ayuda a determinar la relación de consistencia se utilizó la tabla obtenida por Aguarón y Moreno, 2001. Donde "n" es el número de parámetros en la matriz.

<b>n</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>IA</b>	0.525	0.882	1.115	1.252	1.341	1.404	1.452	1.484	1.513	1.535	1.555	1.570	1.583	1.595

  
**Yamell R. Segura Moreno**  
 ARQUITECTA  
 C.A.P.: 15029  
 C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE ZONA DE INTERVENCIÓN**

**FOTOGRAFÍA N° 21: Vista de campo 1. Fuente: Propia**

Vivienda construida en adobe con refuerzo de vigas de madera, techo de teja, puerta de madera, sin ventanas.



**FOTOGRAFÍA N° 22: Vista de campo 2. Fuente: Propia**

Vivienda construida en adobe, techo de calamina, con inclinación, con cubierta inestable y muros de quincha sin revestimiento, presenta tres ventanas y puerta principal de madera.



  
**Yameli R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**FOTOGRAFÍA N° 23: Vista de campo 3. Fuente: Propia**

Vivienda construida en adobe y sin ningún sistema constructivo aprobado en el R.N.E. En la parte de la fachada cuenta con una cubierta de teja en mal estado, con muro propenso a colapsar.



**FOTOGRAFÍA N° 24: Vista de campo 4. Fuente: Propia**

Vivienda construida en adobe sin revestimiento, presenta techo de teja, presenta puerta de madera y ventanas de fierro y madera. Con medio riesgo por la debilidad de sus muros.



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**FOTOGRAFÍA N° 25: Vista de campo 5. Fuente: Propia**

Vivienda construida en adobe de dos pisos, techo con calaminas, y soporte de madera, con un grado medio de riesgo a colapsar por la antigüedad en su construcción, ante un evento de incremento de lluvias, generando inseguridad para los usuarios.



**FOTOGRAFÍA N° 26: Vista de campo 6. Fuente: Propia**

Vivienda construida en adobe sin refuerzos con techo de teja y calamina, con alto riesgo a colapsar por la debilidad de sus paredes y la puerta que cuenta con desgaste y ante un evento de incremento de lluvias, esta casa podría inundarse, generando inseguridad para los usuarios.



Ⓟ

*Yameli R. Segura Moreno*

Yameli R. Segura Moreno  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**


**FOTOGRAFÍA N° 27: Vista de campo 7. Fuente: Propia**


Vivienda construida en ladrillo y tarrajeo en cemento pulido pintado, techo con teja, soporte de madera, sin ningún sistema constructivo aprobado en la R.N.E. Cuenta con servicios higiénicos.



**FOTOGRAFÍA N° 28: Vista de campo. Fuente: Propia**

Construcción en muro de adobe de 2 pisos, presenta puerta y techo con calamina y ventana de madera con alto riesgo a colapsar por la debilidad de sus muros ante un evento de incremento de lluvias.

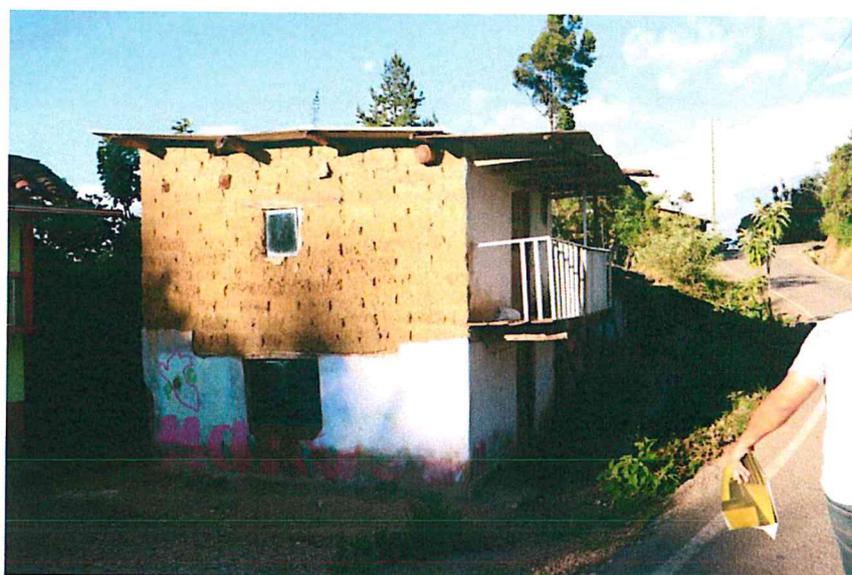

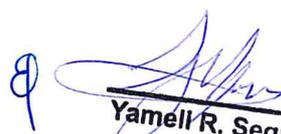

**Yamell R. Segura Moreno**  
ARQUITECTA  
C.A.P.: 15029  
C.A.P. R.L.: 7913

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIÓN PLUVIAL DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**

**FOTOGRAFÍA N° 29: Vista de campo 9. Fuente: Propia**

Vivienda de 1 piso construida sin ningún sistema constructivo aprobado en la R.N.E. Construida con adobe, puerta de madera, con tejado. Medio riesgo de colapso por desgaste de muros.



**FOTOGRAFÍA N° 30: Vista de campo 10. Fuente: Propia**

Vivienda construida sin ningún sistema constructivo aprobado en la R.N.E. Construida con adobe, cuenta con ventanas y puerta de madera, con un grado medio de riesgo a colapsar por la debilidad de sus muros ante un evento de incremento de lluvias, generando inseguridad para los usuarios.

