



FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRÍTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, SECTOR ORCOHUAYTA,
DISTRITO LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO

FTR-MC-PREV N° 0439-2025-ANA-AAA.TIT-ALA.JULIACA

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO DEL CAUCE DEL RIO
QUISCAMAYO, SECTOR ORCOHUAYTA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO

1. UBICACIÓN:

AAA TITICACA ALA JULIACA Fecha 15/09/2025

1.1. Ubicación política

Departamento PUNO Provincia LAMPA Distrito LAMPA Sector ORCOHUAYTA

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica CUENCA COATA Cuerpo de agua RIO QUISCAMAYO

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Norte (Y):	Este (X):	Zona	Norte (Y):	Este (X):	Zona		
TRAMO 01	8,291,589.00	354,143.00	19S	8,290,415.00	356,028.00	19S	AMBAS	L = 3 866 m.

2.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion X flujo de detritos erosión fluvial x

2.2. NIVEL DE PELIGRO

Alto X Muy Alto

2.3.- GEOLOGIA

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos ordinarios y extraordinarios, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal generado en la microcuenca. Erosión Pluvial: Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Quiscamayo. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales. Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales que se presentan en los períodos de lluvias, los meses de enero, febrero, marzo; donde los materiales de sedimento son trasladados de la parte alta y colmatan con sedimentos el cauce del río en el tramo identificado.

En el tramo identificado en el río Quiscamayo se tiene suelo arenoso y gravoso, que presenta erosión fluvial y sedimentación en este tramo indicado. Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Quiscamayo. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales. Respecto a las inundaciones se generan a causa de las fuertes intensidades pluviales, en los períodos de lluvias, sin embargo en el presente tramo no se encontraron registros de inundaciones a la fecha pero existe la amenaza de un posible desborde en próximos eventos extraordinarios, que mas generan erosión en la margen del río.

Gravoso	X	Arenas	X	Limo	-	Arcillas	-
---------	---	--------	---	------	---	----------	---

Gravoso (Mayores a 2 mm), Arenoso (2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso (menores de 0.1 mm)

Los tipos de materiales existentes en el cauce del quebrada son: arena, grava, piedra y grandes cantidades de hormigón. No existen canteras de extracción de material de acarreo.

Geodinámica externa:

Lluvias:

Se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río QUISCAMAYO Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial, trayendo consigo sedimentos y material flotante de aguas arriba. Por lo que que la erosión tiende a afectar el cauce del río acumulando material y la afectación directa de la estructura y daño a las riberas naturales y artificiales.

Erosión Pluvial:

Se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del RIO QUISCAMAYOa. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial, trayendo consigo sedimentos y material flotante de aguas arriba. Por lo que que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.



Inundaciones:

En los años 2022-2023 y en el presente año hubo desbordes tanto para la margen derecha como para la margen izquierda, afectando a viviendas, vías de comunicación vecinal y áreas de cultivos.

Existe erosión fluvial constante, por la crecida del RIO QUISCAMAYO en épocas de avenidas.

2.4.- HIDROLOGÍA

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectación y daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Quiscamayo no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta.

El río Quiscamayo, descarga hasta un caudal de 7.0 m³/s, (según las estimaciones realizadas en función de las huellas del agua dejadas en su máxima avenida en el puente Quiscamayo carretera Enrique Torres Belón a la Comunidad de Mamo; cabe indicar, no existe otra información de descargas puntuales ya que son pequeños arroyos y temporales); sin embargo en los meses de precipitaciones pluviales los desbordes se presentan en todo el tramo planteado para la intervención debido a que se encuentra el cauce colmatado de material de sedimento que a su vez necesita repavimentación, lo que ocasiona el desborde en ambas márgenes con la afectación la interrupción de vías de comunicación carretera a Lampa a Tusine Grande, Enrique Torres Belón a Moquegache Central y Enrique Torres Belón a la Comunidad de Mamo y inundación a la población de la urbanización Enrique Torres Belón, comunidad de Cantería y a los campos con cultivos y pastos naturales. Cabe indicar no se cuenta con información de registro puntual de descarga del mencionado río, por lo que se adjunta la información de precipitación máxima en 24 horas de la Estación Meteorológica Lampa, la más cercana al área de estudio.

El río Quiscamayo es de régimen permanente, se divide en dos Periodos:

- Periodo de avenidas, con una duración de cuatro meses (diciembre – marzo).

- Periodo de estiaje, que tiene una duración de ocho meses (abril – noviembre).

AÑO	PRECIPITACION Max 24 horas	AÑO	PRECIPITACION Max 24 horas	AÑO	PRECIPITACION Max 24 horas	AÑO	PRECIPITACION Max 24 horas	AÑO	PRECIPITACION Max 24 horas
1956	20.00	1968	22.90	1978	44.00	1988	35.70	1998	32.80
1957	41.50	1969	38.70	1979	26.40	1989	22.20	1999	32.70
1958	22.00	1970	32.50	1980	40.00	1990	30.30	2000	33.40
1959	90.00	1971	24.50	1981	49.00	1991	28.80	2001	28.10
1960	42.00	1972	41.30	1982	64.00	1992	39.30	2002	36.90
1963	39.00	1973	38.80	1983	24.50	1993	29.90	2003	36.70
1964	26.00	1974	35.80	1984	50.40	1994	35.20	2004	43.80
1965	41.00	1975	31.50	1985	48.30	1995	24.70	2005	49.60
1966	21.00	1976	30.00	1986	37.00	1996	42.70	2006	27.10
1967	36.10	1977	35.00	1987	36.60	1997	31.40	-	-

2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA	296	Hab.	
02. VIVIENDAS EN RIESGO:	60	Und.	
03. INSTITUCION EDUCATIVA:			
04. CENTROS DE SALUD			
05. AREAS DE CULTIVO:	39,5	Ha.	papa 8 ha, quinua 5 ha, avena 3 ha, cebada 3.5 ha, alfalfa 14, otros 6ha.
06. CABEZAS DE GANADO:	628	Und.	vacunos 300, ovinos 250, camélidos 40, porcinos 23, otros 15.
07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros)	1.5	Km	05 canales de riego.
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km)	1.5	Km	
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento)			
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA			
11. OTROS	18	mts.	03 puente

3.- PROPUESTA TECNICA:

3.1.- Actividades


Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	3.87	Limpieza y descolmatación del cauce del RIO QUISCAMAYO	
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO	Km	7.73200	Conformación de bordos con material propio en ambas márgenes del RIO QUISCAMAYO	
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11,482.02	Eliminación de material excedente	

4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:


VISTA DE PERFIL



VISTA DE PLANTA

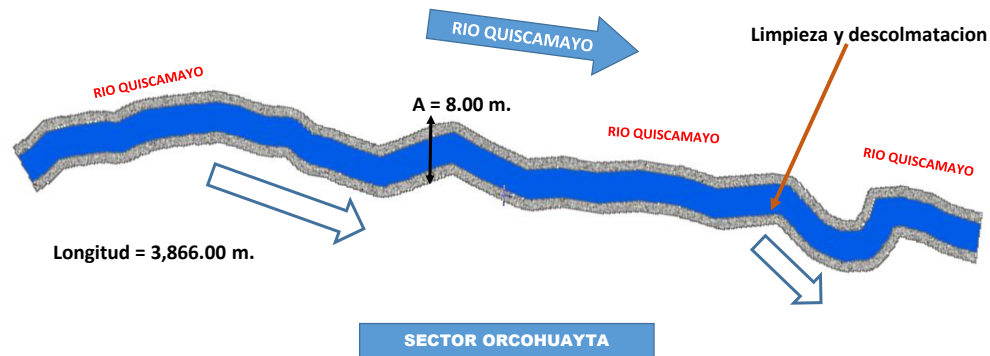

5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

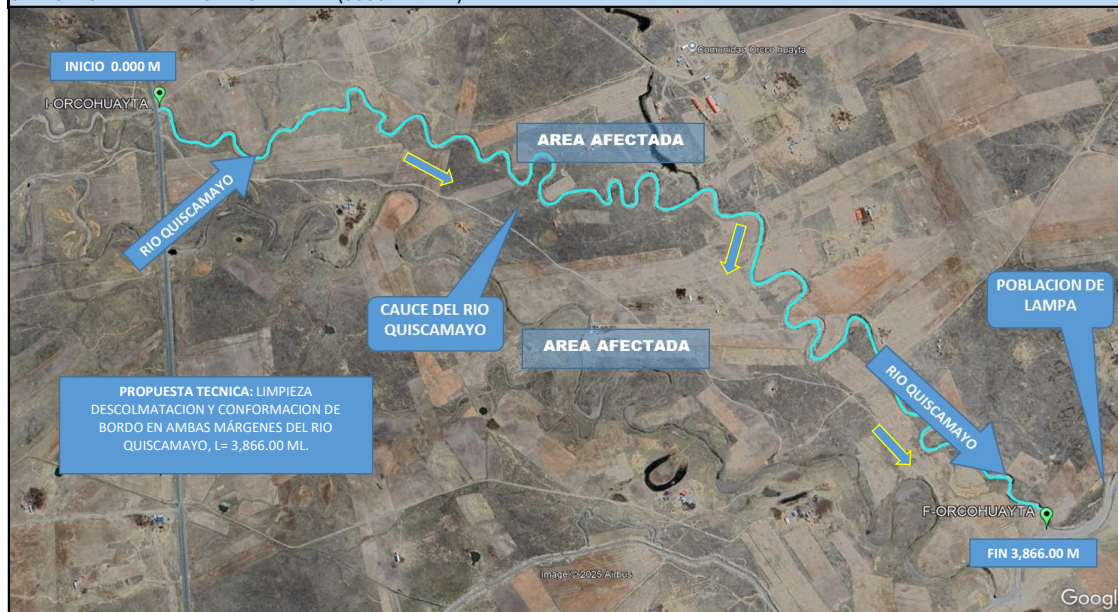

6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



FIGURA 1 y 2 : TRAMO CRÍTICO EN EL RÍO CHAQUIMAYO, EN EL SECTOR ORCOHUAYTA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA- PUNO. NOTESE, LA ACUMULACION DE MATERIAL



7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, (L= 3,866.00 m) Y CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO, (L= 7,732.00 m).					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				4,590.49
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und.	1.00	1,778.59	1,778.59
1.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	30.00	93.73	2,811.90
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				38,962.67
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	2.00	10,021.59	20,043.18
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	80.00	6.03	482.40
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	3.87	1,881.02	7,279.55
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	3.87	2,830.63	10,954.54
2.05	DESVIO DE LA QDA.	M	10.00	20.30	203.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				534,034.94
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	27,835.20	7.33	204,032.02
3.02	CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO	m3	17,397.00	7.65	133,087.05
3.03	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS	m2	7,732.00	3.95	30,541.40
3.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11,482.02	14.49	166,374.47
COSTO DIRECTO					577,588.09
GASTOS GENERALES (8%CD)					46,207.05
UTILIDAD (5%CD)					28,879.40
SUB TOTAL					652,674.54
IGV (18%)					117,481.42
TOTAL					770,155.96
SUPERVISIÓN (3%CD)					17,327.64
FICHA DEFINITIVA					10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL					797,483.60

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 Soles

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	DIAS	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)								
				MES 01				MES 02				
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, (L= 3,866.00 m) Y CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO, (L= 7,732.00 m).												
1.00	OBRAS PROVISIONALES	und.	1.00									
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	m2	1.00									
1.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN		1.00									
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES											
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	1.00									
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	1.00									
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	6.00									
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	17.00									
2.05	DESVIO DE LA QDA.	M	1.00									
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	19.00									
3.02	CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO	m3	12.00									
3.03	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS	m2	6.00									
3.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.00									

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA	■															
01.02	CONTRATACION		■														
01.03	EJECUCION			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
01.04	SUPERVISIÓN			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
01.05	LIQUIDACION													■	■	■	■

Fecha de elaboración de la ficha:

15/09/2025

NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PREVENCIÓN PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO EN CAUCES EN RÍOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFERENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO QUISCAMAYO, SECTOR ORCOHUAYTA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO

Lugar: RIO QUISCAMAYO, SECTOR ORCOHUAYTA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO

Fecha : 5/07/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, (L= 3,866.00 m) Y CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO, (L= 7,732.00 m).					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				4,590.49
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und.	1.00	1,778.59	1,778.59
1.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	30.00	93.73	2,811.90
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				38,962.67
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	2.00	10,021.59	20,043.18
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	80.00	6.03	482.40
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	3.87	1,881.02	7,279.55
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	3.87	2,830.63	10,954.54
2.05	DESVIO DE LA QDA.	M	10.00	20.30	203.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				534,034.94
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	27,835.20	7.33	204,032.02
3.02	CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO	m3	17,397.00	7.65	133,087.05
3.03	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS	m2	7,732.00	3.95	30,541.40
3.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11,482.02	14.49	166,374.47
COSTO DIRECTO					577,588.09
GASTOS GENERALES (8%CD)					46,207.05
UTILIDAD (5%CD)					28,879.40
SUB TOTAL					652,674.54
IGV (18%)					117,481.42
TOTAL					770,155.96
SUPERVISIÓN (3%CD)					17,327.64
FICHA DEFINITIVA					10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL					797,483.60

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 Soles

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD


Proyecto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO QUISCAMAYO, SECTOR ORCOHUAYTA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO

Ubicación: RIO QUISCAMAYO, SECTOR ORCOHUAYTA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO

Fecha : 17/08/2025

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, (L= 3,866.00 m) Y CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO, (L= 7,732.00 m).								
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES							
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und.	1.00				1.00	1.00
1.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	1.00	6.00	5.00		30.00	30.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	2.00				2.00	2.00
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3						80.00
			1.00	10	4.00	2.00	80.00	
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.00				3.87	3.87
	Descolmatacion			3.87				
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	KM	1.00				3.87	3.87
	Descolmatacion			3.87				
2.05	DESVIO DEL RIO	M	1.00	10.00	1.00		10.00	10.00
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	1.00	3,866	8.00	0.90	27,835.20	27,835.20
01.03.02	CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO	m3	2.00	3,866	1.50	1.50	17,397.00	17,397.00
01.03.03	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS	m2	2.00	3,866	1.00		7,732.00	7,732.00
01.03.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00	esp=	10%		11,482.02	11,482.02

DIMENSIONES DE COLMATACIÓN

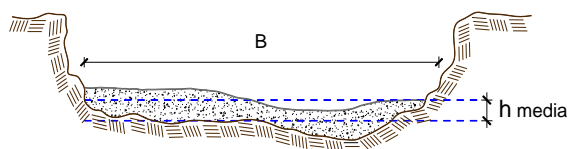

h media = 0.90 m
B = 8.00 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO QUISCAMAYO, SECTOR ORCOHUAYTA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO

Fecha presupuesto 11/09/2025

Partida	01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN					
Rendimiento	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : m2		93.73
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.46	11.38	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	22.40	8.96	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.29	8.12	
							28.46
Materiales							
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 kg			0.2500	7.25	1.81	
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2		0.8000	9.60	7.68	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		6.0000	7.00	42.00	
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2		0.7500	17.24	12.93	
							64.42
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.46	0.85	
							0.85
Partida	01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD					
Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000		Costo unitario directo por : und		1,778.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	28.46	227.68	
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	20.29	324.64	
							552.32
Materiales							
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 kg			2.0000	7.25	14.50	
0207030001	HORMIGON	m3		0.4800	40.00	19.20	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		1.2000	30.00	36.00	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		70.0000	7.00	490.00	
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	650.00	650.00	
							1,209.70
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	552.32	16.57	
							16.57
Partida	02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000		Costo unitario directo por : glb		10,021.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	6.0000	48.0000	20.29	973.92	
							973.92
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	973.92	29.22	
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	0.7500	6.0000	452.00	2,712.00	
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x 4 330 HP 35 TN	hm	1.8750	15.0000	420.43	6,306.45	
							9,047.67

Partida	02.03		RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD			
Rendimiento	m3/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000		Costo unitario directo por : m3	6.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	20.29	0.16
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0008	22.40	0.02
						0.18
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.18	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0080	729.50	5.84
						5.85
Partida	02.04		TRAZO Y REPLANTEO			
Rendimiento	km/DIA	0.5000	EQ. 0.5000		Costo unitario directo por : km	1,881.02
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	1.6000	28.46	45.54
0101010005	PEON	hh	0.5000	8.0000	20.29	162.32
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	16.0000	29.42	470.72
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.5000	8.0000	22.40	179.20
						857.78
	Materiales					
02040300010043	FIERRO 3/8"	var		0.5000	22.30	11.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		3.6000	30.00	108.00
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.3500	60.17	21.06
						432.71
	Equipos					
0301000014	MIRAS	día	2.0000	4.0000	17.36	69.44
0301000015	JALONES	día	4.0000	8.0000	14.96	119.68
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	16.0000	23.48	375.68
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	857.78	25.73
						590.53
Partida	02.05		CONTROL TOPOGRAFICO			
Rendimiento	km/DIA	0.2000	EQ. 0.2000		Costo unitario directo por : km	2,830.63
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	4.0000	22.40	89.60
0101010005	PEON	hh	0.5000	20.0000	20.29	405.80
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	40.0000	29.42	1,176.80
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.2500	10.0000	22.40	224.00
						1,896.20
	Materiales					
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.2500	60.17	15.04
						307.54
	Equipos					
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	40.0000	14.25	570.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1,896.20	56.89
						626.89
Partida	02.06		DESVIO DE CAUCE DE RIO			
Rendimiento	m/DIA	320.0000	EQ. 320.0000		Costo unitario directo por : m	20.30
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0250	28.46	0.71
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0125	22.40	0.28
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0500	20.29	1.01
						2.00

Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.00	0.06	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0250	729.50	18.24	
							18.30
Partida	03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO					
Rendimiento	m3/DIA	850.0000	EQ. 850.0000		Costo unitario directo por : m3		7.33
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	28.46	0.27	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0094	20.29	0.19	
							0.46
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46	0.01	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0094	729.50	6.86	
							6.87
Partida	03.02	CONFORMACION DE BORDOS C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO					
Rendimiento	m3/DIA	810.0000	EQ. 810.0000		Costo unitario directo por : m3		7.65
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0099	20.29	0.20	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0099	22.40	0.22	
							0.42
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.42	0.01	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0099	729.50	7.22	
							7.23
Partida	03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS					
Rendimiento	m2/DIA	1,200.0000	EQ. 1,200.0000		Costo unitario directo por : m2		3.95
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0067	22.40	0.15	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0133	20.29	0.27	
							0.42
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.42	0.01	
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 H	hm	1.0000	0.0067	525.13	3.52	
							3.53
Partida	03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE					
Rendimiento	m3/DIA	1,200.0000	EQ. 1,200.0000		Costo unitario directo por : m3		14.49
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0067	20.29	0.14	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0007	22.40	0.02	
							0.16
Equipos							
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 l	hm	1.0000	0.0067	399.70	2.68	
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.0267	436.20	11.65	
							14.33

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

PROYECTO: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO QUISCAMAYO, SECTOR ORCOHUAYTA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO

LUGAR: RIO QUISCAMAYO, SECTOR ORCOHUAYTA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO

Código	Recurso	Un ..	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	288.0929	28.46	8,199.12
0101010004	OFICIAL	hh	79.4094	22.40	1,778.77
0101010005	PEON	hh	847.1470	20.29	17,188.61
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	180.3317	22.40	4,039.43
0101030000	TOPOGRAFO	hh	216.7203	29.42	6,375.91
010103000300	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	69.6600	22.40	1,560.38
					39,142.22
MATERIALES					
020403000100	FIERRO 3/8"	var	1.9350	22.30	43.15
020412000100	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	7.5000	7.25	54.38
020412000100	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg	2.0000	7.25	14.50
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	24.0000	9.60	230.40
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	15.1320	30.00	453.96
021303000100	YESO BOLSA 25 kg	bol	23.2200	20.00	464.40
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	250.0000	7.00	1,750.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	387.0022	4.65	1,799.56
023105000100	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	22.5000	17.24	387.90
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	2.3220	60.17	139.71
029015002600	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
					6,007.16
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	15.4800	17.36	268.73
0301000015	JALONES	día	30.9600	14.96	463.16
0301000022	ESTACION TOTAL	he	61.9200	23.48	1,453.88
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	154.8000	14.25	2,205.90
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			1,122.14
030116000100	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	76.9295	399.70	30,748.72
030117000100	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	51.8044	525.13	27,204.04
030118000200	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	434.7712	729.50	317,165.59
030122000100	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	12.0000	452.00	5,424.00
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	306.5699	436.20	133,725.79
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	30.0000	420.43	12,612.90
					532,394.85
Total				S/.	577,544.23



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO QUISCAMAYO, SECTOR ORCOHUAYTA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO

Ubicación: RIO QUISCAMAYO, SECTOR ORCOHUAYTA, DISTRITO LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO

Fecha: 15/09/2025

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	DIAS	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)							
				MES 01				MES 02			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, (L= 3,866.00 m) Y CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO, (L= 7,732.00 m).											
1.00	OBRAS PROVISIONALES	und.	1.00								
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	m2	1.00								
1.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN		1.00								
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES										
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINAR	vje	1.00								
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	1.00								
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	6.00								
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	17.00								
2.05	DESVIO DE LA QDA.	M	1.00								
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	19.00								
3.02	CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO	m3	12.00								
3.03	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS	m2	6.00								
3.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.00								



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DE BORDO CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO ILPA/PONONE (RIO PUCAMAYO), SECTOR TUNCUNI, DISTRITO CABANA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO

LUGAR SECTOR TUNCUNI, DISTRITO VILQUE, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

FECHA 15/09/2025

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																
01.02	CONTRATACION																
01.03	EJECUCION																
01.04	SUPERVISIÓN																
01.05	LIQUIDACION																

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr

TIPO DE MÁQUINA	CANT. (UND)	TIEMPO HORAS (IDA Y VUELTA)
VEHÍCULOS TRANSPORTABLES		
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton		6.0
TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP	2	4.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	1	2.0
VEHÍCULOS AUTO TRANSPORTABLES		
CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m3	4	8.0
CAMIONETA 4X4 PICK-UP	1	2.0

Nota: El tiempo a la actividad y a la cantera inicia desde el lugar de procedencia de la maquinaria