



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural



**CENEPRED**

CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION,  
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO  
DE DESASTRES

## Informe de Evaluación de Riesgo por Inundación Pluvial por Lluvias Intensas en el Sector 1, Distrito de Casa Grande, Provincia de Ascope, Departamento La Libertad.



NOVIEMBRE - 2018

**ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO:  
MINISTERIO DE VIVIENDA**

**ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL CENEPRED:**

Mg. Lic. Félix Eduardo Romaní Seminario  
**Responsable de la Dirección de Gestión de Procesos**

**Supervisor de CENEPRED**  
Arq° Luis Américo Castro Correa  
**Dirección de Gestión de Procesos**

**ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL-MVCS:**

**Evaluador de Riesgo**  
**ING. CARLOS AGUSTIN LARIOS ROJAS**  
**INGENIERO CIVIL**

**Equipo Técnico de apoyo:**  
Profesional de Apoyo SIG (Ing. Ana Teresa Vera Morales)  
Profesional de Apoyo Geología (Ing. María Elena Campos Huapaya)  
Profesional de Apoyo Meteorología (Bach. Erick Lenin Delzo Rojas)

## Contenido

- PRESENTACIÓN ..... 6
- INTRODUCCIÓN ..... 7
- CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES..... 8
  - 1.1. Objetivo General ..... 8
  - 1.2. Objetivos Específicos..... 8
  - 1.3. Finalidad ..... 8
  - 1.4. Justificación ..... 8
  - 1.5. Antecedentes ..... 9
  - 1.6. Marco normativo ..... 9
- CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES..... 11
  - 2.1. Ubicación Geográfica..... 11
    - 2.1.1. Límites..... 11
    - 2.1.2. Área de estudio ..... 11
  - 2.2. Vías de Acceso ..... 12
  - 2.3. Características Sociales..... 13
    - 2.3.1. Población ..... 13
    - 2.3.2. Vivienda ..... 13
    - 2.3.3. Abastecimiento de Agua..... 15
    - 2.3.4. Saneamiento ..... 16
    - 2.3.5. Fuente de energía ..... 17
  - 2.4 Características Económicas..... 17
  - 2.5 Características Físicas..... 18
    - 2.5.1 Geología..... 18
    - 2.5.2 Geomorfología..... 21
    - 2.5.3 Pendientes ..... 23
    - 2.5.4 Condiciones Climatológicas..... 24
- CAPITULO III: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO ..... 29
  - 3.1. Metodología para la Determinación del Peligro ..... 29
  - 3.2. Recopilación y Análisis de Información ..... 30
  - 3.3. Identificación del Peligro ..... 31
  - 3.4. Caracterización del peligro..... 32

3.5. Ponderación de los Parámetros de Evaluación de peligros.....	32
3.5.1 Frecuencia .....	32
3.6. Susceptibilidad del Territorio .....	33
3.6.1. Análisis del Factor Desencadenante .....	34
3.6.2. Análisis de los Factores Condicionantes .....	35
3.7. Análisis de los Elementos Expuestos.....	39
3.8. Definición de Escenarios.....	40
3.9. Niveles de Peligro .....	40
3.10. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO .....	41
3.11. MAPA DE PELIGRO .....	42
CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD .....	43
4.1. Metodología para en Análisis de la Vulnerabilidad .....	43
4.2. Análisis de la Dimensión Social .....	44
4.2.1. Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad .....	44
4.2.2. Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Social .....	47
4.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA.....	49
4.3.1. Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Económica .....	49
4.3.2. Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Económica .....	52
4.4. Niveles de Vulnerabilidad.....	55
4.5. Estratificación de la Vulnerabilidad .....	56
4.6. Mapas de Vulnerabilidad.....	57
CAPITULO V: CÁLCULO DE RIESGO.....	61
5.1. Metodología para el Cálculo del Riesgo .....	61
5.2. Determinación de los niveles de riesgos .....	62
5.2.1 Niveles del riesgo .....	62
5.2.2. Matriz de riesgo .....	62
5.2.3. Estratificación del Nivel del Riesgo .....	63
5.2.4. Mapas de Riesgos.....	64
5.3. Cálculo de los efectos probables .....	68
5.4. Zonificación de riesgos. ....	68
5.5. Medidas de prevención y/o reducción de riesgos de desastres.....	69

5.5.1. De orden estructural .....69

5.5.2. De orden no estructural .....70

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO .....70

6.1. Aceptabilidad o tolerancia del riesgo.....70

BIBLIOGRAFÍA .....73

ANEXO .....74

ANEXO 01. Figura N° 17: Mapa de Elementos Expuestos Sector 1 Casa Grande noviembre 2018.....74

ANEXO 02. Figura N° 18: Mapa de Áreas de Impacto Sector 1 Casa Grande noviembre 2018 .....75

## PRESENTACIÓN

Mediante la Ley N° 30290, Ley que establece medidas para promover la ejecución de viviendas rurales seguras e idóneas en el ámbito rural, se establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), desarrolle acciones de construcción, reconstrucción, reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales seguras e idóneas, para lo cual se requiere entre otras condiciones, que la población vulnerable o afectada no esté asentada en las zonas de riesgo no mitigable.

En el marco del Decreto de las Declaratorias de Estado de Emergencia por el Fenómeno “El Niño Costero 2017” y por la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a los desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; y, sus modificatorias, en su Octava Disposición Complementaria Final, se establece que para declarar zonas de riesgo no mitigable se necesita contar con información de Evaluación de Riesgo de Desastre, las mismas que se encargan al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre – CENEPRED

Al respecto, de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- MVCS y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre- CENEPRED, el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del MVCS ha programado, en una segunda fase, la elaboración de (ciento treinta y ocho) 138 informe de Evaluación de Riesgo (EVAR) comprendidos en cincuenta y uno (51) distritos a nivel nacional, en un plazo no mayor de 30 días, entre los cuales se encuentra comprendido el sector 1 (Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo) del distrito de Casa Grande, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la Municipalidad distrital de Casa Grande, para el reconocimiento de campo, así como para el levantamiento de la información, insumos principales para la elaboración del respectivo Informe EVAR, asimismo, con la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto de Estadística e Informática (INEI).

En el presente informe se ha aplicado la metodología del “Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales”, 2da Versión, el cual permite: analizar parámetros de evaluación y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de elementos expuestos al fenómeno en función a la fragilidad y resiliencia y determinar y zonificar los niveles de riesgos y las medidas de prevención y/o reducción de desastres en las áreas geográficas objetos de evaluación.

## INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Evaluación del Riesgo por inundación pluvial permite analizar el impacto potencial del área de influencia de la inundación en el sector 1 del distrito de Casa Grande en caso de presentarse un “Niño Costero” de intensidad similar a lo acontecido en el verano 2017.

El día 04 del mes de noviembre, el sector 1, pertenecientes al distrito de Casa Grande, presentaron lluvias intensas calificadas, según el Percentil 99 ( $P_{99}$ )<sup>1</sup> como “Extremadamente lluvioso”, como parte de la presencia de “El Niño Costero 2017”, causando desastres en el sector 1 (Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo).

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destrucción causa debido a la ausencia de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad física en su hábitat.

En el primer capítulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los objetivos, tanto el general como los específicos, la justificación que motiva la elaboración de la Evaluación del Riesgo de los sectores y el marco normativo. En el segundo capítulo, se describe las características generales del área de estudio, como ubicación geográfica, características físicas, sociales, económicas, entre otros.

En el tercer capítulo, se desarrolla la determinación del peligro, en el cual se identifica su área de influencia en función a sus factores condicionantes y desencadenante para la definición de sus niveles, representándose en el mapa de peligro. El cuarto capítulo comprende el análisis de la vulnerabilidad en sus dos dimensiones, el social y el económico. Cada dimensión de la vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos factores: fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, representándose en el mapa respectivo.

En el quinto capítulo, se contempla el procedimiento para cálculo del riesgo, que permite identificar el nivel del riesgo por inundaciones pluviales del centro poblado y el mapa de riesgo como resultado de la evaluación del peligro y la vulnerabilidad.

Finalmente, en el sexto capítulo, se evalúa el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia del riesgo con sus respectivas medidas de control.

## CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

### 1.1. Objetivo General

- Determinar el nivel del riesgo por inundación pluvial en el área del **sector 1 de los centros poblados (Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo) del distrito de Casa Grande**, provincia de Ascope, departamento de La Libertad.

### 1.2. Objetivos Especificos

- Identificar y determinar los niveles de peligro, y elaborar el mapa de peligro del área de influencia
- Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad, y elaborar el mapa de vulnerabilidad.
- Establecer los niveles del riesgo y elaborar el mapa de riesgos, evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo.
- Recomendar medidas de control del riesgo.

### 1.3. Finalidad

Contribuir con un documento técnico para que la autoridad que corresponda evalúe la declaración de zona alto o muy alto riesgo no mitigable en el marco de lo estipulado según la normativa vigente y tome las decisiones adecuadas para la prevención de riesgos de desastres.

### 1.4. Justificación

La Ley N° 30556, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de abril del 2017, precisa en la cuarta disposición complementaria finales la determinación de zonas de muy alto riesgo que califican como nivel de emergencia 4 y 5. Según el contexto antes señalado, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED determina las zonas de riesgo alto y muy alto que califican como nivel de emergencia 4 y 5 para los fines de la presente Ley, e informa a la Autoridad..

Según el contexto antes señalado, se reubicará a los damnificados que se ubiquen en zonas de alto riesgo no mitigable bajo la modalidad de vivienda nueva y se reconstruirán las viviendas de los damnificados que se ubiquen en zonas de riesgo mitigable bajo la modalidad de construcción en sitio propio. Todo ello previa declaración de zona de alto riesgo no mitigable y/o mitigable por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para aquellos casos en que los gobiernos locales no hayan efectuado tal declaratoria. Para tales fines, dicha declaratoria será dada por Resolución Ministerial, siendo necesarias las evaluaciones de riesgos que ha de elaborar el CENEPRED sobre las zonas afectadas. Por lo tanto, la presente evaluación de riesgo, no sólo resulta justificable, también resulta relevante, toda vez que permitirá definir la modalidad de intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con respecto al ámbito rural del distrito de Casa Grande, sector 1 (Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo), en aras de brindar una adecuada atención de las familias damnificadas.

### 1.5. Antecedentes

En el año de 1982 -1983 se manifestó la presencia del Fenómeno del Niño, afectando principalmente a los departamentos de la zona norte del país como **Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad**, provocando grandes daños a la población, infraestructura vial, agrícola, urbana entre otros. Las características principales que permitieron la inundación en estas zonas fueron la pendiente moderada y la falta de un buen sistema de drenaje que facilite la evacuación de las aguas producto de las lluvias intensas y la falta de obras de prevención, siendo el caso del distrito de Casa Grande.

En el Fenómeno El Niño 97 – 98, se incrementó el caudal de los ríos en forma extraordinaria debido a las altas concentraciones de precipitación pluvial, generando pérdidas de áreas de cultivo, viviendas colapsadas, vías de comunicación interrumpidas, entre otros.

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anómalas, que establecieron la presencia de “El Niño Costero 2017”, con el incremento abrupto de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presentó valores sobre su normal histórica, siendo más intensas los meses de febrero y marzo 2017; situación que complementado a la presencia de los vientos del norte y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentración de humedad atmosférica, propiciando un comportamiento anómalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja costera peruana. A su vez, la persistencia de un sistema atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Perú propició condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

El Niño Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar a evento El Niño del año 1925. Sin embargo, presentó mecanismos locales y características diferentes a los eventos extraordinarios El Niño de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017).

En este contexto, el sector 1 del distrito Casa Grande presentó lluvias intensas en el verano 2017, catalogadas entre “Muy lluvioso” y “Extremadamente Lluvioso” durante “El Niño Costero”, debido a que la lluvia máxima de la estación meteorológica Casa Grande superó los 5,9 mm en un día (percentil 95), llegando a registrar en promedio 34,2 mm aproximadamente el 04 de febrero.

El evento “El Niño Costero 2017”, por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar como el tercer “Fenómeno El Niño” más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú (ENFEN, 2017).

### 1.6. Marco normativo

- Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD,
- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley N° 27902.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.
- Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
- Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.
- Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.
- Resolución Jefatural N° 112 – 2014 – CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión.

- Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres.
- Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
- Resolución Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los Lineamientos para la Implementación del Proceso de Reconstrucción”.
- Decreto de Urgencia N°004-2017, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para estimular la economía, así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados.

## CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES

### 2.1. Ubicación Geográfica

Los centros poblados del sector 1 (Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo), pertenecen al distrito de Casa Grande.

Casa Grande es uno de los ocho distritos de la Provincia de Ascope, ubicada en el Departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno regional de La Libertad.

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas Latitud sur: 7° 41' de longitud oeste; cuenta con una superficie de 677.17Km<sup>2</sup> y está situado en una altitud promedio de 240 msnm.

Creada por Ley N° 26916 y promulgada el 21 de enero de 1998, de acuerdo con el último censo del INEI del año 2015, el total de población era de 32 018 habitantes.

El distrito de Casa Grande limita de la forma siguiente:

- Por el norte y noreste con la Provincia de Pacasmayo y la Provincia de Contumazá (Cajamarca); Por el este y sureste con el Distrito de Ascope;
- Por el sur y sur oeste con los distritos de Chicama y Chocope;
- Por el oeste y sur oeste con los distritos de Paján y Rázuri

El Distrito de Casa Grande lo conforman los siguientes centros poblados:

- Mocan
- Roma
- Lache
- Santa Clara
- Quinta La Gloria
- Licapa
- Facalá
- Quinta la Bomba
- Chacarilla.
- La Constancia. (El Paraíso)

#### 2.1.1. Límites

El distrito de Casa Grande limita de la forma siguiente:

- Por el norte y noreste con la Provincia de Pacasmayo y la Provincia de Contumazá (Cajamarca);
- Por el este y sureste con el Distrito de Ascope;
- Por el sur y sur oeste con los distritos de Chicama y Chocope;
- Por el oeste y sur oeste con los distritos de Paján y Rázuri.


#### 2.1.2. Área de estudio

La ubicación geográfica del área de influencia de los centros poblados del **sector 1 (Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo) del distrito de Casa Grande**, provincia de Ascope, departamento de La Libertad.

## 2.2. Vías de Acceso

Las vías de acceso a los centros poblados sector 1 de Casa Grande. Es trocha carrozable

**Figura N° 1. Mapa de ubicación de los Centros Poblados Sector 1 Casa Grande.**

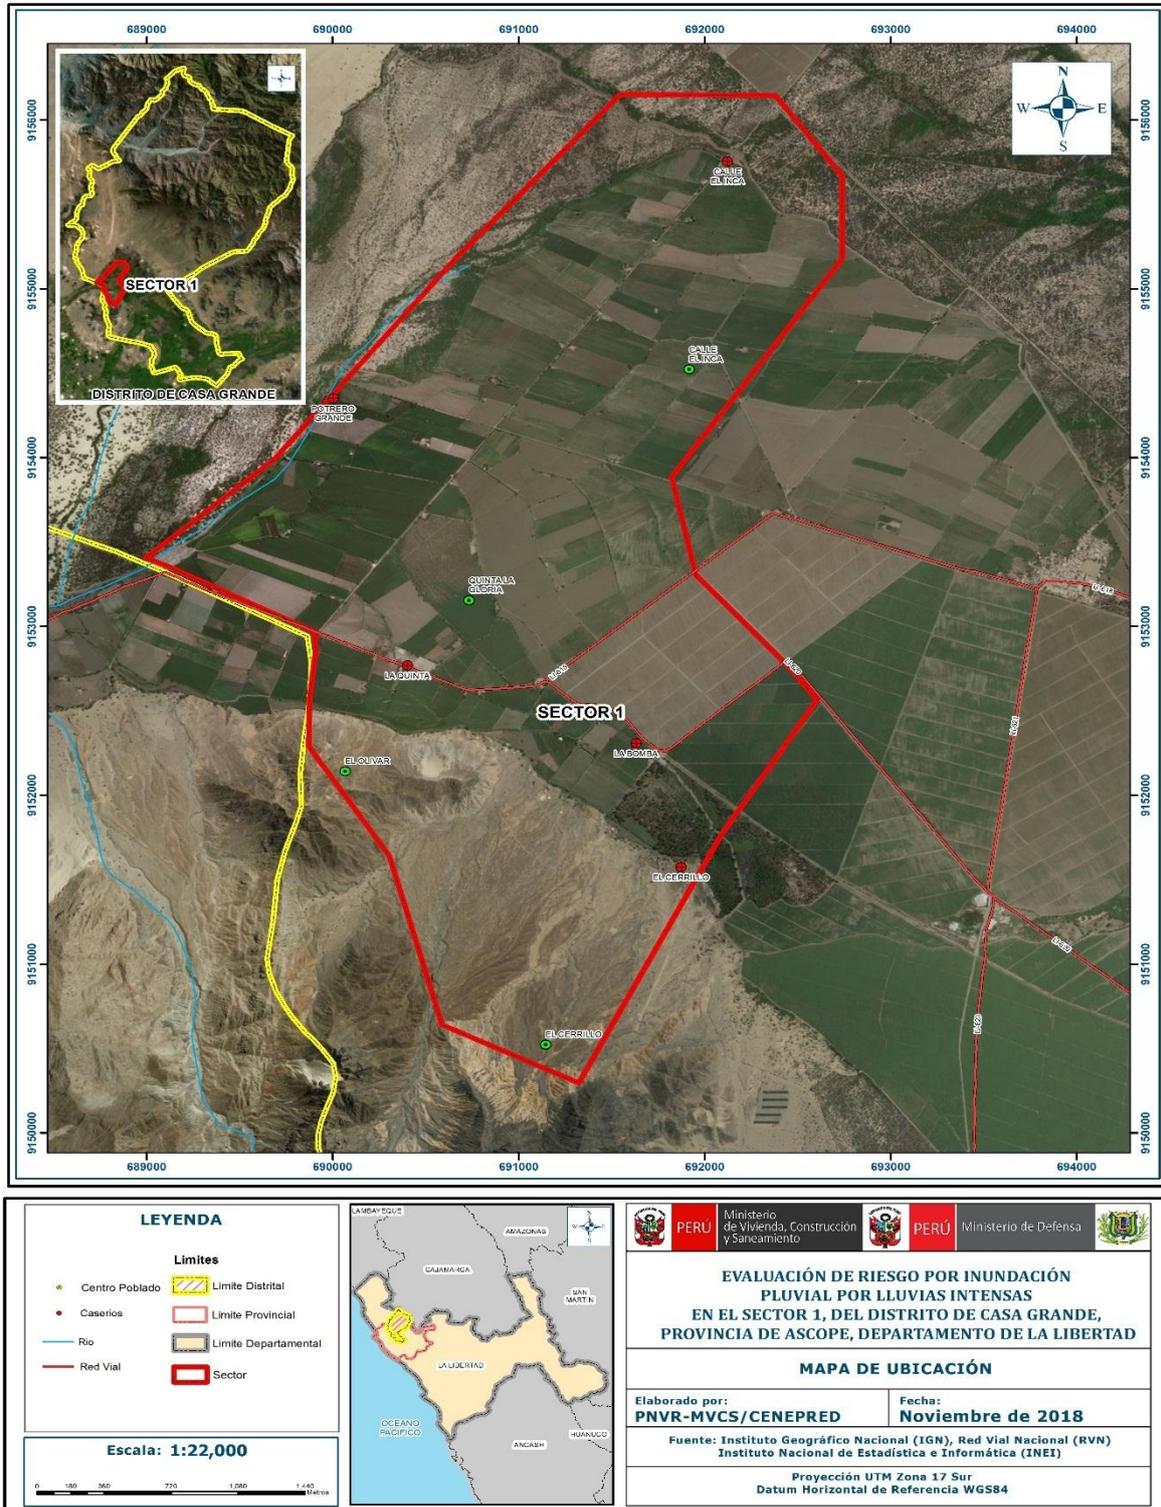

Fuente: Elaboración propia

## 2.3. Características Sociales

### 2.3.1. Población


#### *Población según centro poblados estudiados*

En el Cuadro N° 1. Distribución de la población por centros poblados del sector 1 del distrito Casa Grande.

SEXO	HOMBRES	MUJERES	POBLACIÓN TOTAL	%
CALLE EL INCA	52	53	105	10,05%
EL OLIVAR	95	95	190	18,18%
QUINTA LA GLORIA	269	271	540	51,67%
EL CERRILLO	104	106	210	20,10%
<b>POBLACIÓN TOTAL</b>	<b>520</b>	<b>525</b>	<b>1045</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 1. Población por centros poblados del sector 1 del distrito Casa Grande.

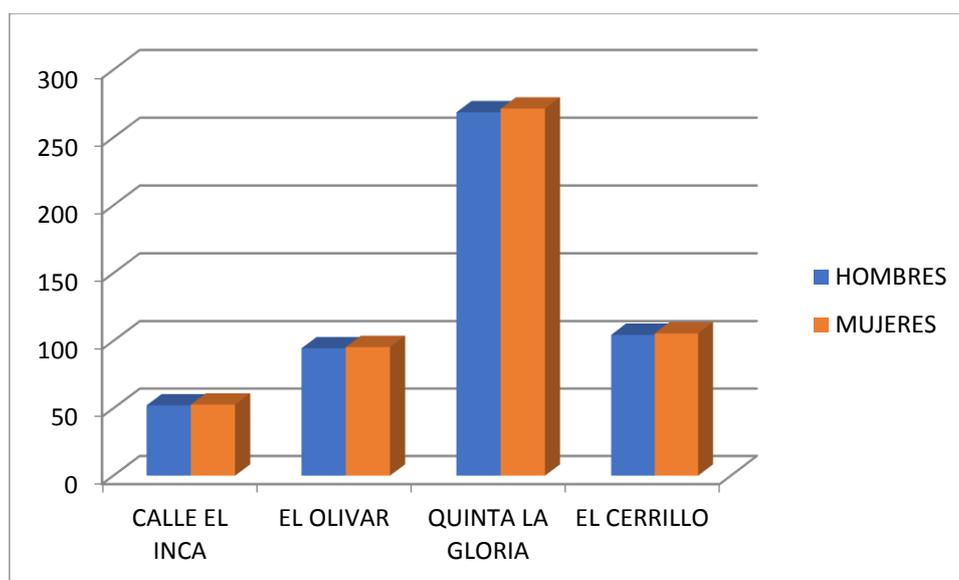

Fuente: Elaboración propia

### 2.3.2. Vivienda


Según datos obtenidos de campo se puede observar el 14.22% de viviendas construidas con ladrillo son más resistentes a los eventos naturales como lluvias intensas, inundaciones, sismos entre otros, mientras que el 27.96% de viviendas son de madera, el 56.87% de viviendas son de adobe y el 0.95% de vivienda son Quincha (caña con barro), Estera, madera o triplay y son más propensas a sufrir afectaciones debido al material menos resistente a estos eventos.

**Cuadro N° 2. Material predominante de las paredes del sector 1 del distrito Casa Grande.**

Vivienda	Ladrillo y/o Bloqueta de cemento	Madera	Adobe	Tapial	Quincha (caña con barro), Estera, madera o triplay	TOTAL	%
CALLE EL INCA	4	1	16	0	0	21	9,95%
EL OLIVAR	2	21	15	0	0	38	18,01%
QUINTA LA GLORIA	16	3	89	0	2	110	52,13%
EL CERRILLO	8	34	0	0	0	42	19,91%
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>211</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>14,22%</b>	<b>27,96%</b>	<b>56,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,95%</b>		

Fuente: Elaboración propia

**Gráfico N° 2. Material predominante de las paredes del sector 1 del distrito Casa Grande.**

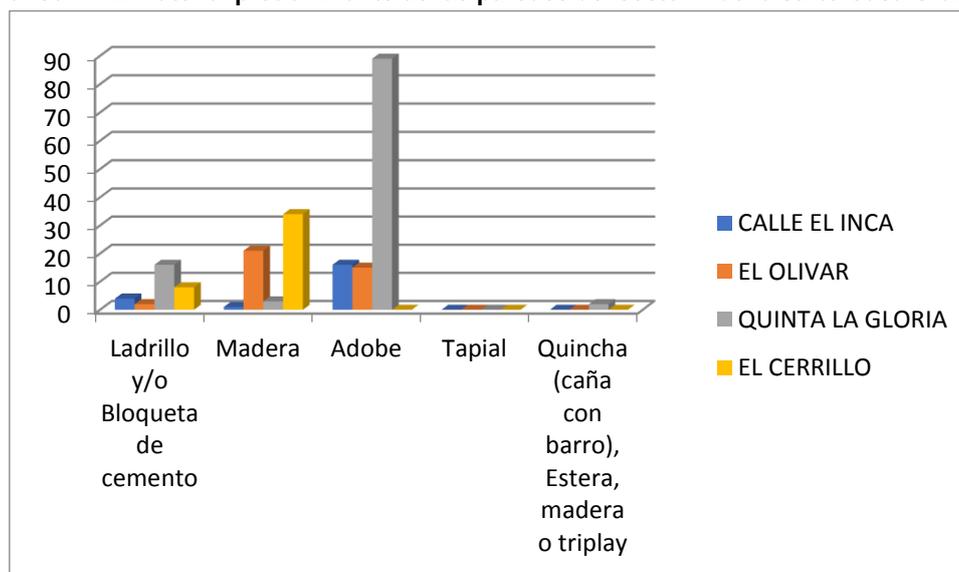

Fuente: Elaboración propia


En el cuadro 3, se muestra el material predominante de los techos de las viviendas de los centros poblados estudiados donde el 95.73% de las viviendas cuentan con techos de Calamina, Teja, Planchas de polipropileno, el 4.27% es de concreto armado.

**Cuadro N° 3. Material predominante de los techos del sector 1 del distrito Casa Grande.**

Techos	Calamina, Teja, Planchas de polipropileno	Paja	Madera	Plástico, Caña con barro, Estera u otro material	Losa de concreto	TOTAL	%
CALLE EL INCA	21	0	0	0	0	21	9,95%
EL OLIVAR	38	0	0	0	0	38	18,01%
QUINTA LA GLORIA	101	0	0	0	9	110	52,13%
EL CERRILLO	42	0	0	0	0	42	19,91%
<b>TOTAL</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>211</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>95,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,27%</b>		

Fuente: Elaboración propia

**Gráfico N° 3. Material predominante de los techos del sector 1 del distrito Casa Grande.**

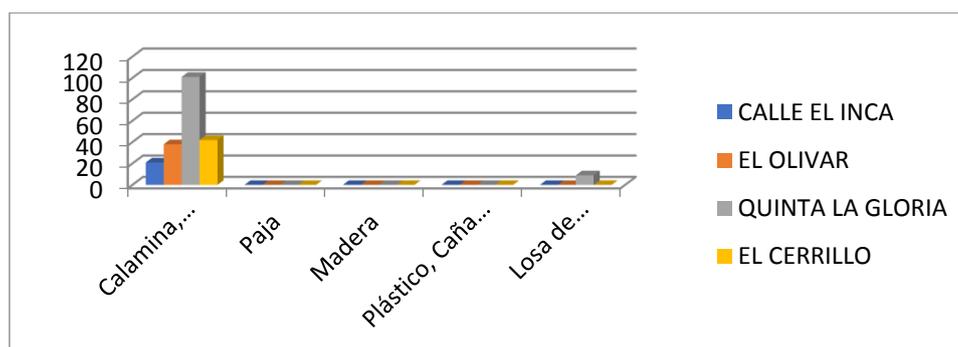

Fuente: Elaboración propia

### 2.3.3. Abastecimiento de Agua


Según datos obtenidos de campo se puede observar el 9.95% de las viviendas cuentan con la red pública de agua dentro de la vivienda, el 90.05%, se abastece a través de río acequia, manantial o similar.

**Cuadro N° 4. Tipo de abastecimiento de agua del sector 1 del distrito Casa Grande.**

Abastecimiento de Agua	Red Pública	Pilón de uso público	Camión - cisterna u otro similar	Río, acequia, manantial ó similar	No tiene	TOTAL	%
CALLE EL INCA	21	0	0	0	0	21	9,95%
EL OLIVAR	0	0	0	38	0	38	18,01%
QUINTA LA GLORIA	0	0	0	110	0	110	52,13%
EL CERRILLO	0	0	0	42	0	42	19,91%
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>9,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,05%</b>	<b>0,00%</b>		

Fuente: Elaboración propia

**Gráfico N° 4. Tipo de abastecimiento de agua del Sector 1 del distrito Casa Grande.**

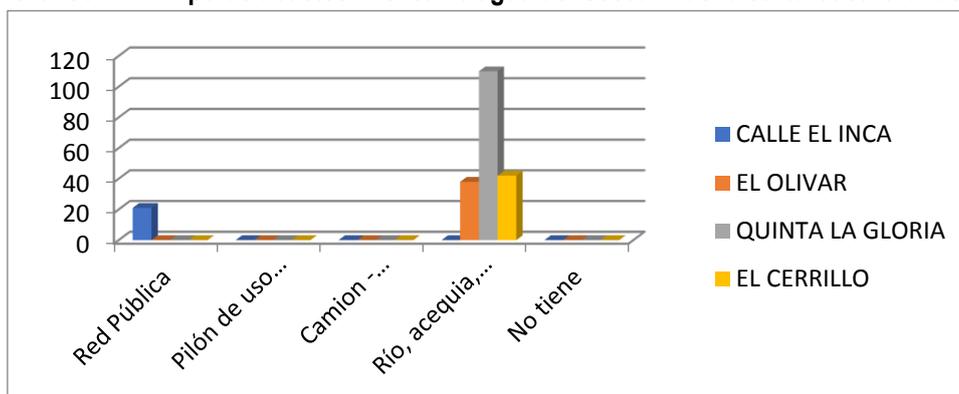

Fuente: Elaboración propia

### 2.3.4. Saneamiento


Según datos obtenidos de campo se puede observar el 100.00% de las viviendas cuentan con agua de pozo ciego.

**Cuadro N° 5. Viviendas con saneamiento del Sector 1 del distrito Casa Grande.**

Saneamiento	Red Pública de desagüe	Unidad básica de saneamiento o (UBS)	Pozo ciego / negro	Río, acequia o canal	No tiene	TOTAL	%
<b>CALLE EL INCA</b>	0	0	21	0	0	21	9,95%
<b>EL OLIVAR</b>	0	0	38	0	0	38	18,01%
<b>QUINTA LA GLORIA</b>	0	0	110	0	0	110	52,13%
<b>EL CERRILLO</b>	0	0	42	0	0	42	19,91%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		

Fuente: Elaboración propia

**Gráfico N° 5. Viviendas con saneamiento del sector 1 del distrito Casa Grande.**

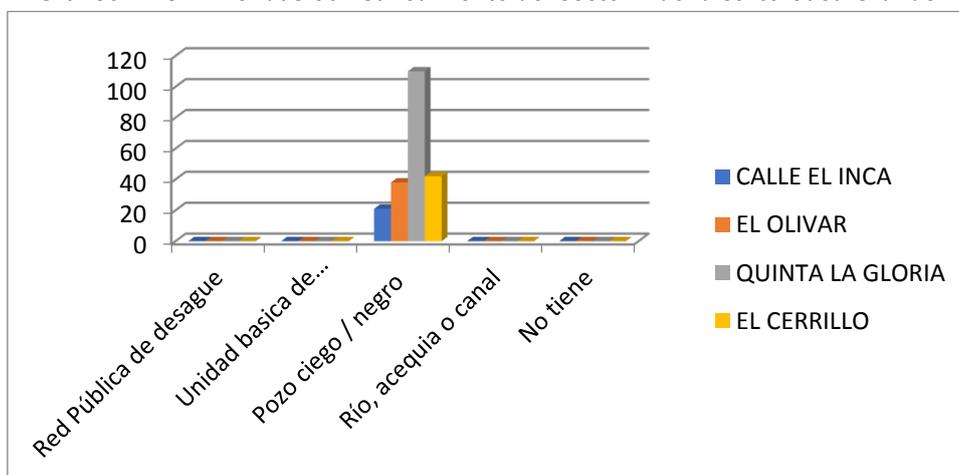

Fuente: Elaboración propia

### 2.3.5. Fuente de energía


Según datos obtenidos de campo se puede observar el 81.99% de las viviendas cuentan con energía de la Red Pública y el 18.01% de las viviendas se abastecen con Lámpara (petróleo, gas) y/o Vela.

**Cuadro N° 6. Tipo de energía del sector 1 del distrito Casa Grande.**

Fuente de Energía	Red Pública	Generador	Panel solar	Lámpara (petróleo, gas) y/o Vela	No tiene	TOTAL	%
<b>CALLE EL INCA</b>	21	0	0	0	0	21	9,95%
<b>EL OLIVAR</b>	0	0	0	38	0	38	18,01%
<b>QUINTA LA GLORIA</b>	110	0	0	0	0	110	52,13%
<b>EL CERRILLO</b>	42	0	0	0	0	42	19,91%
<b>TOTAL</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>81,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,01%</b>	<b>0,00%</b>		

Fuente: Elaboración propia

**Gráfico N° 6. Tipo de fuente de energía del Sector 1 del distrito Casa Grande.**

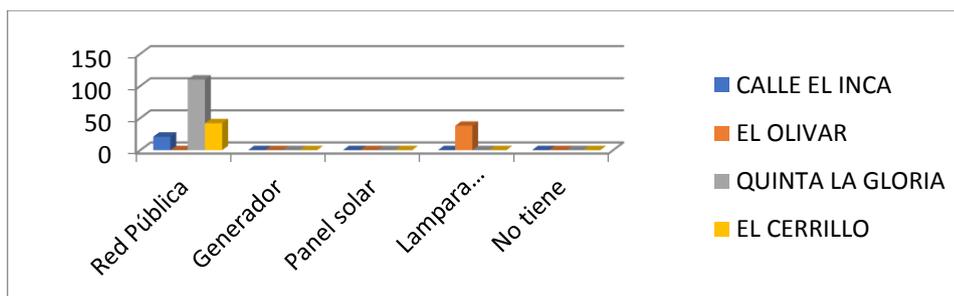

Fuente: Elaboración propia

### 2.4 Características Económicas


La actividad principal de los centros poblados del estudio, el 100.00% se dedica al actividad agrícola o relacionado a ella.

**Cuadro N° 7. Actividad Económica del sector 1 del distrito Casa Grande.**

Actividad Económica	Agricultura, ganadería, pesca	Hospedajes y restaurantes	Comercio al por mayor y menor	Empresas de servicios	Otros	TOTAL	%
<b>CALLE EL INCA</b>	21	0	0	0	0	21	9,95%
<b>EL OLIVAR</b>	38	0	0	0	0	38	18,01%
<b>QUINTA LA GLORIA</b>	110	0	0	0	0	110	52,13%
<b>EL CERRILLO</b>	42	0	0	0	0	42	19,91%
<b>TOTAL</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 7. Actividad económica del Sector 1 del distrito Casa Grande.

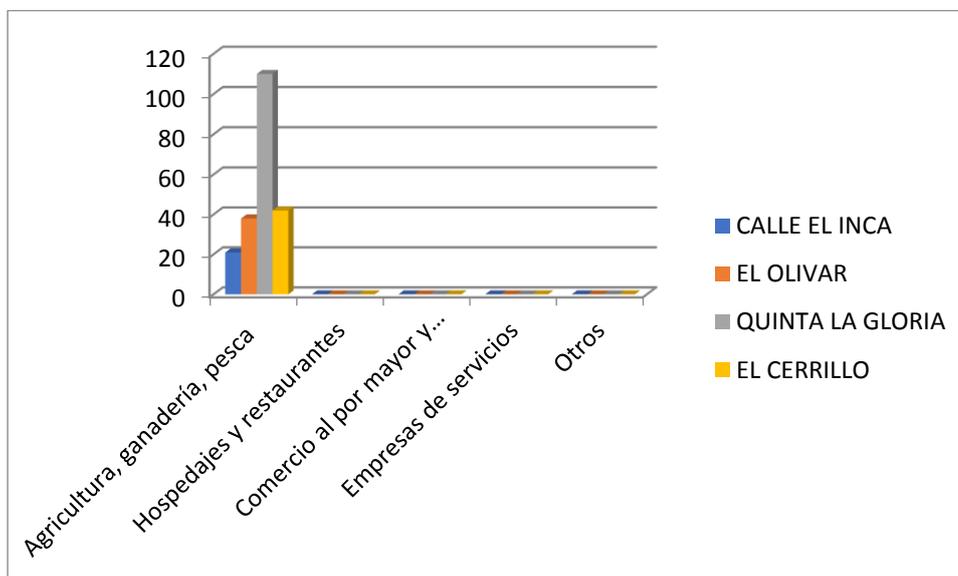

Fuente: Elaboración propia

## 2.5 Características Físicas

### 2.5.1 Geología

En el área de estudio se han identificado cinco unidades geológicas:

“Según el mapa geológico del Cuadrángulo de Chocope (16 – e), Boletín N° 17 - Carta Geológica Nacional, elaborado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, el distrito de Casa Grande está conformado por las siguientes unidades geológicas”:

#### **SECTOR 01**

##### **Depósitos aluviales recientes (q – al)**

“Son depósitos que tienen amplia distribución en la zona occidental, se encuentran constituyendo las planicies de los valles de la costa, los cauces y quebradas están representados por los antiguos conos de deyección de los ríos”.

“El material aluvial consiste en gravas, arenas y arcillas generalmente mal clasificadas las gravas se componen de elementos subangulosos y subredondeados de diversos tipos de rocas, gravas de elementos más redondeados se encuentran en gran proporción en el lecho de los ríos actuales. Los espesores de estos depósitos aluviales varían desde pocos metros hasta más de 200 metros”.

##### **Grupo calipuy (pn – c) ahora su abreviatura es (p – ca)**

“Son rocas volcánicas, son derrames riolíticos y riodacitas porfíricas en la base con lutitas arenosas intercaladas con conglomerados polimícticos en matriz arena arcillosa, se alteran a colores marrón rojizo”. “Es una secuencia de rocas volcánicas moderadamente plegadas, bien estratificadas. Litológicamente la parte inferior se compone de estratos andesíticos que se intercalan con brechas de la misma naturaleza, con matices gris verdoso; hacia la parte superior abundan tobos blanquecinos estratificados en capas delgadas, alternantes con delgados lechos de areniscas y lutitas tobáceas, verdosas o moradas”.

### **Granito (kp – gr)**

*“Son rocas intrusivas de la Super Unidad Patap, es decir consiste en un complejo de tonalita, granodiorita, granito, adamelita y diorita, son de edad Mesozoica del Cretácico superior del Batolito de la Costa. En general se observa un cambio gradacional en la textura y composición de las rocas”.*

### **Diorita (kp – di)**


*“Son rocas intrusivas, es decir consiste en un complejo de tonalita, granodiorita, granito, adamelita y diorita, son de edad Mesozoica del Cretácico superior del Batolito de la Costa. En general se observa un cambio gradacional en la textura y composición de las rocas”.*

### **Depósitos Fluviales (q – fl)**

*“Estos depósitos están acumulados en el fondo y márgenes de los ríos y están constituidos por arenas de color pardo amarillento hacia la base y de color gris claro en superficie, variando su grado de compacidad de bajo a medio conforme se profundiza en el cauce del río”.*

*“Se observa presencia de lentes de arcillas de color marrón claro a pardo de plasticidad media, de buena distribución y materiales limo arcillosos. Tienen su mayor amplitud en las zonas de valle y llanura.2.5.2 Geomorfología”.*

Figura N° 2. Mapa Geológico del área de estudio

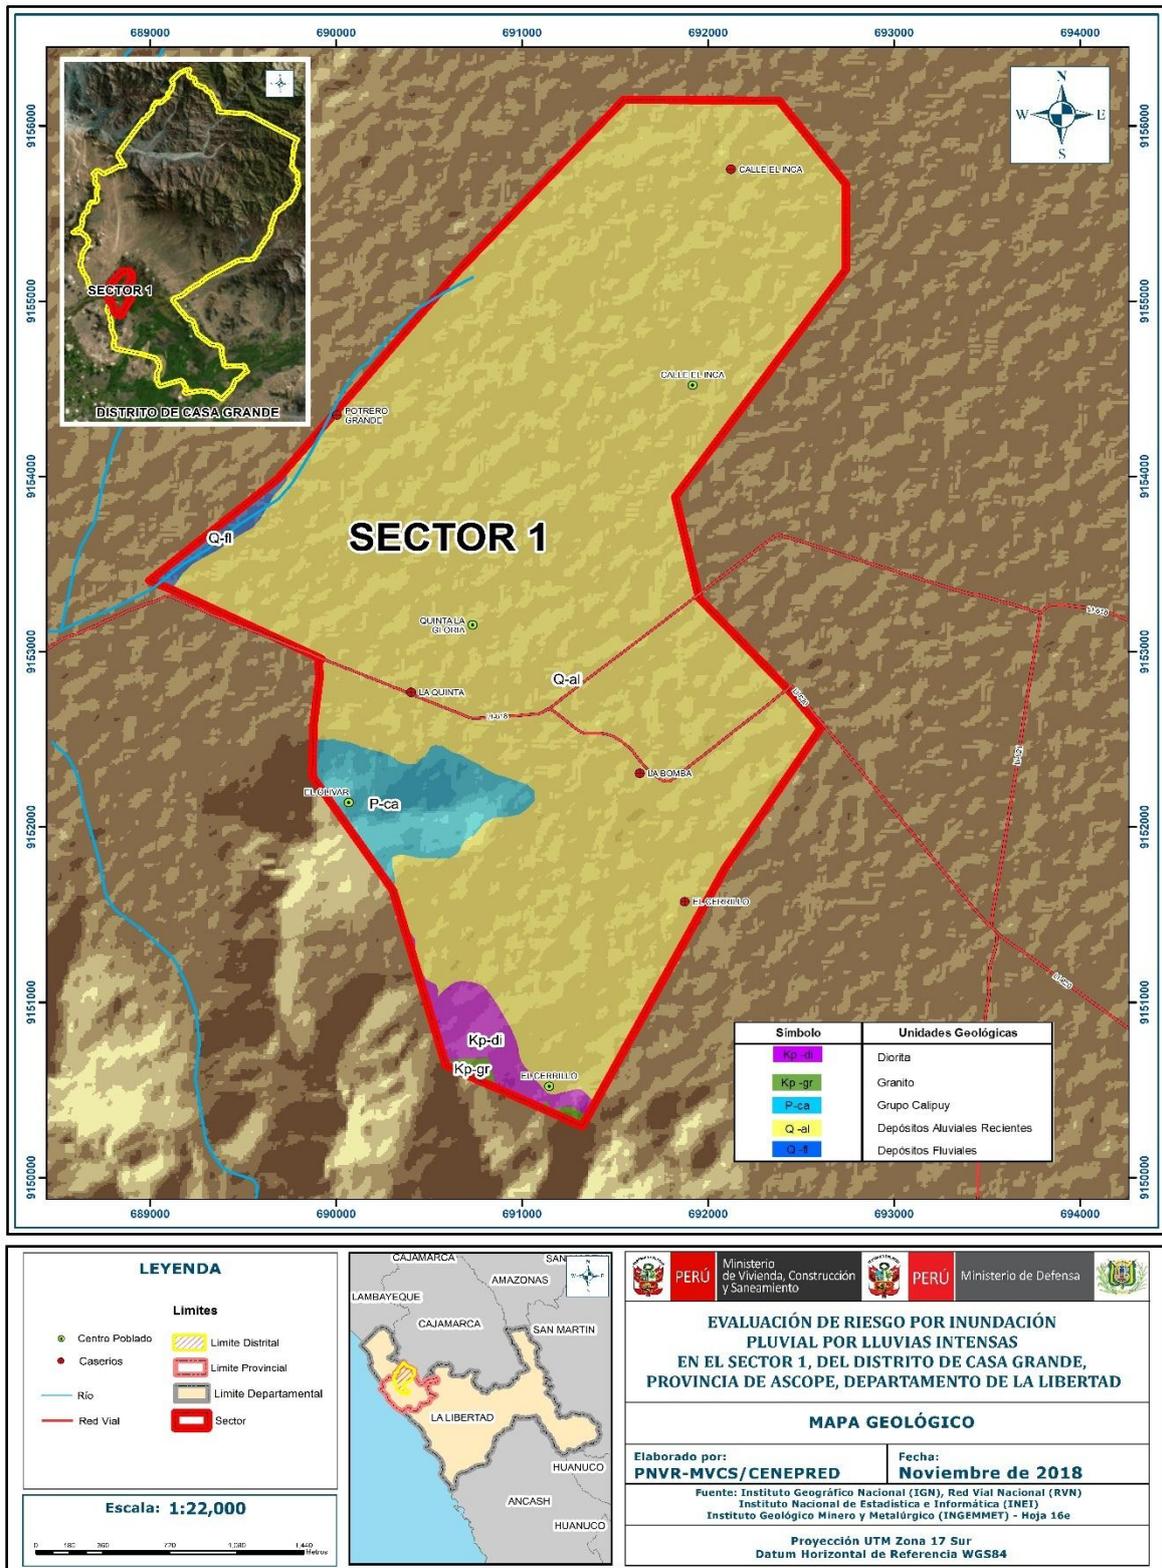

Fuente: Elaboración propia

## 2.5.2 Geomorfología

### SECTOR 01

#### *Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P – at)*

*“Son planicies ligeramente inclinadas extendidas al pie de estribaciones andinas o los sistemas montañosos. Su origen está dado por la acumulación de sedimentos transportados por el agua de escorrentía producto de las precipitaciones pluviales, asociados usualmente al fenómeno de El Niño”.*

#### *Llanura o planicie aluvial (PI – al)*

*“Son los antiguos lechos fluviales, que han quedado en alturas superiores al lecho actual, constituyendo terrazas no inundables durante eventos lluviosos normales. Por la topografía llana y fertilidad de los suelos y la cercanía de la fuente hídrica del río en estos terrenos se desarrollan actividades agrícolas”.*

*“Geodinámicamente, se asocian a procesos de erosión fluvial en las márgenes de ríos y quebradas por socavamiento, con generación de derrumbes, áreas susceptibles a inundaciones y flujos de detritos”.*

#### *Mantos de arena (M - a)*

*“Son acumulaciones de arenas eólicas, son grandes llanuras de superficie lisa y poca potencia, pudiendo tener una gran extensión. Se encuentran cubriendo tanto las acumulaciones pre existentes como también las formaciones rocosas que afloran en el área”.*

#### *Relieve de colinas en rocas volcánicas (RC - rv)*

*“Litológicamente corresponde a los Volcánicos, presentan formas irregulares, cimas agudas y laderas con pendientes medias a altas; conforma las laderas del río. Los movimientos en masa son escasos”.*


#### *Relieve de Colina y Lomada en roca intrusiva (RCL –ri)*

*“Litológicamente se encuentran en rocas intrusivas (dioritas, granitos, monzogranitos, tonalitas y gabros)”.*

*“Se dispone como stocks y batolitos, de formas irregulares y alargadas, con cimas algo redondeadas en algunos casos y laderas de pendientes bajas a medias”.*

*“Está afectado principalmente por procesos de erosión de laderas que pueden acarrear flujos de detritos”.*

Figura N° 3. Mapa Geomorfológico del área de estudio

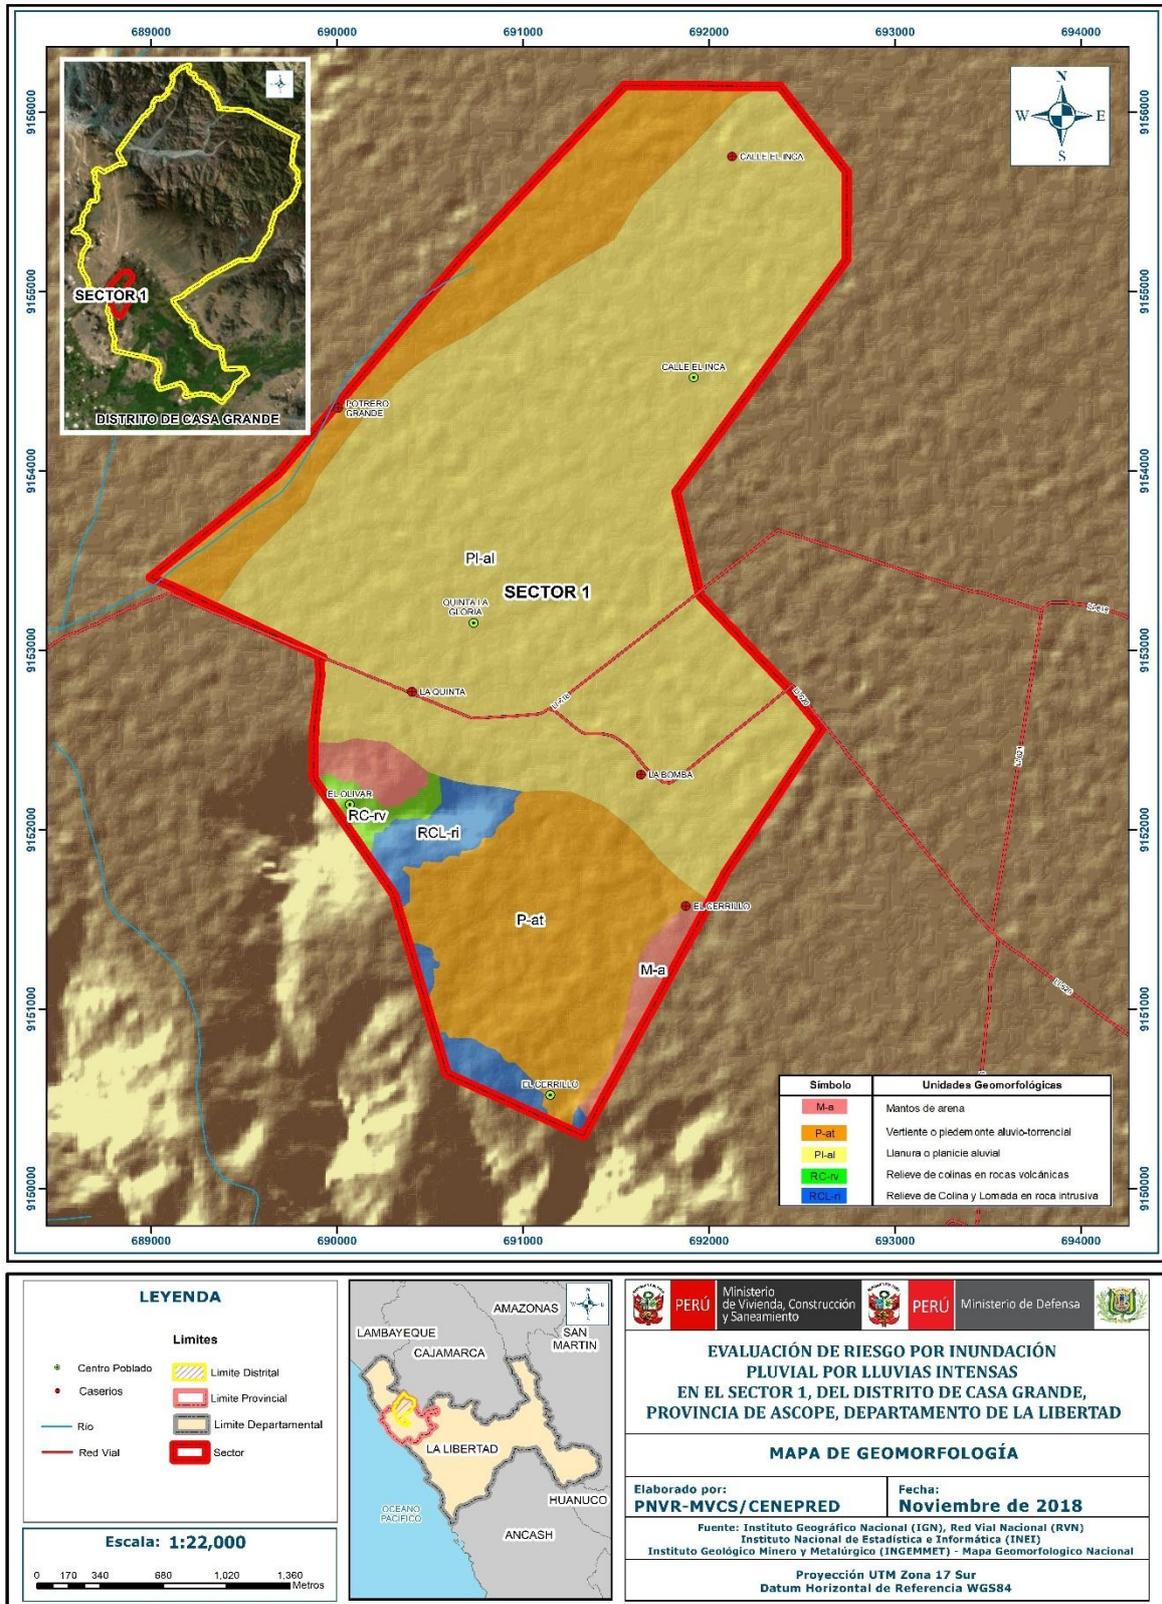


Fuente: Elaboración propia

### 2.5.3 Pendientes

El sector 1 del distrito Casa Grande se caracteriza por tener pendientes variables.

Figura N° 4. Mapa de Pendientes de los centros poblados de estudio

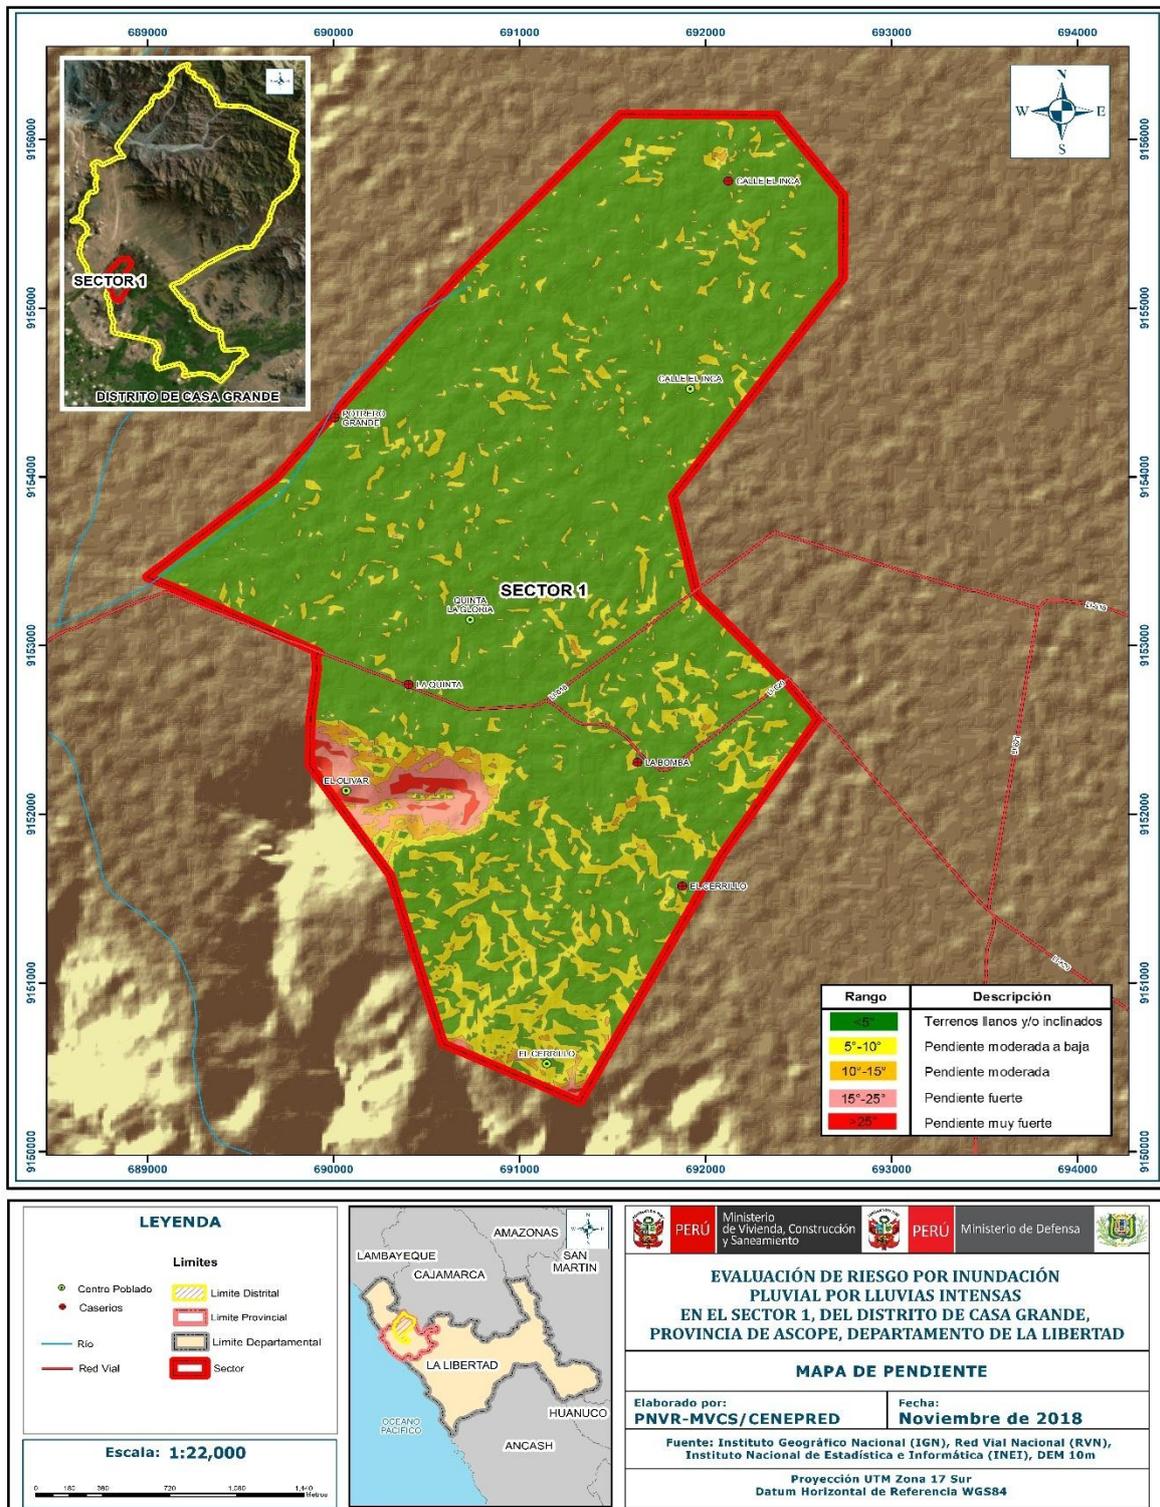

Fuente: Elaboración propia

## 2.5.4 Condiciones Climatológicas

### 2.5.4.1 Clasificación Climática


En base al Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988), desarrollado a través del Sistema de Clasificación de Climas de Warren Thornthwaite, el sector 1 del distrito Casa Grande, se caracteriza por presentar un clima árido, semicálido y húmedo, con lluvia deficiente en gran parte del año propio de su estacionalidad (E(d) B'1 H3).

#### CLIMA

La temperatura máxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del año, oscilando sus valores entre 20,6 a 28,1°C, con mayores valores en los meses de verano y disminuyendo en los meses de otoño e invierno. En cuanto a la temperatura mínima del aire, presenta similar comportamiento que la temperatura máxima, con valores promedio que fluctúan entre 15,2 a 20,3°C.

Respecto al comportamiento de las lluvias, suele presentarse entre los meses de noviembre a mayo, siendo más intensas entre los meses de febrero a marzo. Para el primer trimestre del año las lluvias totalizan aproximadamente 45,4 mm. Los meses más secos para la zona predominan durante el invierno (junio a agosto). Anualmente acumula en promedio 59,9 mm.

**Gráfico N° 8. Comportamiento temporal de la precipitación promedio en la estación meteorológica Casa Grande**

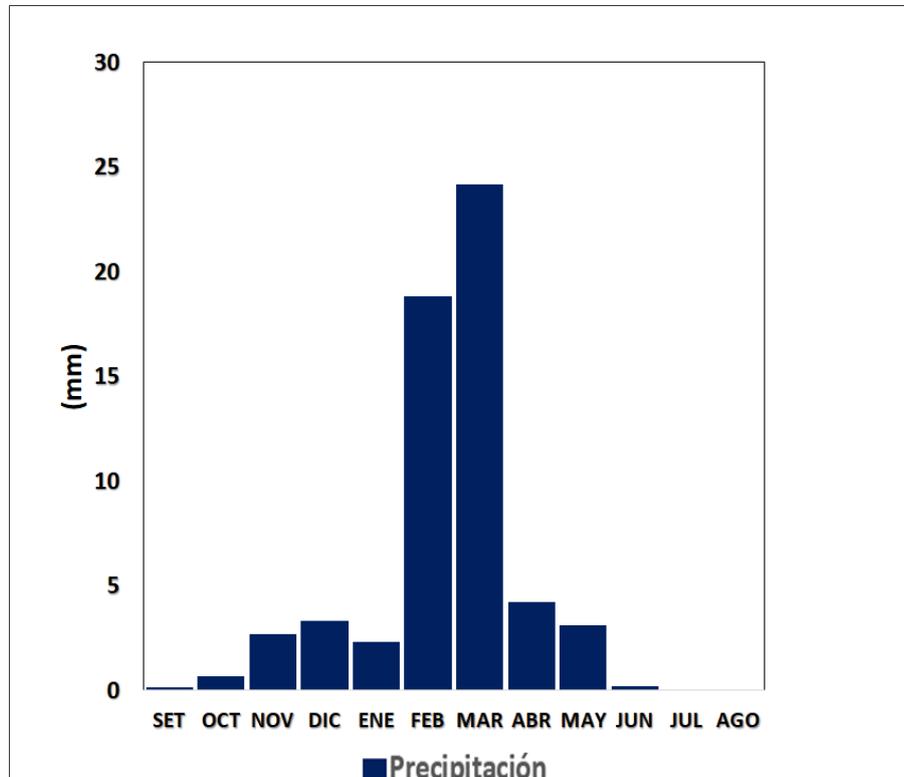


Fuente: MINAGRI - SENAMHI, 2013. Adaptado CENEPRED, 2018.

#### 2.5.4.2 Precipitaciones extremas

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anómalas, que establecieron la presencia de “El Niño Costero 2017”, con el incremento abrupto de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presentó valores sobre su normal histórica, siendo más intensas los meses de febrero y marzo 2017 (**Figura N°5**); situación que complementado a la presencia de los vientos del norte y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentración de humedad atmosférica, propiciando un comportamiento anómalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja costera peruana. A su vez, la persistencia de un sistema atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Perú propició condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

**Figura N° 5. Anomalía de la Temperatura superficial del mar (°C) en el Pacífico ecuatorial para el periodo diciembre 2016 – abril 2017**

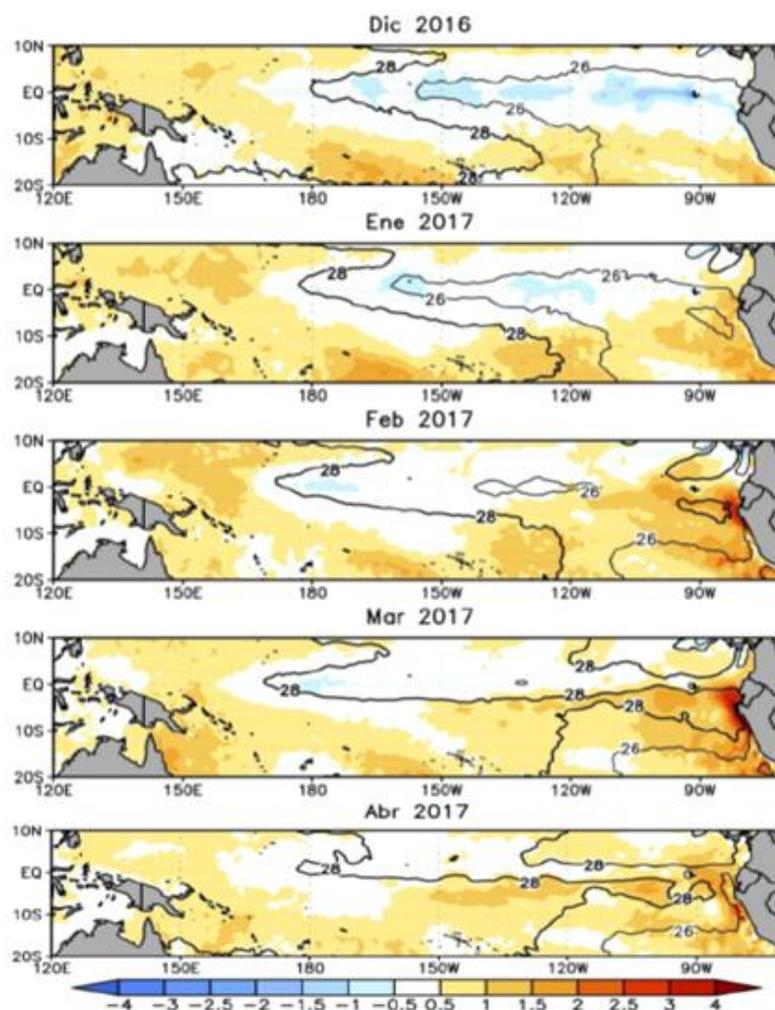


Fuente: ENFEN, 2017

El Niño Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar a evento El Niño del año 1925. Sin embargo, presentó mecanismos locales y características diferentes a los eventos extraordinarios El Niño de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017).

En este contexto, el sector 1 del distrito Casa Grande presentó lluvias intensas en el verano 2017, catalogadas entre “Muy lluvioso” y “Extremadamente Lluvioso” durante “El Niño Costero”, debido a que la lluvia máxima de la estación meteorológica Casa Grande superó los 5,9 mm en un día (percentil 95), llegando a registrar en promedio 34,2 mm aproximadamente el 04 de febrero. Asimismo, en la **Figura N°6** se muestran las precipitaciones acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa 2017 (línea roja), las cuales superaron sus cantidades normales históricas.

El evento “El Niño Costero 2017”, por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar como el tercer “Fenómeno El Niño” más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú (ENFEN, 2017).


**Figura N° 6. Precipitación diaria acumulada en la estación meteorológica Casa Grande**

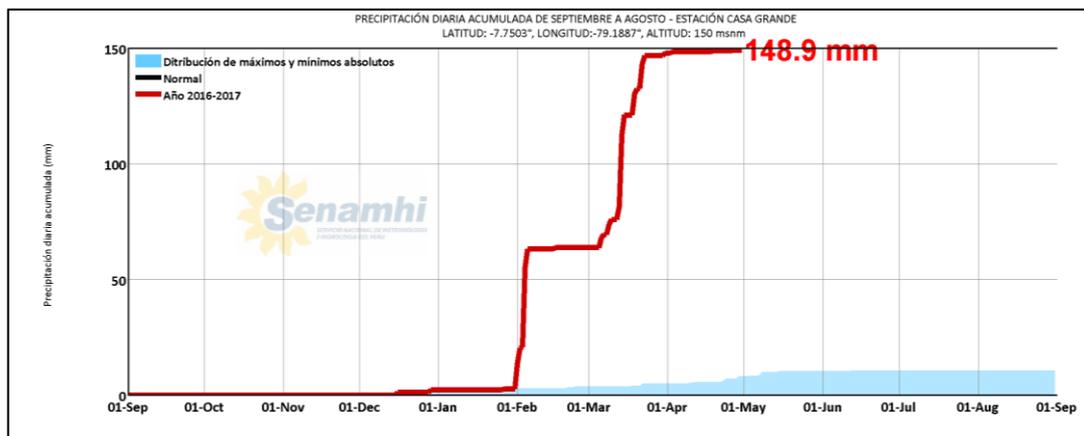

Fuente: SENAMHI, 2017

Respecto a la frecuencia promedio de lluvias extremas, el gráfico N° 9 muestra que durante el verano 2017 los días catalogados como “Extremadamente lluvioso” predominaron en febrero y marzo, aunado a ello persistieron días “Muy lluviosos” que contribuyeron a la saturación del suelo.

**Gráfico N° 9. Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Niño Costero 2017 en el distrito de Casa Grande**

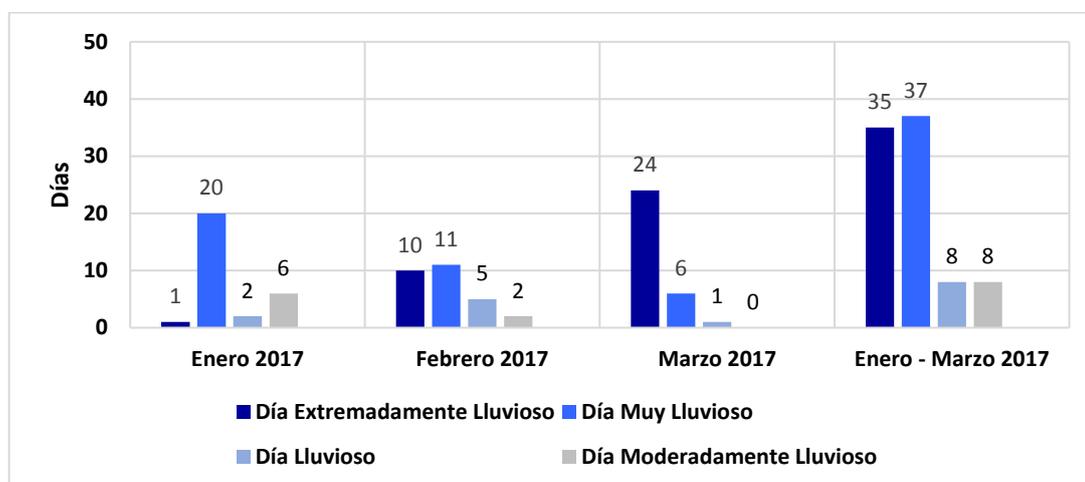

Fuente: SENAMHI, 2017.

#### a) Descriptores del factor desencadenante

Para el trimestre enero a marzo del año 2017, durante el Niño Costero 2017, las lluvias superaron sus cantidades normales, presentándose un exceso significativo de lluvias. En el **Tabla N°1**, se muestra los descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se asocia a los rangos de anomalías de las precipitaciones expresados en forma gradual. Estos rangos nos representan cuánto se ha desviado la precipitación, durante este evento extremo, en términos porcentuales con relación a la precipitación usual de la zona (precipitación media).


**Tabla N°1. Anomalías de lluvia durante el periodo enero-marzo 2017 para el sector 1 del distrito Casa Grande**

Rango de anomalías (%)	
5,000-10,000 % superior a su normal climática	<p>Mayor exceso</p> <p>Menor exceso</p>
2,000-5,000 % superior a su normal climática	
1,000-2,000 % superior a su normal climática	
500-1,000 % superior a su normal climática	
300-500 % superior a su normal climática	

Fuente: SENAMHI, 2017. Adaptado CENEPRED, 2017.

En la figura N°7, se observa que las áreas en tonalidades fucsias, donde se encuentra el sector 1, presentó lluvias sobre lo normal alcanzando entre 5000 y 10000% de anomalía para los meses de enero a marzo. Es decir, en las zonas donde se alcanzaron mayor rango porcentual (ver tonalidades de la leyenda), las lluvias anómalas fueron mayores.

Figura N° 7. Anomalías de lluvias durante El Niño Costero 2017 (enero-marzo) para el sector 1 del distrito Casa Grande

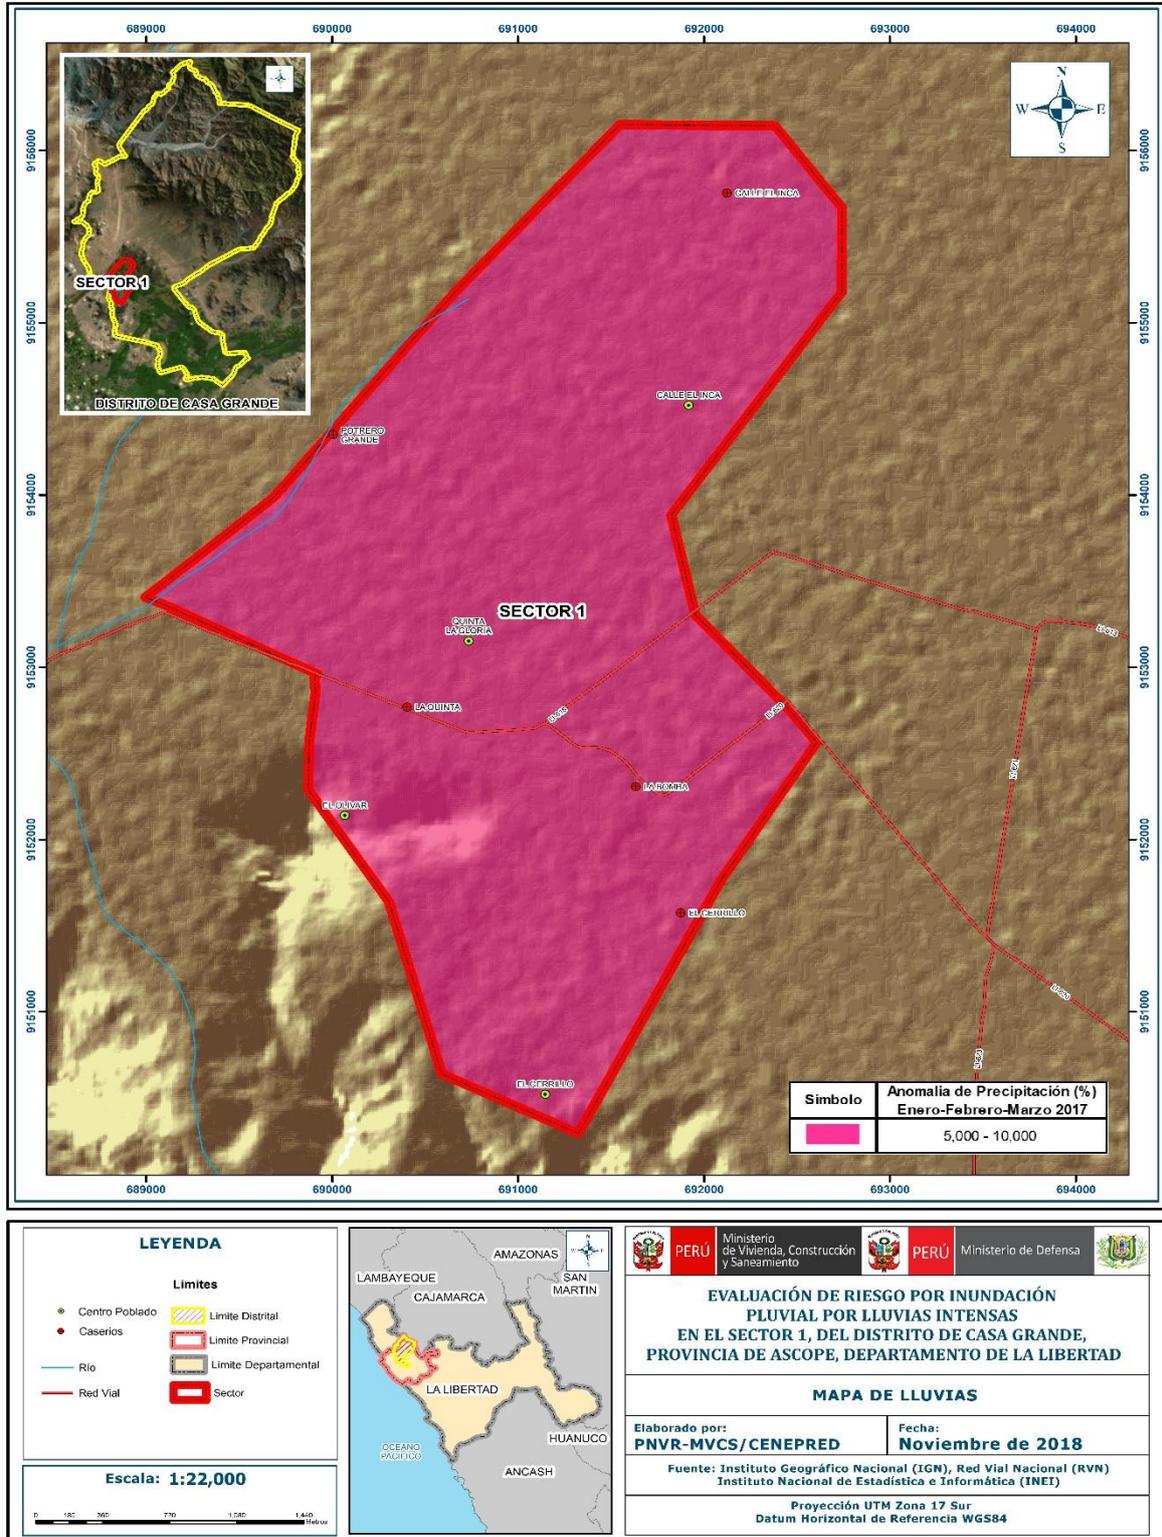


Fuente: Elaboración propia

### CAPITULO III: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO

#### 3.1. Metodología para la Determinación del Peligro

Para determinar el nivel de peligrosidad por el fenómeno de inundación pluvial en el sector 1 del distrito Casa Grande, se utilizó la siguiente metodología descrita en el gráfico N° 10.

Gráfico N° 10. Metodología general para determinar el nivel de peligrosidad

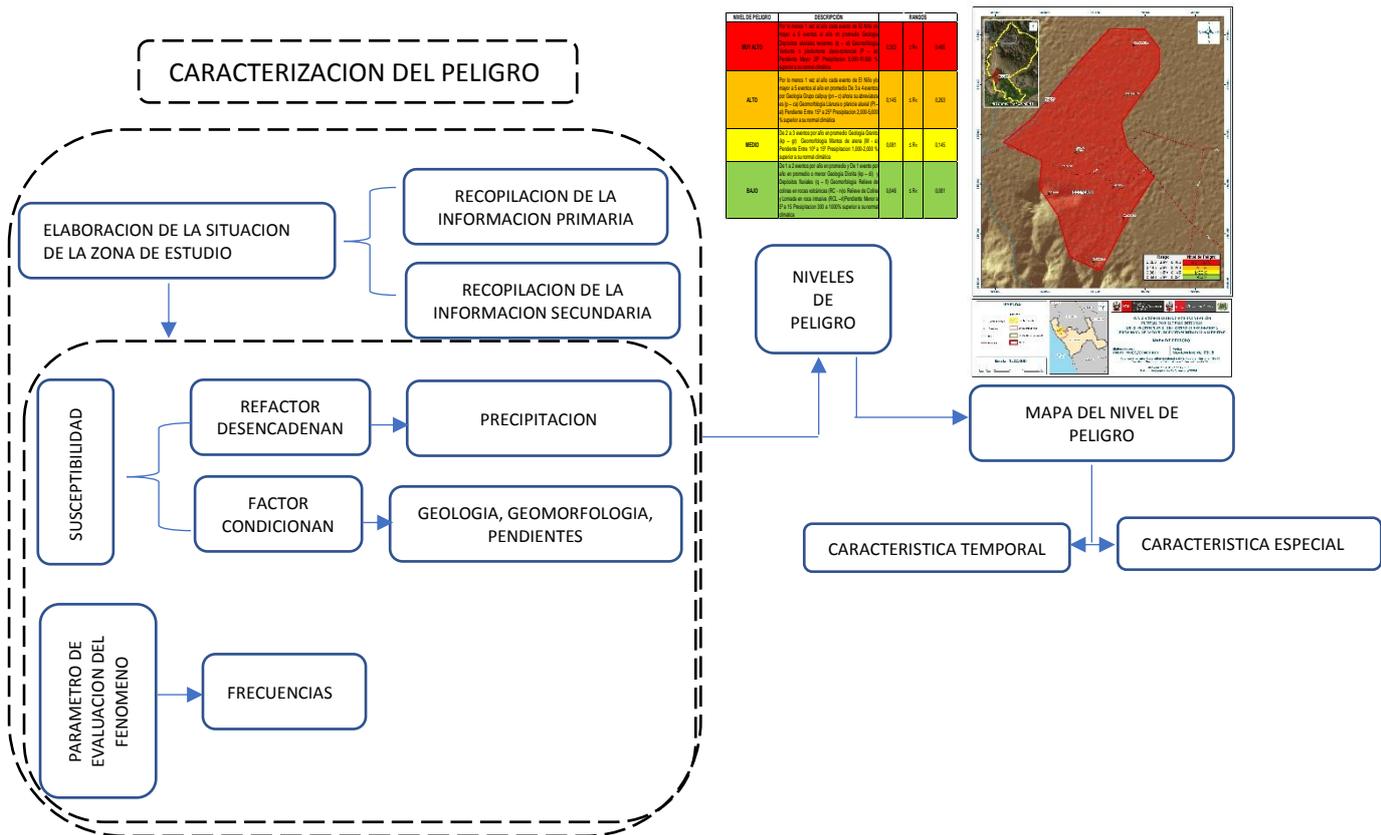


### 3.2. Recopilación y Análisis de Información

Se ha realizado la recopilación de información disponible: Estudios publicados por entidades técnico científicas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, MINAM), información histórica, estudio de peligros, cartografía, topografía, hidrografía, climatología, suelos, geología y geomorfología del distrito de Casa Grande para el fenómeno de inundación pluvial.

Así también, se ha realizado el análisis de la información proporcionada de entidades técnicas-científicas y estudios publicados en relación a las zonas evaluadas.

**Gráfico N° 11. Flujograma general del proceso de análisis de información**

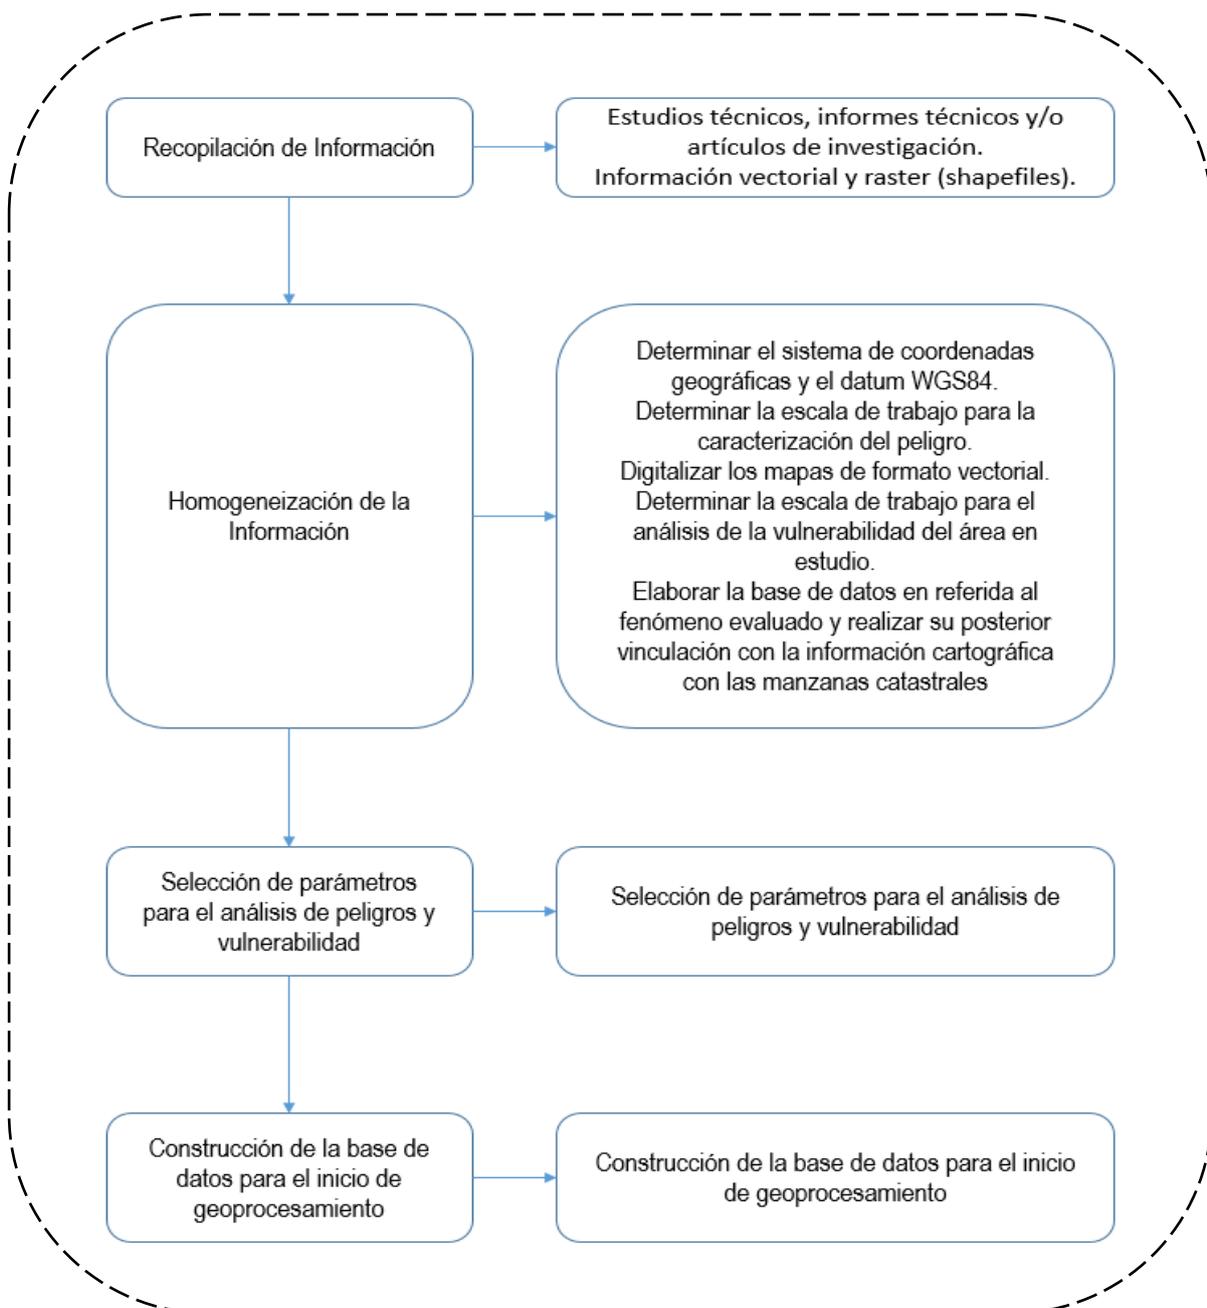

Fuente: Elaboración propia

### 3.3. Identificación del Peligro

El peligro, según su origen, puede ser de dos clases: los generados por fenómenos de origen natural; y, los inducidos por la acción humana. Para el presente manual solo se ha considerado los peligros originados por fenómenos de origen natural.


Para el estudio estos fenómenos se han agrupado los peligros de acuerdo consu origen. Esta agrupación nos permite realizar la identificación y caracterización de cada uno de ellos, tal como se muestra en el gráfico N° 13.

Gráfico N° 12. Clasificación de peligros



Fuente: SENAMHI, 2017

Gráfico N° 13. Clasificación de peligros generados por fenómenos naturales

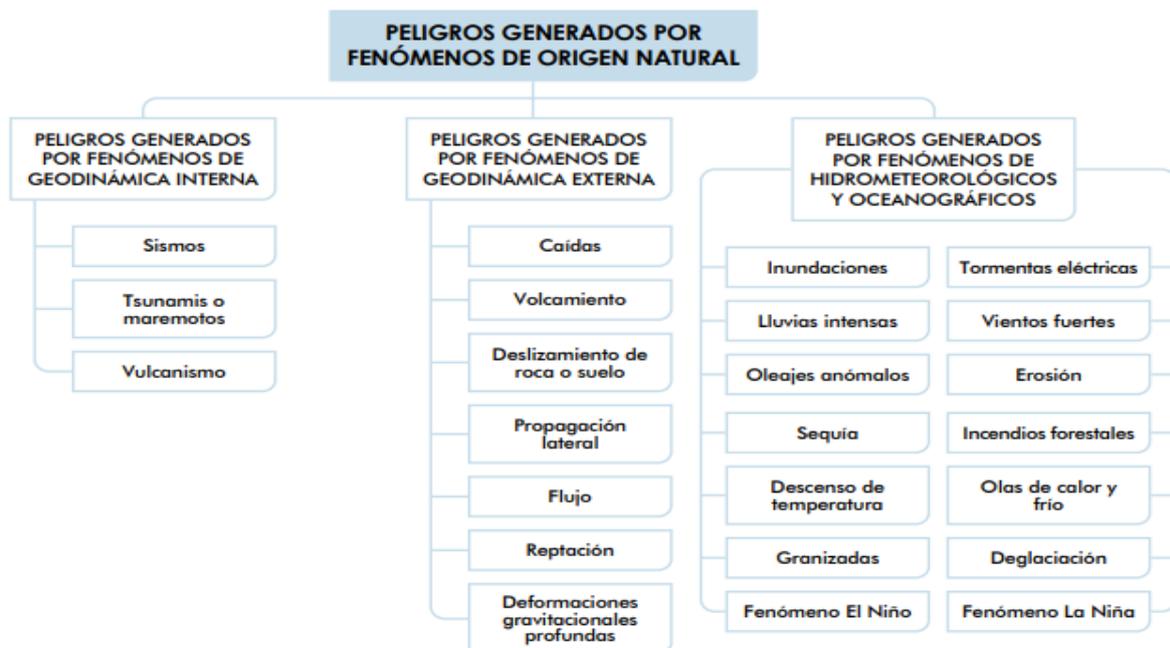

Fuente: SENAMHI, 2017

### 3.4. Caracterización del peligro.

Inundación pluvial: Se produce por la acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar o área geográfica sin que este fenómeno coincida necesariamente con el desbordamiento de un cauce fluvial. Este tipo de inundación se genera tras un régimen de lluvias intensas persistentes, es decir, por la concentración de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de una precipitación moderada y persistente durante un amplio período de tiempo sobre un suelo poco permeable.

### 3.5. Ponderación de los Parámetros de Evaluación de peligros

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro de evaluación, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

#### 3.5.1 Frecuencia

##### a) Parámetro: Frecuencia

Cuadro N° 8. Matriz de comparación de pares del parámetro Frecuencia

<b>Frecuencia</b>	Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio	Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio De 3 a 4 eventos por año	De 2 a 3 eventos por año en promedio	De 1 a 2 eventos por año en promedio	De 1 evento por año en promedio o menor
Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio	1,000	3,000	5,000	7,00	9,00
Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio De 3 a 4 eventos por año	0,333	1,000	3,000	5,00	7,00
De 2 a 3 eventos por año en promedio	0,200	0,333	1,000	3,00	5,00
De 1 a 2 eventos por año en promedio	0,143	0,200	0,333	1,000	3,00
De 1 evento por año en promedio o menor	0,111	0,143	0,200	0,333	1,000
<b>Suma (parámetros) 1/suma</b>	<b>1,787 0,560</b>	<b>4,676 0,214</b>	<b>9,533 0,105</b>	<b>16,333 0,061</b>	<b>25,000 0,040</b>

**Cuadro N° 9. Matriz de normalización de pares del parámetro Frecuencia**

<b>Frecuencia</b>	<b>Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio</b>	<b>Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio De 3 a 4 eventos por año</b>	<b>De 2 a 3 eventos por año en promedio</b>	<b>De 1 a 2 eventos por año en promedio</b>	<b>De 1 evento por año en promedio o menor</b>	<b>Vector Priorización (Ponderación)</b>
<b>Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio</b>	0,560	0,642	0,524	0,429	0,360	0,503
<b>Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio De 3 a 4 eventos por año</b>	0,186	0,214	0,315	0,306	0,280	0,260
<b>De 2 a 3 eventos por año en promedio</b>	0,112	0,071	0,105	0,184	0,200	0,134
<b>De 1 a 2 eventos por año en promedio</b>	0,080	0,042	0,035	0,061	0,120	0,068
<b>De 1 evento por año en promedio o menor</b>	0,062	0,031	0,021	0,020	0,040	0,035

**Cuadro N° 10. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Frecuencia**

<b>Índice de Consistencia:</b>	<b>IC</b>	<b>0,061</b>
<b>Relación de Consistencia:</b>	<b>RC</b>	<b>0,054</b>

### 3.6. Susceptibilidad del Territorio

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de influencia de la inundación pluvial de los centros poblados del sector 1, Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo del distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, se consideraron los factores desencadenantes y condicionantes:

**Cuadro N° 11. Parámetros para considerar en la evaluación de la susceptibilidad**

Factor Desencadenante	Factor Condicionante
PRECIPITACIÓN	GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA PENDIENTE

Fuente: Elaboración propia

La metodología a utilizar tanto para la evaluación del peligro, como para el análisis de la vulnerabilidad, es el procedimiento de Análisis Jerárquico mencionado en el Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, 2da versión. (CENEPRED, 2014).

### 3.6.1. Análisis del Factor Desencadenante

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor desencadenante, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

#### a) Parámetro: Precipitación (Rango de anomalías de las precipitaciones)

**Cuadro N° 12. Matriz de comparación de pares del parámetro Precipitación**

Precipitación	5,000-10,000 % superior a su normal climática	2,000-5,000 % superior a su normal climática	1,000-2,000 % superior a su normal climática	500-1,000 % superior a su normal climática	300-500 % superior a su normal climática
5,000-10,000 % superior a su normal climática	1.000	2.000	3.000	4.00	5.00
2,000-5,000 % superior a su normal climática	0.500	1.000	2.000	3.00	4.00
1,000-2,000 % superior a su normal climática	0.333	0.500	1.000	2.00	3.00
500-1,000 % superior a su normal climática	0.250	0.333	0.500	1.000	2.00
300-500 % superior a su normal climática	0.200	0.250	0.333	0.50	1.000
<b>Suma (parámetros)</b>	<b>2.283</b>	<b>4.083</b>	<b>6.833</b>	<b>10.500</b>	<b>15.000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0.438</b>	<b>0.245</b>	<b>0.146</b>	<b>0.095</b>	<b>0.067</b>

Cuadro N° 13. Matriz de normalización de pares del parámetro Precipitación

Precipitación	5,000-10,000 % superior a su normal climática	2,000-5,000 % superior a su normal climática	1,000-2,000 % superior a su normal climática	500-1,000 % superior a su normal climática	300-500 % superior a su normal climática	Vector Priorización (Ponderación)
5,000-10,000 % superior a su normal climática	0.438	0.490	0.439	0.381	0.333	0.416
2,000-5,000 % superior a su normal climática	0.219	0.245	0.293	0.286	0.267	0.262
1,000-2,000 % superior a su normal climática	0.146	0.122	0.147	0.190	0.200	0.161
500-1,000 % superior a su normal climática	0.110	0.082	0.073	0.095	0.133	0.099
300-500 % superior a su normal climática	0.087	0.061	0.048	0.048	0.067	0.062

Cuadro N° 14. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Precipitación.

Índice de Consistencia:	IC	0,017
Relación de Consistencia:	RC	0,015

### 3.6.2. Análisis de los Factores Condicionantes

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores condicionantes se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

#### a) Parámetro: Geología

Cuadro N° 15. Matriz de comparación de pares del parámetro Geología

Geología	Depósitos aluviales recientes (q – al)	Grupo Calipuy (pn – c) ahora su abreviatura es (p – ca)	Granito (kp – gr)	Diorita (kp – di)	Depósitos fluviales (q – fl)
Depósitos aluviales recientes (q – al)	1.000	2.000	3.000	4.00	5.00
Grupo Calipuy (pn – c) ahora su abreviatura es (p – ca)	0.500	1.000	2.000	3.00	4.00
Granito (kp – gr)	0.333	0.500	1.000	2.00	3.00
Diorita (kp – di)	0.250	0.333	0.500	1.000	2.00
Depósitos fluviales (q – fl)	0.200	0.250	0.333	0.50	1.000
<b>Suma (parámetros) 1/suma</b>	<b>2.283 0.438</b>	<b>4.083 0.245</b>	<b>6.833 0.146</b>	<b>10.500 0.095</b>	<b>15.000 0.067</b>

**Cuadro N° 16. Matriz de normalización de pares del parámetro Geología**

<b>Geología</b>	<b>Depósitos aluviales recientes (q – al)</b>	<b>Grupo Calipuy (pn – c) ahora su abreviatura es (p – ca)</b>	<b>Granito (kp – gr)</b>	<b>Diorita (kp – di)</b>	<b>Depósitos fluviales (q – fl)</b>	<b>Vector Priorización (Ponderación)</b>
<b>Depósitos aluviales recientes (q – al)</b>	0.438	0.490	0.439	0.381	0.333	0.416
<b>Grupo Calipuy (pn – c) ahora su abreviatura es (p – ca)</b>	0.219	0.245	0.293	0.286	0.267	0.262
<b>Granito (kp – gr)</b>	0.145	0.122	0.147	0.190	0.200	0.161
<b>Diorita (kp – di)</b>	0.110	0.082	0.073	0.095	0.133	0.099
<b>Depósitos fluviales (q – fl)</b>	0.088	0.061	0.048	0.048	0.067	0.062

**Cuadro N° 17. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Geología**

<b>Índice de Consistencia:</b>	<b>IC</b>	<b>0,017</b>
<b>Relación de Consistencia:</b>	<b>RC</b>	<b>0,015</b>

**b) Parámetro: Geomorfología**

**Cuadro N° 18. Matriz de comparación de pares del parámetro Geomorfología**

<b>Geomorfología</b>	<b>Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P – at)</b>	<b>Llanura o planicie aluvial (PI – al)</b>	<b>Mantos de arena (M - a)</b>	<b>Relieve de colinas en rocas volcánicas (RC - rv)</b>	<b>Relieve de Colina y Lomada en roca intrusiva (RCL –ri)</b>
<b>Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P – at)</b>	1.000	3.000	4.000	5.00	7.00
<b>Llanura o planicie aluvial (PI – al)</b>	0.333	1.000	3.000	4.00	5.00
<b>Mantos de arena (M - a)</b>	0.250	0.333	1.000	3.00	4.00
<b>Relieve de colinas en rocas volcánicas (RC - rv)</b>	0.200	0.250	0.333	1.000	3.00
<b>Relieve de Colina y Lomada en roca intrusiva (RCL –ri)</b>	0.143	0.200	0.250	0.33	1.000
<b>Suma (parámetros) 1/suma</b>	<b>1.926</b> <b>0.519</b>	<b>4.783</b> <b>0.209</b>	<b>8.583</b> <b>0.117</b>	<b>13.333</b> <b>0.075</b>	<b>20.000</b> <b>0.050</b>

**Cuadro N° 19. Matriz de normalización de pares del parámetro Geomorfología**

<b>Geomorfología</b>	<b>Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P – at)</b>	<b>Llanura o planicie aluvial (PI – al)</b>	<b>Mantos de arena (M - a)</b>	<b>Relieve de colinas en rocas volcánicas (RC - rv)</b>	<b>Relieve de Colina y Lomada en roca intrusiva (RCL –ri)</b>	<b>Vector Priorización (Ponderación)</b>
<b>Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P – at)</b>	0.519	0.627	0.466	0.375	0.350	0.467
<b>Llanura o planicie aluvial (PI – al)</b>	0.173	0.209	0.350	0.300	0.250	0.256
<b>Mantos de arena (M - a)</b>	0.130	0.070	0.117	0.225	0.200	0.148
<b>Relieve de colinas en rocas volcánicas (RC - rv)</b>	0.104	0.052	0.039	0.075	0.150	0.084
<b>Relieve de Colina y Lomada en roca intrusiva (RCL –ri)</b>	0.074	0.042	0.028	0.025	0.050	0.044

**Cuadro N° 20. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Geomorfología**

<b>Índice de Consistencia:</b>	<b>IC</b>	<b>0,072</b>
<b>Relación de Consistencia:</b>	<b>RC</b>	<b>0,064</b>

**c) Parámetro: Pendiente**

**Cuadro N° 21. Matriz de comparación de pares del parámetro Pendiente**

<b>Pendiente</b>	<b>Mayor 25°</b>	<b>Entre 15° a 25°</b>	<b>Entre 10° a 15°</b>	<b>Entre 5° a 10°</b>	<b>Menor a 5°</b>
<b>Mayor 25°</b>	1.000	2.000	3.000	5.00	7.00
<b>Entre 15° a 25°</b>	0.500	1.000	2.000	3.00	5.00
<b>Entre 10° a 15°</b>	0.333	0.500	1.000	2.00	3.00
<b>Entre 5° a 10°</b>	0.200	0.333	0.500	1.000	2.00
<b>Menor a 5°</b>	0.143	0.200	0.333	0.50	1.000
<b>Suma (parámetros)</b>	<b>2.176</b>	<b>4.033</b>	<b>6.833</b>	<b>11.500</b>	<b>18.000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0.460</b>	<b>0.248</b>	<b>0.146</b>	<b>0.087</b>	<b>0.056</b>

**Cuadro N° 22. Matriz de normalización de pares del parámetro Pendiente**

<b>Pendiente</b>	<b>Mayor 25°</b>	<b>Entre 15° a 25°</b>	<b>Entre 10° a 15°</b>	<b>Entre 5° a 10°</b>	<b>Menor a 5°</b>	<b>Vector Priorización (Ponderación)</b>
<b>Mayor 25°</b>	0.460	0.496	0.439	0.435	0.389	0.444
<b>Entre 15° a 25°</b>	0.230	0.248	0.293	0.261	0.278	0.262
<b>Entre 10° a 15°</b>	0.152	0.123	0.147	0.174	0.167	0.153
<b>Entre 5° a 10°</b>	0.092	0.083	0.073	0.087	0.110	0.089
<b>Menor a 5°</b>	0.066	0.050	0.048	0.043	0.056	0.053

**Cuadro N° 23. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Pendiente**

<b>Índice de Consistencia:</b>	<b>IC</b>	<b>0,0070</b>
<b>Relación de Consistencia:</b>	<b>RC</b>	<b>0,006</b>

**d) Análisis de los parámetros del factor condicionante**

**Cuadro N° 24. Matriz de comparación de pares de los parámetros utilizados en el factor condicionante**

<b>Factor Condicionante</b>	<b>Geología</b>	<b>Geomorfología</b>	<b>Pendiente</b>
<b>Geología</b>	1,000	3,000	5,000
<b>Geomorfología</b>	0,333	1,000	3,000
<b>Pendiente</b>	0,200	0,333	1,000
<b>Suma (parámetros)</b>	<b>1,533</b>	<b>4,333</b>	<b>9,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,652</b>	<b>0,231</b>	<b>0,111</b>

**Cuadro N° 25. Matriz de normalización de pares de los parámetros utilizados en el factor condicionante**

<b>Factor Condicionante</b>	<b>Geología</b>	<b>Geomorfología</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Vector Priorización (Ponderación)</b>
<b>Geología</b>	0,652	0,692	0,556	0,633
<b>Geomorfología</b>	0,218	0,231	0,333	0,261
<b>Pendiente</b>	0,130	0,077	0,111	0,106

**Cuadro N° 26. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para los parámetros utilizados en el factor condicionante**

<b>Índice de Consistencia:</b>	<b>IC</b>	<b>0,0193</b>
<b>Relación de Consistencia:</b>	<b>RC</b>	<b>0,037</b>

### 3.7. Análisis de los Elementos Expuestos

En el área de influencia en área del sector 1 del centro poblado Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo del distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, se encuentran a los elementos expuestos susceptibles ante el impacto del peligro por inundación pluvial, como: Población, viviendas, instituciones educativas, establecimientos salud, caminos rurales, servicios públicos básicos, entre otros.

#### A. Población

La población que se encuentra en el área de influencia del área de estudio, son considerados como elementos expuestos ante el impacto del peligro inundación pluvial.

**Cuadro N° 27. Elementos expuestos susceptibles en la población**

<b>POBLACION</b>	<b>POBLACIÓN TOTAL</b>
<b>CALLE EL INCA</b>	105
<b>EL OLIVAR</b>	190
<b>QUINTA LA GLORIA</b>	540
<b>EL CERRILLO</b>	210
<b>POBLACIÓN TOTAL</b>	<b>1045</b>

Fuente: Elaboración propia

#### B. Vivienda

En área del sector 1 del centro poblado Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo del distrito de Casa Grande, cuenta con 211 viviendas, la totalidad de las viviendas son casa independiente.

**Cuadro N° 28. Elementos expuestos en el sector vivienda**

<b>VIVIENDA</b>	<b>VIVIENDA TOTAL</b>
<b>CALLE EL INCA</b>	21
<b>EL OLIVAR</b>	38
<b>QUINTA LA GLORIA</b>	110
<b>EL CERRILLO</b>	42
<b>POBLACIÓN TOTAL</b>	<b>211</b>

Fuente: Elaboración propia

### 3.8. Definición de Escenarios

Se ha considerado el escenario más alto:

Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio Geología Depósitos aluviales recientes (q – al) Geomorfología Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P – at) Pendiente Mayor 25°, Precipitación 5,000-10,000 % superior a su normal climática. ocasionando daños en los elementos expuestos en sus dimensiones social y económica.

### 3.9. Niveles de Peligro

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico.

**Cuadro N° 29. Niveles de Peligro**

<b>Nivel</b>	<b>Rango</b>		
<b>MUY ALTO</b>	<b>0,263</b>	<b>≤ R&lt;</b>	<b>0,465</b>
<b>ALTO</b>	<b>0,145</b>	<b>≤ R&lt;</b>	<b>0,263</b>
<b>MEDIO</b>	<b>0,081</b>	<b>≤ R&lt;</b>	<b>0,145</b>
<b>BAJO</b>	<b>0,046</b>	<b>≤ R&lt;</b>	<b>0,081</b>

Fuente: Elaboración propia

### 3.10. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de peligros obtenido:


**Cuadro N° 30. Matriz de Peligro**

NIVEL DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN	RANGOS		
<b>MUY ALTO</b>	Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio Geología Depósitos aluviales recientes (q – al) Geomorfología Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P – at) Pendiente Mayor 25° Precipitación 5,000-10,000 % superior a su normal climática	<b>0,263</b>	<b>≤ R&lt;</b>	<b>0,465</b>
<b>ALTO</b>	Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio De 3 a 4 eventos por Geología Grupo calipuy (pn – c) ahora su abreviatura es (p – ca) Geomorfología Llanura o planicie aluvial (PI – al) Pendiente Entre 15° a 25° Precipitación 2,000-5,000 % superior a su normal climática	<b>0,145</b>	<b>≤ R&lt;</b>	<b>0,263</b>
<b>MEDIO</b>	De 2 a 3 eventos por año en promedio Geología Granito (kp – gr) Geomorfología Mantos de arena (M - a) Pendiente Entre 10° a 15° Precipitación 1,000-2,000 % superior a su normal climática	<b>0,081</b>	<b>≤ R&lt;</b>	<b>0,145</b>
<b>BAJO</b>	De 1 a 2 eventos por año en promedio y De 1 evento por año en promedio o menor Geología Diorita (kp – di) y Depósitos Fluviales (q – fl), Geomorfología Relieve de colinas en rocas volcánicas (RC - rv) o Relieve de Colina y Lomada en roca intrusiva (RCL –ri) Pendiente Menor a 5° a 15 Precipitación 300 a 1000% superior a su normal climática	<b>0,046</b>	<b>≤ R&lt;</b>	<b>0,081</b>

Fuente: Elaboración propia

### 3.11. MAPA DE PELIGRO

Figura N° 8. Mapa de Peligro por inundación pluvial Sector 1 Casa Grande

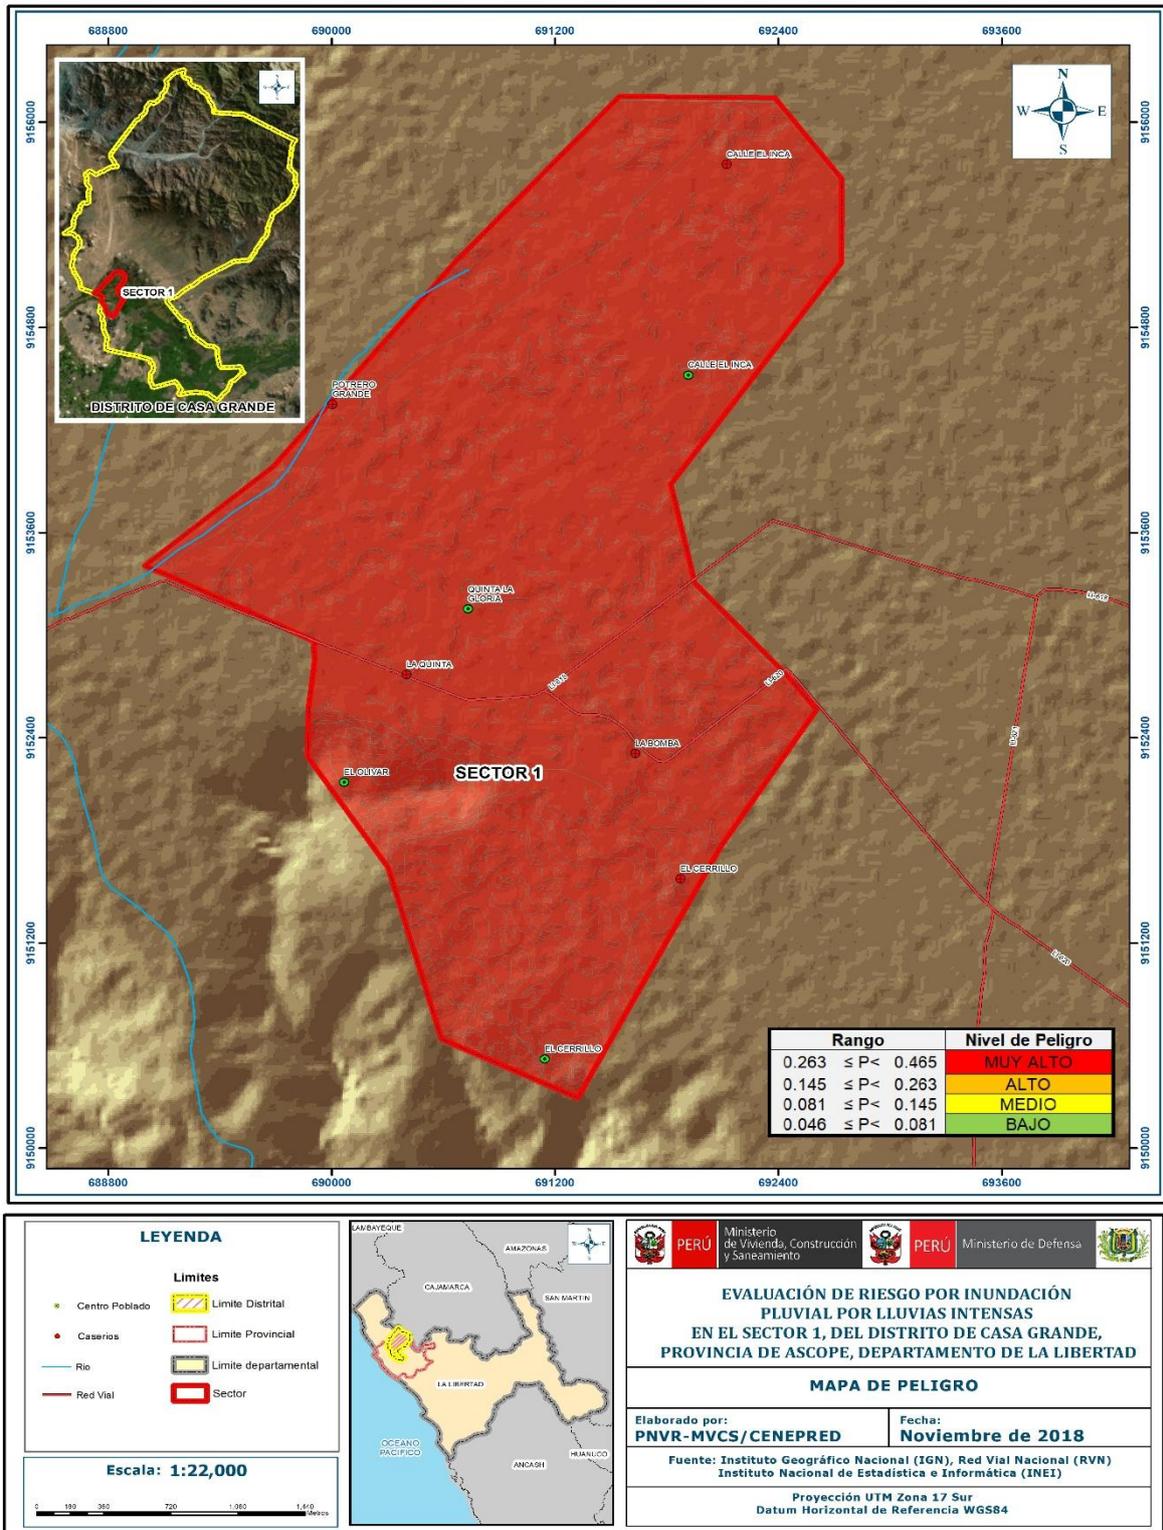


Fuente: Elaboración propia

## CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

### 4.1. Metodología para en Análisis de la Vulnerabilidad

Para realizar el análisis de vulnerabilidad, se utiliza la siguiente metodología como se muestra en el Grafico N° 14.

Gráfico N° 14. Metodología del análisis de la vulnerabilidad

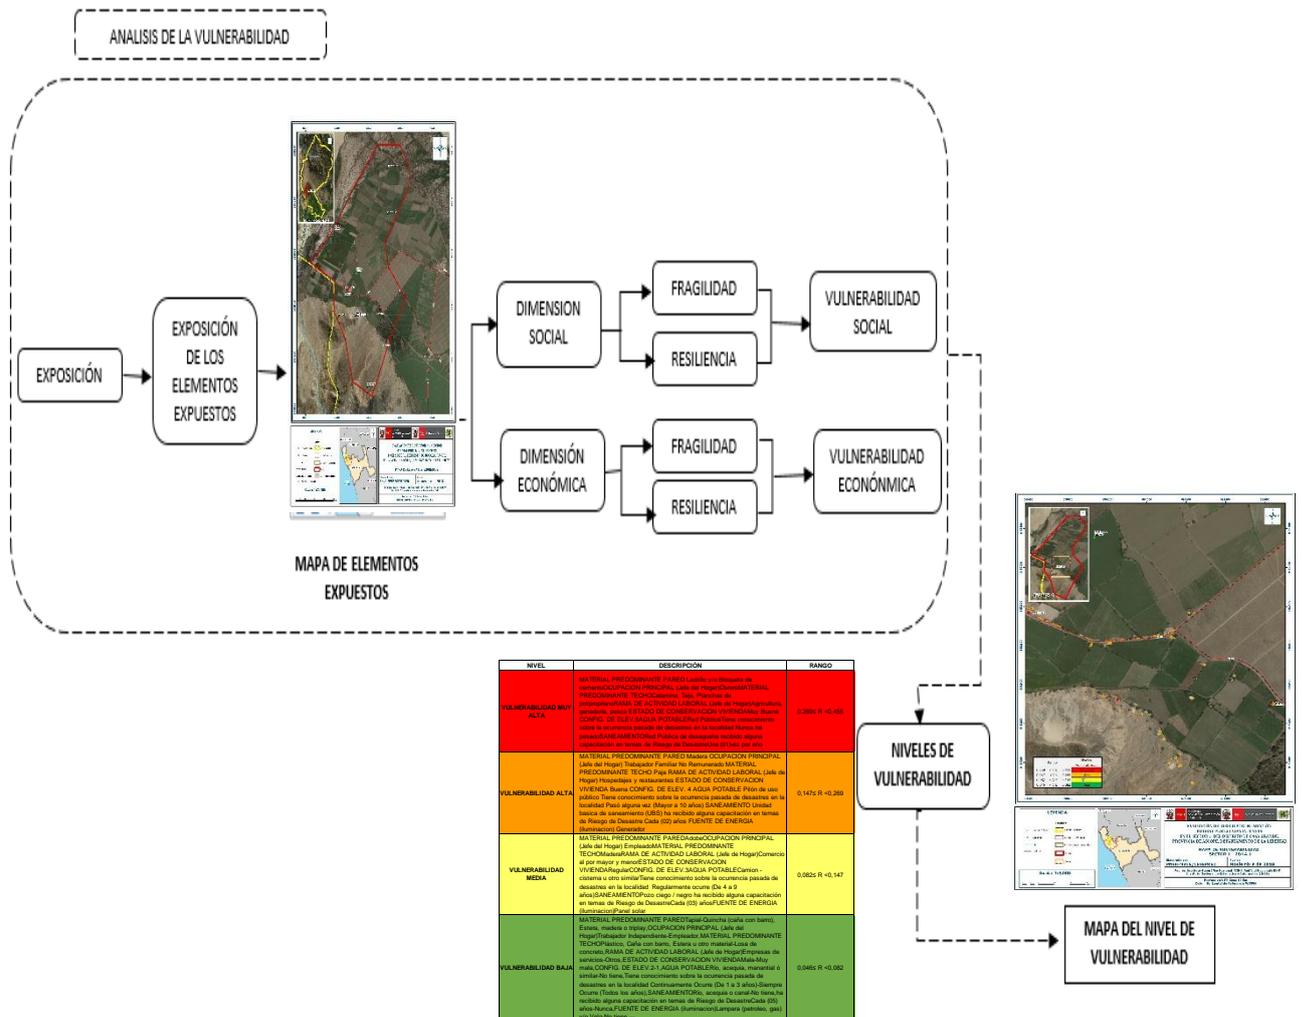

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el área de influencia del sector 1, de los centros poblados (Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo) del distrito de Casa Grande, se ha considerado realizar el análisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimensión social y económica, utilizando los parámetros para ambos casos.

#### 4.2. Análisis de la Dimensión Social

Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión social, se evaluaron los siguientes parámetros:

**Cuadro N° 31. Parámetros para utilizar en los factores fragilidad y resiliencia de la Dimensión Social**

DIMENSION SOCIAL	
FRAGILIDAD	RESILIENCIA
AGUA POTABLE	Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad
SANEAMIENTO	ha recibido alguna capacitación en temas de Riesgo de Desastre
FUENTE DE ENERGIA (iluminación)	

Fuente: Elaboración propia

##### 4.2.1. Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad

###### a) Parámetro: Agua Potable

**Cuadro N° 32. Matriz de comparación de pares del parámetro Agua Potable**

Agua Potable	Red Pública	Pilón de uso público	Camión - cisterna u otro similar	Río, acequia, manantial ó similar	No tiene
Red Pública	1,000	2,000	3,000	5,000	7,000
Pilón de uso público	0,500	1,000	2,000	3,000	5,000
Camión - cisterna u otro similar	0,333	0,500	1,000	2,000	3,000
Río, acequia, manantial ó similar	0,200	0,333	0,500	1,000	2,000
No tiene	0,143	0,200	0,333	0,500	1,000
<b>Suma</b>	<b>2,176</b>	<b>4,033</b>	<b>6,833</b>	<b>11,500</b>	<b>18,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,460</b>	<b>0,248</b>	<b>0,146</b>	<b>0,087</b>	<b>0,056</b>

**Cuadro N° 33. Matriz de normalización de pares del parámetro Agua Potable**

<b>Agua Potable</b>	<b>Red Pública</b>	<b>Pilón de uso público</b>	<b>Camión - cisterna u otro similar</b>	<b>Río, acequia, manantial ó similar</b>	<b>No tiene</b>	<b>Vector de Priorización (Ponderación)</b>
<b>Red Pública</b>	0,460	0,496	0,439	0,435	0,389	0,444
<b>Pilón de uso público</b>	0,229	0,248	0,293	0,261	0,278	0,262
<b>Camión - cisterna u otro similar</b>	0,153	0,124	0,146	0,174	0,166	0,153
<b>Río, acequia, manantial ó similar</b>	0,092	0,082	0,073	0,087	0,111	0,089
<b>No tiene</b>	0,066	0,050	0,049	0,043	0,056	0,053

**Cuadro N° 34. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Agua Potable.**

<b>Índice de consistencia:</b>	<b>IC</b>	<b>0,1074</b>
<b>Relación de consistencia:</b>	<b>RC</b>	<b>0,096</b>

**b) Parámetro: Saneamiento**

**Cuadro N° 35. Matriz de comparación de pares del parámetro Saneamiento**

<b>Saneamiento</b>	<b>Red Pública de desagüe</b>	<b>Unidad básica de saneamiento (UBS)</b>	<b>Pozo ciego / negro</b>	<b>Río, acequia o canal</b>	<b>No tiene</b>
<b>Red Pública de desagüe</b>	1,000	2,000	3,000	7,000	9,000
<b>Unidad básica de saneamiento (UBS)</b>	0,500	1,000	2,000	3,000	7,000
<b>Pozo ciego / negro</b>	0,333	0,500	1,000	2,000	3,000
<b>Río, acequia o canal</b>	0,143	0,333	0,500	1,000	2,000
<b>No tiene</b>	0,111	0,143	0,333	0,500	1,000
<b>Suma</b>	<b>2,087</b>	<b>3,976</b>	<b>6,833</b>	<b>13,500</b>	<b>22,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,479</b>	<b>0,252</b>	<b>0,146</b>	<b>0,074</b>	<b>0,045</b>

**Cuadro N° 36. Matriz de normalización de pares del parámetro Saneamiento**

<b>Saneamiento</b>	<b>Red Pública de desagüe</b>	<b>Unidad básica de saneamiento (UBS)</b>	<b>Pozo ciego / negro</b>	<b>Río, acequia o canal</b>	<b>No tiene</b>	<b>Vector de Priorización (Ponderación)</b>
<b>Red Pública de desagüe</b>	0,479	0,503	0,439	0,519	0,409	0,470
<b>Unidad básica de saneamiento (UBS)</b>	0,240	0,252	0,293	0,222	0,318	0,265
<b>Pozo ciego / negro</b>	0,160	0,126	0,146	0,148	0,137	0,143
<b>Río, acequia o canal</b>	0,068	0,083	0,073	0,074	0,091	0,078
<b>No tiene</b>	0,053	0,036	0,049	0,037	0,045	0,044

**Cuadro N° 37. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Saneamiento**

<b>Índice de consistencia:</b>	<b>IC</b>	<b>0,0686</b>
<b>Relación de consistencia:</b>	<b>RC</b>	<b>0,062</b>

**b) Parámetro: Fuente de Energía**

**Cuadro N° 38. Matriz de comparación de pares del parámetro Fuente de Energía.**

<b>Fuente de Energía</b>	<b>Red Pública</b>	<b>Generador</b>	<b>Panel solar</b>	<b>Lampara (petróleo, gas) y/o Vela</b>	<b>No tiene</b>
<b>Red Pública</b>	1,000	2,000	3,000	5,000	9,000
<b>Generador</b>	0,500	1,000	2,000	3,000	5,000
<b>Panel solar</b>	0,333	0,500	1,000	2,000	3,000
<b>Lampara (petróleo, gas) y/o Vela</b>	0,200	0,333	0,500	1,000	2,000
<b>No tiene</b>	0,111	0,200	0,333	0,500	1,000
<b>Suma</b>	<b>2,144</b>	<b>4,033</b>	<b>6,833</b>	<b>11,500</b>	<b>20,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,466</b>	<b>0,248</b>	<b>0,146</b>	<b>0,087</b>	<b>0,050</b>

**Cuadro N° 39. Matriz de normalización de pares del parámetro Fuente de Energía**

Fuente de Energía	Red Pública	Generador	Panel solar	Lampara (petróleo, gas) y/o Vela	No tiene	Vector de Priorización (Ponderación)
Red Pública	0,466	0,496	0,439	0,435	0,450	0,457
Generador	0,234	0,248	0,293	0,261	0,250	0,257
Panel solar	0,155	0,124	0,146	0,174	0,150	0,150
Lampara (petróleo, gas) y/o Vela	0,093	0,082	0,073	0,087	0,100	0,087
No tiene	0,052	0,050	0,049	0,043	0,050	0,049

**Cuadro N° 40. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Fuente de Energía**

Índice de consistencia:	IC	0,0933
Relación de consistencia:	RC	0,084

#### 4.2.2. Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Social

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros del factor resiliencia de la dimensión social, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parámetro: Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad

**Cuadro N° 41. Matriz de comparación de pares del parámetro Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad**

Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad	Nunca ha pasado	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	Siempre Ocurre (Todos los años)
Nunca ha pasado	1,000	2,000	3,000	7,000	9,000
Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	0,500	1,000	2,000	3,000	7,000
Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	0,333	0,500	1,000	2,000	3,000
Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	0,143	0,333	0,500	1,000	2,000
Siempre Ocurre (Todos los años)	0,111	0,143	0,333	0,500	1,000
<b>Suma</b>	<b>2,087</b>	<b>3,976</b>	<b>6,833</b>	<b>13,500</b>	<b>22,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,479</b>	<b>0,252</b>	<b>0,146</b>	<b>0,074</b>	<b>0,045</b>

**Cuadro N° 42. Matriz de normalización de pares del parámetro Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad**

Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad	Nunca ha pasado	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	Siempre Ocurre (Todos los años)	Vector de Priorización (Ponderación)
Nunca ha pasado	0,479	0,503	0,439	0,519	0,409	0,470
Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	0,240	0,252	0,293	0,222	0,318	0,265
Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	0,160	0,126	0,146	0,148	0,137	0,143
Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	0,068	0,083	0,073	0,074	0,091	0,078
Siempre Ocurre (Todos los años)	0,053	0,036	0,049	0,037	0,045	0,044

**Cuadro N° 43. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad**

Índice de consistencia:	IC	<b>0,0686</b>
Relación de consistencia:	RC	<b>0,062</b>

b) Parámetro: Ha recibido alguna capacitación en temas de Riesgo de Desastre

**Cuadro N° 44. Matriz de comparación de pares del parámetro ha recibido alguna capacitación en temas de Riesgo de Desastre**

Ha recibido alguna capacitación en temas de Riesgo de Desastre	Una (01) vez por año	Cada (02) años	Cada (03) años	Cada (05) años	Nunca
Una (01) vez por año	1,000	2,000	3,000	5,000	7,000
Cada (02) años	0,500	1,000	2,000	3,000	5,000
Cada (03) años	0,333	0,500	1,000	2,000	3,000
Cada (05) años	0,200	0,333	0,500	1,000	2,000
Nunca	0,143	0,200	0,333	0,500	1,000
<b>Suma</b>	<b>2,176</b>	<b>4,033</b>	<b>6,833</b>	<b>11,500</b>	<b>18,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,460</b>	<b>0,248</b>	<b>0,146</b>	<b>0,087</b>	<b>0,056</b>

**Cuadro N° 45. Matriz de normalización de pares del parámetro ha recibido alguna capacitación en temas de Riesgo de Desastre**

Ha recibido alguna capacitación en temas de Riesgo de Desastre	Una (01) vez por año	Cada (02) años	Cada (03) años	Cada (05) años	Nunca	Vector de Priorización (Ponderación)
Una (01) vez por año	0,460	0,496	0,439	0,435	0,389	0,444
Cada (02) años	0,230	0,248	0,293	0,261	0,278	0,262
Cada (03) años	0,153	0,124	0,146	0,174	0,166	0,153
Cada (05) años	0,091	0,082	0,073	0,087	0,111	0,089
Nunca	0,066	0,050	0,049	0,043	0,056	0,053

**Cuadro N° 46. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro ha recibido alguna capacitación en temas de Riesgo de Desastre**

Índice de consistencia:	IC	<b>0,1071</b>
Relación de consistencia:	RC	<b>0,096</b>

#### 4.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión económica, se evaluaron los siguientes parámetros:

**Cuadro N° 47. Parámetro de Dimensión Económica**

DIMENSION ECONOMICA	
FRAGILIDAD	RESILIENCIA
MATERIAL PREDOMINANTE PARED	OCUPACION PRINCIPAL (jefe del Hogar)
MATERIAL PREDOMINANTE TECHO	RAMA DE ACTIVIDAD LABORAL (jefe de Hogar)
ESTADO DE CONSERVACION VIVIENDA	CONFIG. DE ELEV.

Fuente: Elaboración propia

##### 4.3.1. Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Económica

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros del factor fragilidad de la dimensión económica, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parámetro: Material Predominante de las Paredes

Cuadro N° 48. Matriz de comparación de pares del parámetro Material Predominante de las Paredes

Material Predominante de las Paredes	Ladrillo y/o Bloqueta de cemento	Madera	Adobe	Tapial	Quincha (caña con barro), Estera, madera o triplay
Ladrillo y/o Bloqueta de cemento	1,000	2,000	3,000	7,000	9,000
Madera	0,500	1,000	2,000	3,000	7,000
Adobe	0,333	0,500	1,000	2,000	3,000
Tapial	0,143	0,333	0,500	1,000	2,000
Quincha (caña con barro), Estera, madera o triplay	0,111	0,143	0,333	0,500	1,000
<b>Suma</b>	<b>2,087</b>	<b>3,976</b>	<b>6,833</b>	<b>13,500</b>	<b>22,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,479</b>	<b>0,252</b>	<b>0,146</b>	<b>0,074</b>	<b>0,045</b>

Cuadro N° 49. Matriz de normalización de pares del parámetro Material Predominante de las Paredes

Material Predominante de las Paredes	Ladrillo y/o Bloqueta de cemento	Madera	Adobe	Tapial	Quincha (caña con barro), Estera, madera o triplay	Vector de Priorización (Ponderación)
Ladrillo y/o Bloqueta de cemento	0,479	0,503	0,439	0,519	0,409	0,470
Madera	0,240	0,252	0,293	0,222	0,318	0,265
Adobe	0,160	0,126	0,146	0,148	0,137	0,143
Tapial	0,068	0,083	0,073	0,074	0,091	0,078
Quincha (caña con barro), Estera, madera o triplay	0,053	0,036	0,049	0,037	0,045	0,044

Cuadro N° 50. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Material Predominante de las Paredes

Índice de consistencia:	IC	<b>0,0686</b>
Relación de consistencia:	RC	<b>0,062</b>

b) Parámetro: Material predominante techo

Cuadro N° 51. Matriz de comparación de pares del parámetro Material predominante techo

Material predominante techo	Calamina, Teja, Planchas de polipropileno	Paja	Madera	Plástico, Caña con barro, Estera u otro material	Losa de concreto
Calamina, Teja, Planchas de polipropileno	1,000	2,000	3,000	5,000	9,000
Paja	0,500	1,000	2,000	3,000	5,000
Madera	0,333	0,500	1,000	2,000	3,000
Plástico, Caña con barro, Estera u otro material	0,200	0,333	0,500	1,000	2,000
Losa de concreto	0,111	0,200	0,333	0,500	1,000
<b>Suma</b>	<b>2,144</b>	<b>4,033</b>	<b>6,833</b>	<b>11,500</b>	<b>20,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,466</b>	<b>0,248</b>	<b>0,146</b>	<b>0,087</b>	<b>0,050</b>

Cuadro N° 52. Matriz de normalización de pares del parámetro Material predominante techo

Material predominante techo	Calamina, Teja, Planchas de polipropileno	Paja	Madera	Plástico, Caña con barro, Estera u otro material	Losa de concreto	Vector de Priorización (Ponderación)
Calamina, Teja, Planchas de polipropileno	0,466	0,496	0,439	0,435	0,450	0,457
Paja	0,233	0,248	0,293	0,261	0,250	0,257
Madera	0,155	0,124	0,146	0,174	0,150	0,150
Plástico, Caña con barro, Estera u otro material	0,094	0,082	0,073	0,087	0,100	0,087
Losa de concreto	0,052	0,050	0,049	0,043	0,050	0,049

Cuadro N° 53. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Material predominante techo

Índice de consistencia:	IC	<b>0,0936</b>
Relación de consistencia:	RC	<b>0,084</b>

c) **Parámetro: Estado de conservación vivienda**

**Cuadro N° 54. Matriz de comparación de pares del parámetro Estado de conservación vivienda**

<b>Estado de conservación vivienda</b>	<b>Muy Buena</b>	<b>Buena</b>	<b>Regular</b>	<b>Mala</b>	<b>Muy mala</b>
<b>Muy Buena</b>	1,000	2,000	4,000	5,000	9,000
<b>Buena</b>	0,500	1,000	2,000	4,000	5,000
<b>Regular</b>	0,250	0,500	1,000	2,000	4,000
<b>Mala</b>	0,200	0,250	0,500	1,000	2,000
<b>Muy mala</b>	0,111	0,200	0,250	0,500	1,000
<b>Suma</b>	<b>2,061</b>	<b>3,950</b>	<b>7,750</b>	<b>12,500</b>	<b>21,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,485</b>	<b>0,253</b>	<b>0,129</b>	<b>0,080</b>	<b>0,048</b>

**Cuadro N° 55. Matriz de normalización de pares del parámetro Estado de conservación vivienda**

<b>Estado de conservación vivienda</b>	<b>Muy Buena</b>	<b>Buena</b>	<b>Regular</b>	<b>Mala</b>	<b>Muy mala</b>	<b>Vector de Priorización (Ponderación)</b>
<b>Muy Buena</b>	0,485	0,506	0,516	0,400	0,429	0,467
<b>Buena</b>	0,243	0,253	0,258	0,320	0,238	0,262
<b>Regular</b>	0,121	0,127	0,129	0,160	0,190	0,145
<b>Mala</b>	0,097	0,063	0,065	0,080	0,095	0,080
<b>Muy mala</b>	0,054	0,051	0,032	0,040	0,048	0,045

**Cuadro N° 56. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Estado de conservación vivienda**

<b>Índice de consistencia:</b>	<b>IC</b>	<b>0,0737</b>
<b>Relación de consistencia:</b>	<b>RC</b>	<b>0,066</b>

**4.3.2. Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Económica**

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros del factor Resiliencia de la dimensión económica, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) **Parámetro: Ocupación principal (jefe del hogar)**

**Cuadro N° 57. Matriz de comparación de pares del parámetro Ocupación principal (jefe del hogar)**

Ocupación principal (jefe del hogar)	Obrero	Trabajador Familiar No Remunerado	Empleado	Trabajador Independiente	Empleador
Obrero	1,000	2,000	3,000	7,000	8,000
Trabajador Familiar No Remunerado	0,500	1,000	2,000	3,000	7,000
Empleado	0,333	0,500	1,000	2,000	3,000
Trabajador Independiente	0,143	0,333	0,500	1,000	2,000
Empleador	0,125	0,143	0,333	0,500	1,000
<b>Suma</b>	<b>2,101</b>	<b>3,976</b>	<b>6,833</b>	<b>13,500</b>	<b>21,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,476</b>	<b>0,252</b>	<b>0,146</b>	<b>0,074</b>	<b>0,048</b>

**Cuadro N° 58. Matriz de normalización de pares del parámetro Ocupación principal (jefe del hogar)**

Ocupación principal (jefe del hogar)	Obrero	Trabajador Familiar No Remunerado	Empleado	Trabajador Independiente	Empleador	Vector de Priorización (Ponderación)
Obrero	0,476	0,503	0,439	0,519	0,381	0,464
Trabajador Familiar No Remunerado	0,238	0,252	0,293	0,222	0,333	0,268
Empleado	0,159	0,126	0,146	0,148	0,143	0,144
Trabajador Independiente	0,068	0,084	0,073	0,074	0,095	0,079
Empleador	0,059	0,036	0,049	0,037	0,048	0,046

**Cuadro N° 59. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Ocupación principal (jefe del hogar)**

Índice de consistencia:	IC	<b>0,0733</b>
Relación de consistencia:	RC	<b>0,066</b>

b) Parámetro: Rama de actividad laboral (jefe de hogar)

Cuadro N° 60. Matriz de comparación de pares del parámetro Rama de actividad laboral (jefe de hogar)

Rama de actividad laboral (jefe de hogar)	Agricultura, ganadería, pesca	Hospedajes y restaurantes	Comercio al por mayor y menor	Empresas de servicios	Otros
Agricultura, ganadería, pesca	1,000	2,000	3,000	6,000	9,000
Hospedajes y restaurantes	0,500	1,000	2,000	3,000	6,000
Comercio al por mayor y menor	0,333	0,500	1,000	2,000	3,000
Empresas de servicios	0,167	0,333	0,500	1,000	2,000
Otros	0,111	0,167	0,333	0,500	1,000
<b>Suma</b>	<b>2,111</b>	<b>4,000</b>	<b>6,833</b>	<b>12,500</b>	<b>21,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,474</b>	<b>0,250</b>	<b>0,146</b>	<b>0,080</b>	<b>0,048</b>

Cuadro N° 61. Matriz de normalización de pares del parámetro Rama de actividad laboral (jefe de hogar)

Rama de actividad laboral (jefe de hogar)	Agricultura, ganadería, pesca	Hospedajes y restaurantes	Comercio al por mayor y menor	Empresas de servicios	Otros	Vector de Priorización (Ponderación)
Agricultura, ganadería, pesca	0,474	0,500	0,439	0,480	0,429	0,464
Hospedajes y restaurantes	0,237	0,250	0,293	0,240	0,286	0,261
Comercio al por mayor y menor	0,158	0,125	0,146	0,160	0,143	0,146
Empresas de servicios	0,078	0,083	0,073	0,080	0,094	0,082
Otros	0,053	0,042	0,049	0,040	0,048	0,046

Cuadro N° 62. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Rama de actividad laboral (jefe de hogar)

Índice de consistencia:	IC	<b>0,0791</b>
Relación de consistencia:	RC	<b>0,071</b>

c) **Parámetro: Configuración de elevación.**

**Cuadro N° 63. Matriz de comparación de pares del parámetro Configuración de elevación.**

Configuración de Elevación	5	4	3	2	1
5	1,000	2,000	3,000	8,000	9,000
4	0,500	1,000	2,000	3,000	8,000
3	0,333	0,500	1,000	2,000	3,000
2	0,125	0,333	0,500	1,000	2,000
1	0,111	0,125	0,333	0,500	1,000
<b>Suma</b>	<b>2,069</b>	<b>3,958</b>	<b>6,833</b>	<b>14,500</b>	<b>23,000</b>
<b>1/suma</b>	<b>0,483</b>	<b>0,253</b>	<b>0,146</b>	<b>0,069</b>	<b>0,043</b>

**Cuadro N° 64. Matriz de normalización de pares del parámetro Configuración de elevación.**

Configuración de Elevación	5	4	3	2	1	Vector de Priorización (Ponderación)
5	0,483	0,505	0,439	0,552	0,391	0,474
4	0,242	0,253	0,293	0,207	0,348	0,269
3	0,161	0,126	0,146	0,138	0,130	0,140
2	0,060	0,084	0,073	0,069	0,088	0,075
1	0,054	0,032	0,049	0,034	0,043	0,042

**Cuadro N° 65. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Configuración de elevación.**

Índice de consistencia:	IC	0,0620
Relación de consistencia:	RC	0,056

#### 4.4. Niveles de Vulnerabilidad

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico.

**Cuadro N° 66. Niveles de Vulnerabilidad**

NIVEL	RANGO	
0,269	≤R<	0,455
0,147	≤R<	0,269
0,082	≤R<	0,147
0,046	≤R<	0,082

Fuente: Elaboración propia

#### 4.5. Estratificación de la Vulnerabilidad

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de vulnerabilidad obtenido:


**Cuadro N° 67. Estratificación de la Vulnerabilidad**

NIVEL	DESCRIPCIÓN	RANGO
<b>VULNERABILIDAD MUY ALTA</b>	Material predominante pared ladrillo y/o bloqueta de cemento, ocupación principal (jefe del hogar) obrero, material predominante techo calamina, teja, planchas de polipropileno, rama de actividad laboral (jefe de hogar) agricultura, ganadería, pesca estado de conservación vivienda muy buena config. de elev.5agua potable red pública, tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad nunca ha pasado saneamiento, red pública de desagüe ha recibido alguna capacitación en temas de riesgo de desastre una (01) vez por año.	$0,269 \leq r < 0,455$
<b>VULNERABILIDAD ALTA</b>	Material predominante pared madera ocupación principal (jefe del hogar) trabajador familiar no remunerado material predominante techo paja rama de actividad laboral (jefe de hogar) hospedajes y restaurantes estado de conservación vivienda buena config. de elev. 4 agua potable pilón de uso público tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad pasó alguna vez (mayor a 10 años) saneamiento unidad básica de saneamiento (ubs) ha recibido alguna capacitación en temas de riesgo de desastre cada (02) años fuente de energía (iluminación) generador.	$0,147 \leq r < 0,269$
<b>VULNERABILIDAD MEDIA</b>	Material predominante pared adobe, ocupación principal (jefe del hogar) empleado material predominante techo madera, rama de actividad laboral (jefe de hogar) comercio al por mayor y menor estado de conservación vivienda regular config. de elev.3agua potable, camión - cisterna u otro similar tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad regularmente ocurre (de 4 a 9 años) saneamiento pozo ciego / negro ha recibido alguna capacitación en temas de riesgo de desastre cada (03) años fuente de energía (iluminación)panel solar.	$0,082 \leq r < 0,147$
<b>VULNERABILIDAD BAJA</b>	Material predominante pared tapial-quincha (caña con barro), estera, madera o triplay, ocupación principal (jefe del hogar) trabajador independiente-empleador, material predominante techo plástico, caña con barro, estera u otro material-losa de concreto, rama de actividad laboral (jefe de hogar) empresas de servicios-otros, estado de conservación vivienda mala-muy mala, config. de elev.2-1,agua potable, río, acequia, manantial ó similar-no tiene, tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad continuamente ocurre (de 1 a 3 años)-siempre ocurre (todos los años),saneamiento río, acequia o canal-no tiene, ha recibido alguna capacitación en temas de riesgo de desastre cada (05) años-nunca, fuente de energía (iluminación)lampara (petróleo, gas) y/o vela-no tiene.	$0,046 \leq r < 0,082$

Fuente: Elaboración propia


#### 4.6. Mapas de Vulnerabilidad

Figura N° 9. Mapa de Vulnerabilidad Sector 1 - Zona 1

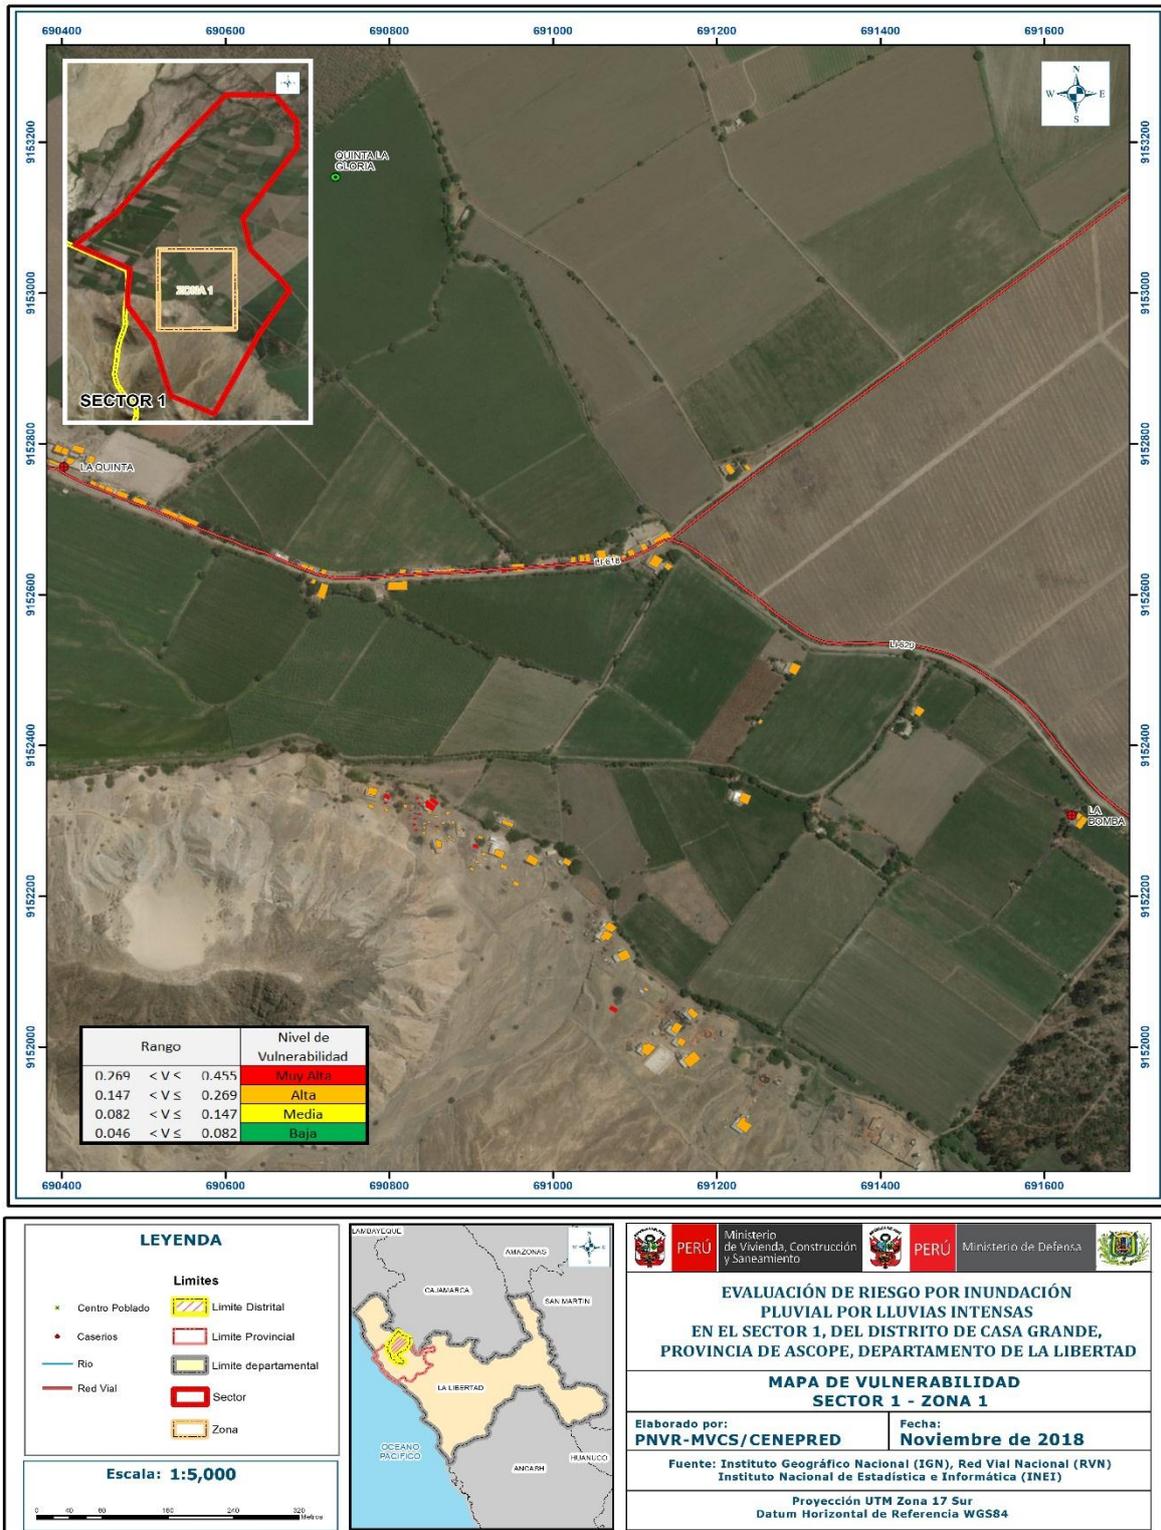

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 10. Mapa de Vulnerabilidad Sector 1 - Zona 2

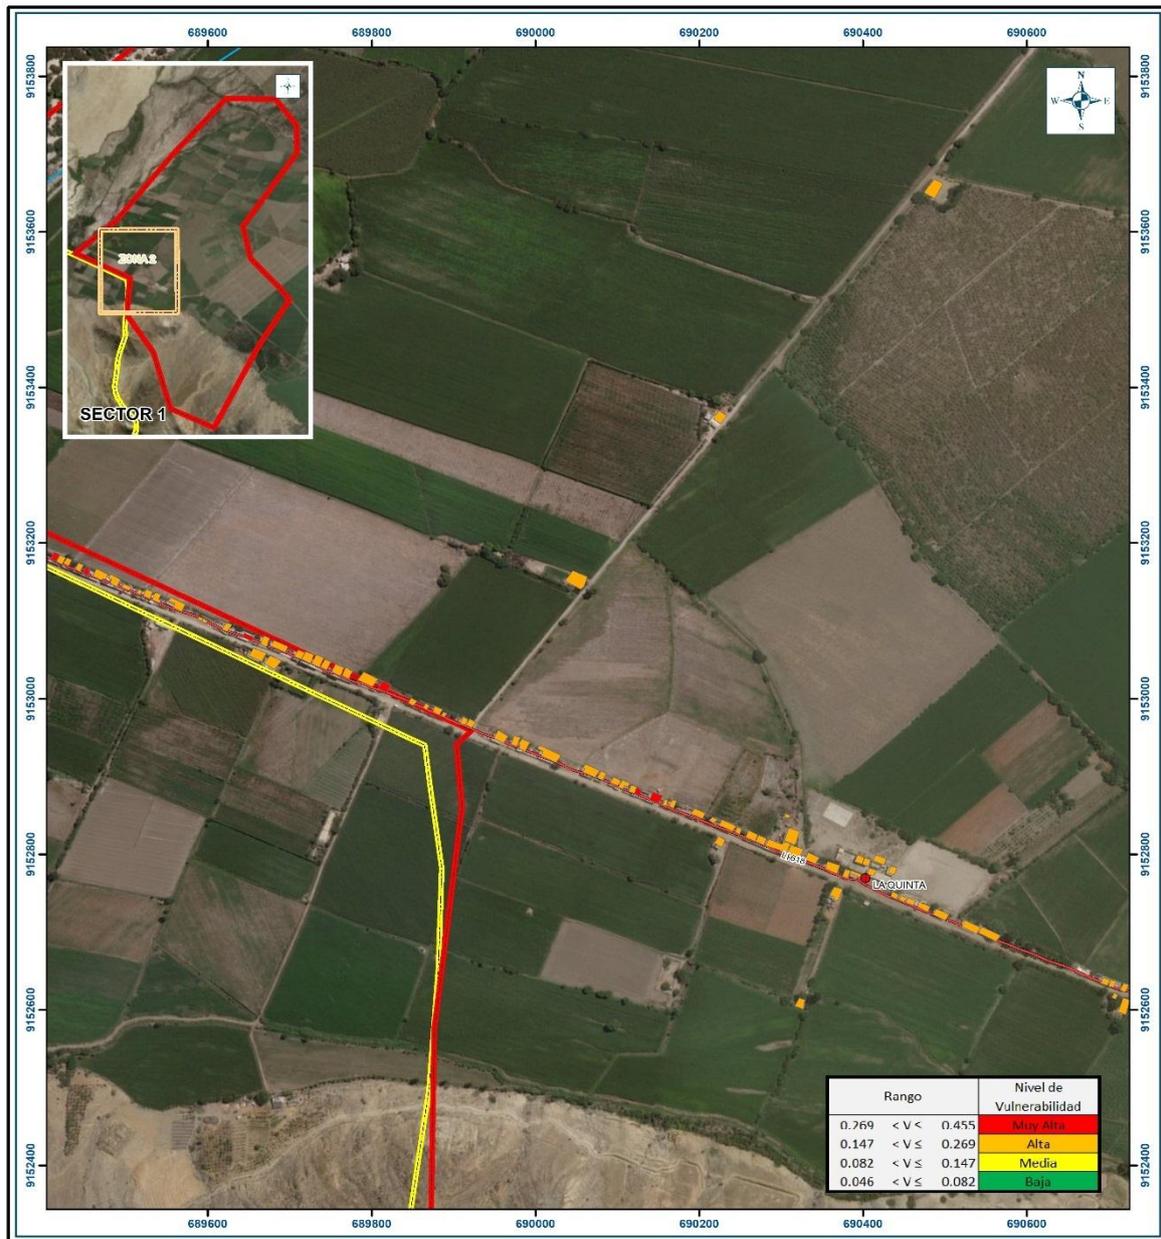

**LEYENDA**

**Limites**

- ✖ Centro Poblado
- ◆ Caseríos
- Río
- Red Vial
- ▨ Limite Distrital
- ▭ Limite Provincial
- ▭ Limite departamental
- ▭ Sector
- ▭ Zona

**Escala: 1:5,000**

**EVALUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL POR LLUVIAS INTENSAS EN EL SECTOR 1, DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

**MAPA DE VULNERABILIDAD SECTOR 1 - ZONA 2**


Elaborado por: **PNVR-MVCS/CENEPRED**      Fecha: **Noviembre de 2018**

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Red Vial Nacional (RVN) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Proyección UTM Zona 17 Sur  
Datum Horizontal de Referencia WGS84


Fuente: Elaboración propia

Figura N° 11. Mapa de Vulnerabilidad Sector 1 - Zona 3

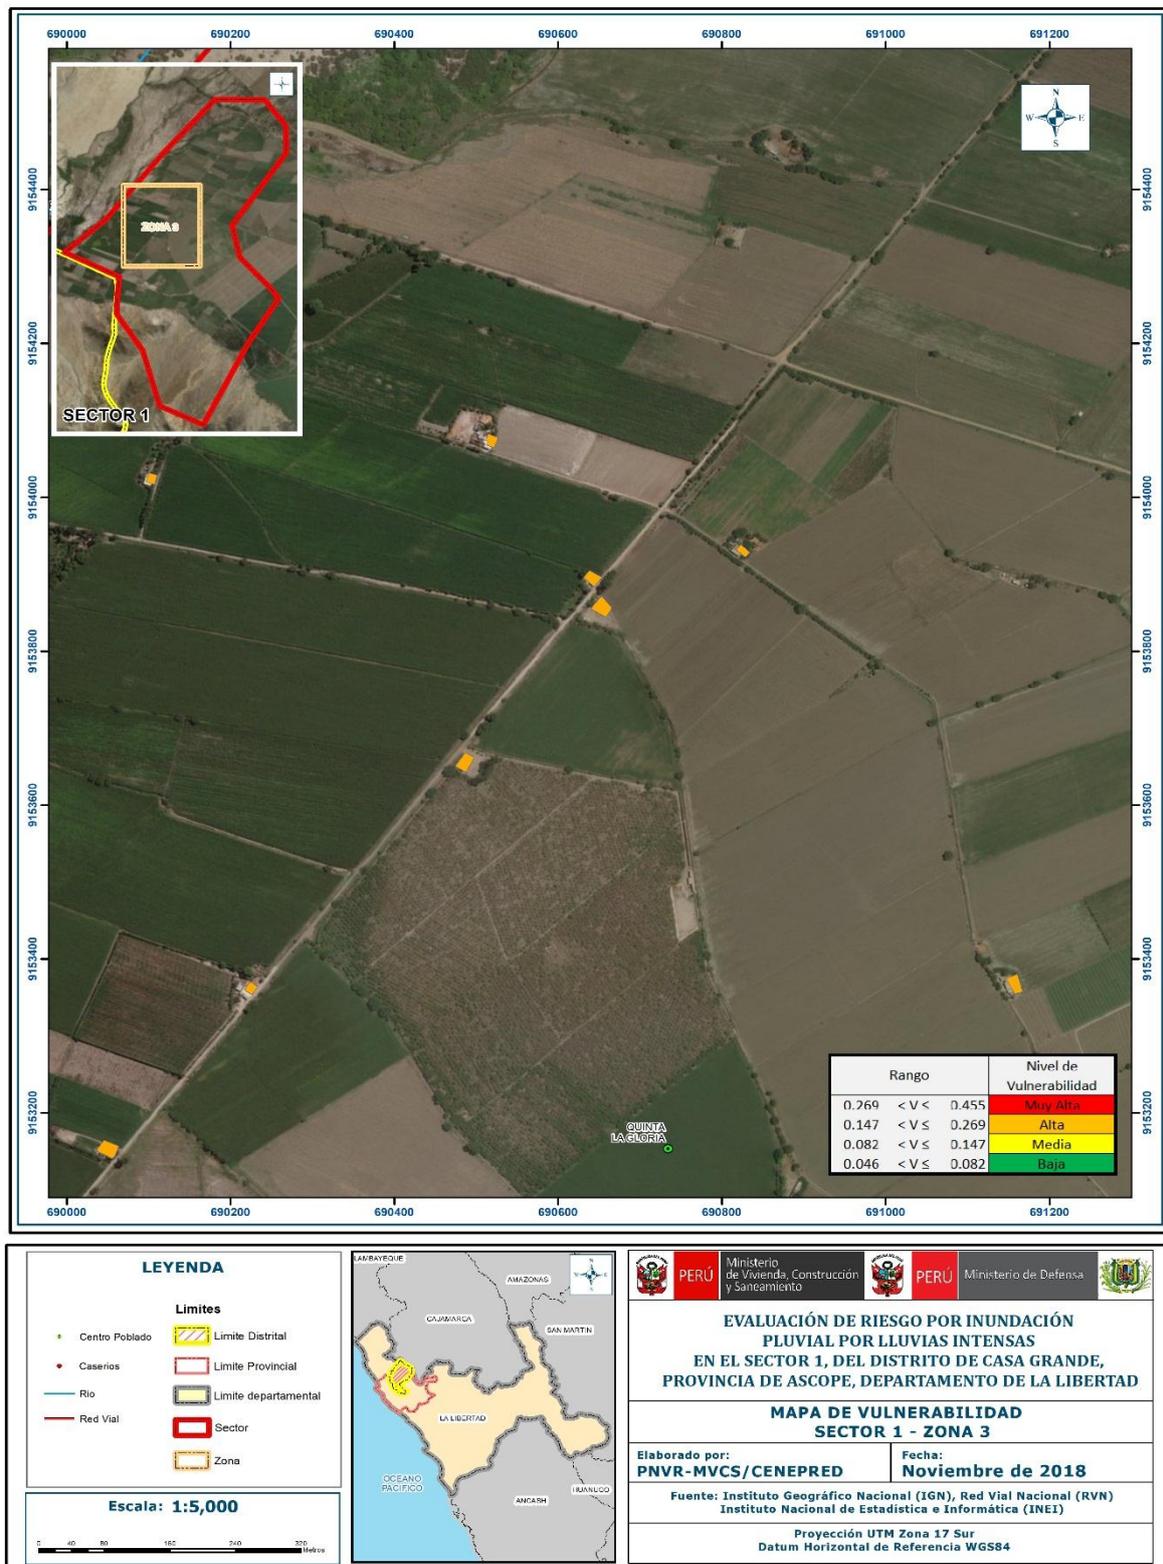

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 12. Mapa de Vulnerabilidad Sector 1 - Zona 4

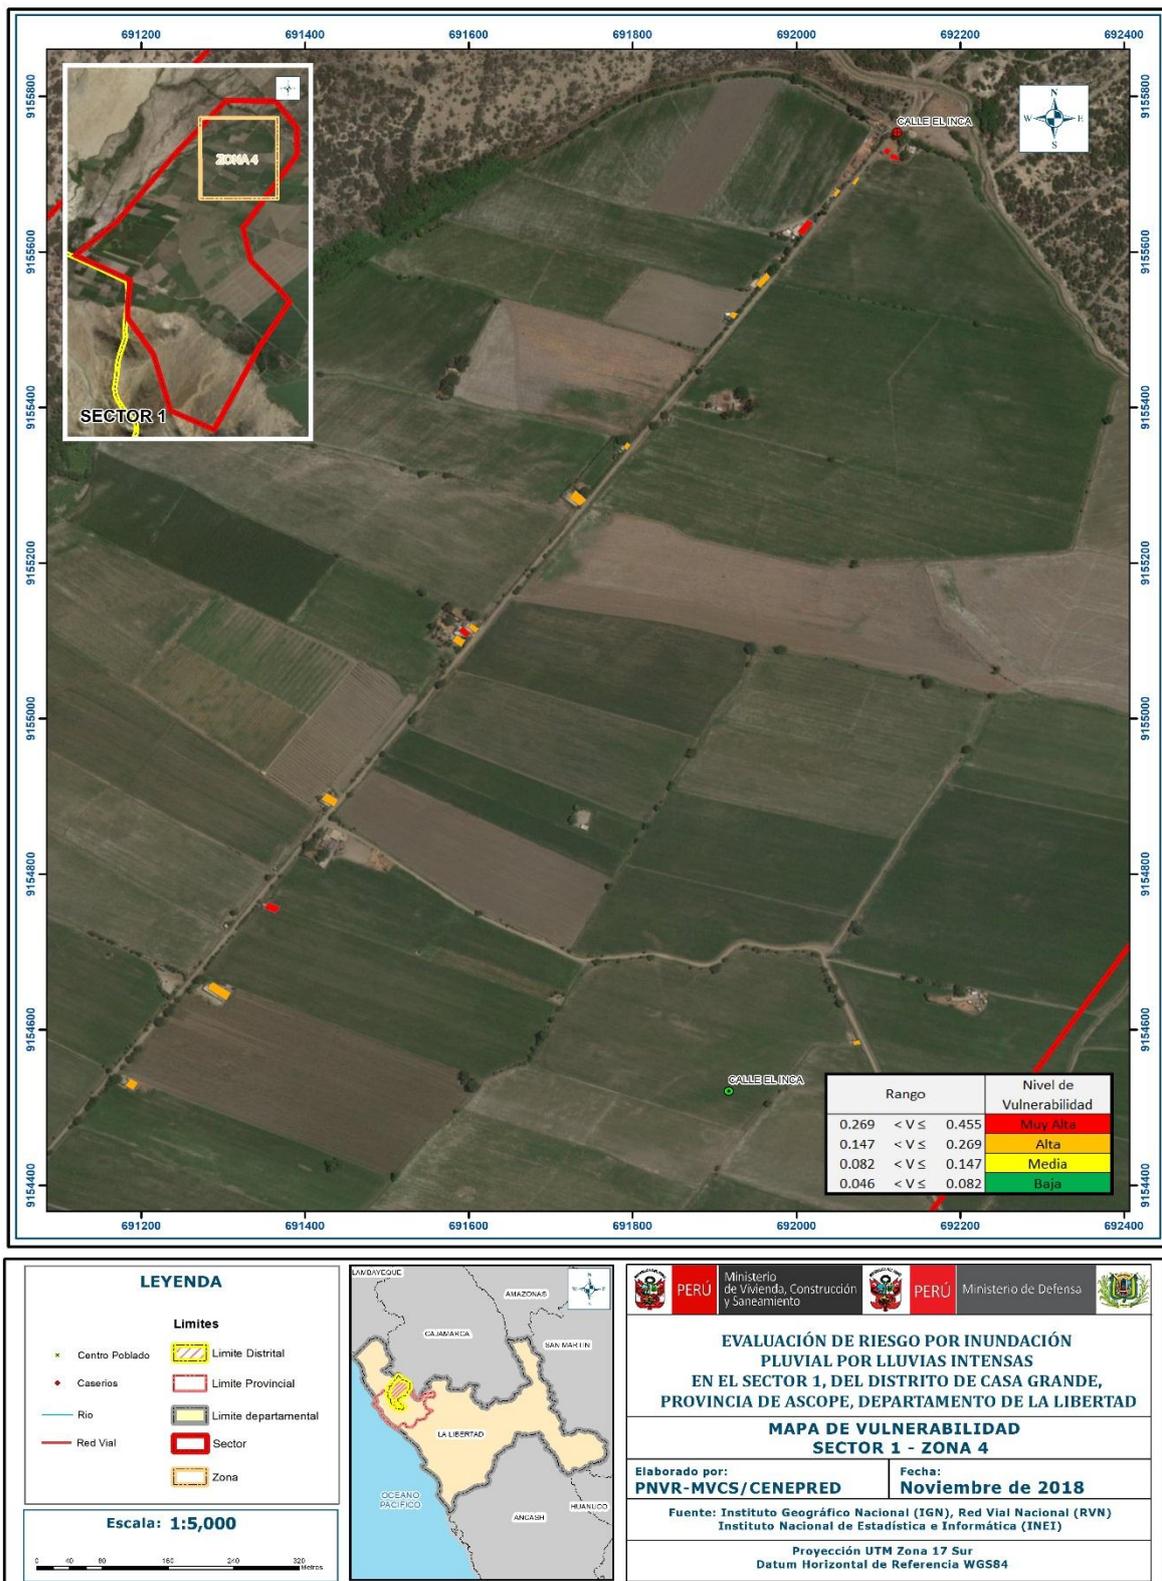

Fuente: Elaboración propia



## 5.2. Determinación de los niveles de riesgos

### 5.2.1 Niveles del riesgo

Los niveles de riesgo por inundación pluvial del área de influencia del sector 1, se detallan a continuación:

**Cuadro N° 68. Niveles del Riesgo**

NIVEL DE RIESGO	RANGO		
RIESGO MUY ALTO	0,071	≤R<	0,212
RIESGO ALTO	0,021	≤R<	0,071
RIESGO MEDIO	0,007	≤R<	0,021
RIESGO BAJO	0,002	≤R<	0,007

Fuente: Elaboración propia

### 5.2.2. Matriz de riesgo

La matriz de riesgos originado por inundación pluvial es el siguiente:

**Cuadro N° 69. Matriz del Riesgo**

<i>PMA</i>	0,465	0,038	0,069	0,125	0,212
<i>PA</i>	0,263	0,022	0,039	0,071	0,119
<i>PM</i>	0,145	0,012	0,021	0,039	0,066
<i>PB</i>	0,081	0,007	0,012	0,022	0,037
		0,082	0,147	0,269	0,455
		<i>VB</i>	<i>VM</i>	0,455	<i>VMA</i>

Fuente: Elaboración propia

### 5.2.3. Estratificación del Nivel del Riesgo


**Cuadro N° 70. Estratificación del Riesgo**

NIVEL	DESCRIPCIÓN	RANGO
<b>MUY ALTO</b>	Por lo menos 1 vez al año cada evento de el niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio geología depósitos aluviales recientes (q – al) geomorfología vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (p – at) pendiente mayor 25° precipitación 5,000-10,000 % superior a su normal climática, material predominante pared ladrillo y/o bloqueta de cemento, ocupación principal (jefe del hogar) obrero, material predominante techo calamina, teja, planchas de polipropileno, rama de actividad laboral (jefe de hogar) agricultura, ganadería, pesca estado de conservación vivienda muy buena config. de elev.5agua potable red pública tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad nunca ha pasado saneamiento red pública de desagüe ha recibido alguna capacitación en temas de riesgo de desastre una (01) vez por año.	<b>0,071≤ R &lt;0,212</b>
<b>ALTO</b>	por lo menos 1 vez al año cada evento de el niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio de 3 a 4 eventos por geología grupo calipuy (pn – c) ahora su abreviatura es (p – ca) geomorfología llanura o planicie aluvial (pl – al) pendiente entre 15° a 25° precipitación 2,000-5,000 % superior a su normal climática, material predominante pared madera ocupación principal (jefe del hogar) trabajador familiar no remunerado material predominante techo paja rama de actividad laboral (jefe de hogar) hospedajes y restaurantes estado de conservación vivienda buena config. de elev. 4 agua potable pilón de uso público tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad pasó alguna vez (mayor a 10 años) saneamiento unidad básica de saneamiento (ubs) ha recibido alguna capacitación en temas de riesgo de desastre cada (02) años fuente de energía (iluminación) generador.	<b>0,021≤ R &lt;0,071</b>
<b>MEDIA</b>	de 2 a 3 eventos por año en promedio geología granito (kp – gr) geomorfología mantos de arena (m - a) pendiente entre 10° a 15° precipitación 1,000-2,000 % superior a su normal climática, material predominante pared adobe, ocupación principal (jefe del hogar) empleado material predominante techo madera, rama de actividad laboral (jefe de hogar) comercio al por mayor y menor estado de conservación vivienda regular config. de elev.3agua potable camión - cisterna u otro similar tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad regularmente ocurre (de 4 a 9 años) saneamiento pozo ciego / negro ha recibido alguna capacitación en temas de riesgo de desastre cada (03) años fuente de energía (iluminación)panel solar.	<b>0,007≤ R &lt;0,021</b>
<b>BAJA</b>	de 1 a 2 eventos por año en promedio y de 1 evento por año en promedio o menor geología diorita (kp – di) y depósitos fluviales (q – fl) geomorfología relieve de colinas en rocas volcánicas (rc - rv) o relieve de colina y lomada en roca intrusiva (rcl –ri) pendiente menor a 5° a 15° precipitación 300 a 1000% superior a su normal climática, material predominante pared, tapial-quincha (caña con barro), estera, madera o triplay, ocupación principal (jefe del hogar) trabajador independiente-empleador, material predominante techo plástico, caña con barro, estera u otro material-losa de concreto, rama de actividad laboral (jefe de hogar) empresas de servicios-otros, estado de conservación vivienda mala-muy mala, config. de elev.2-1, agua potable río, acequia, manantial ó similar-no tiene, tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad continuamente ocurre (de 1 a 3 años)-siempre ocurre (todos los años), saneamiento río, acequia o canal-no tiene, ha recibido alguna capacitación en temas de riesgo de desastre cada (05) años-nunca, fuente de energía (iluminación)lampara (petróleo, gas) y/o vela-no tiene.	<b>0,002≤ R &lt;0,007</b>

Fuente: Elaboración propia


5.2.4. Mapas de Riesgos

Figura N° 13. Mapa de Riesgo Sector 1 - Zona 1

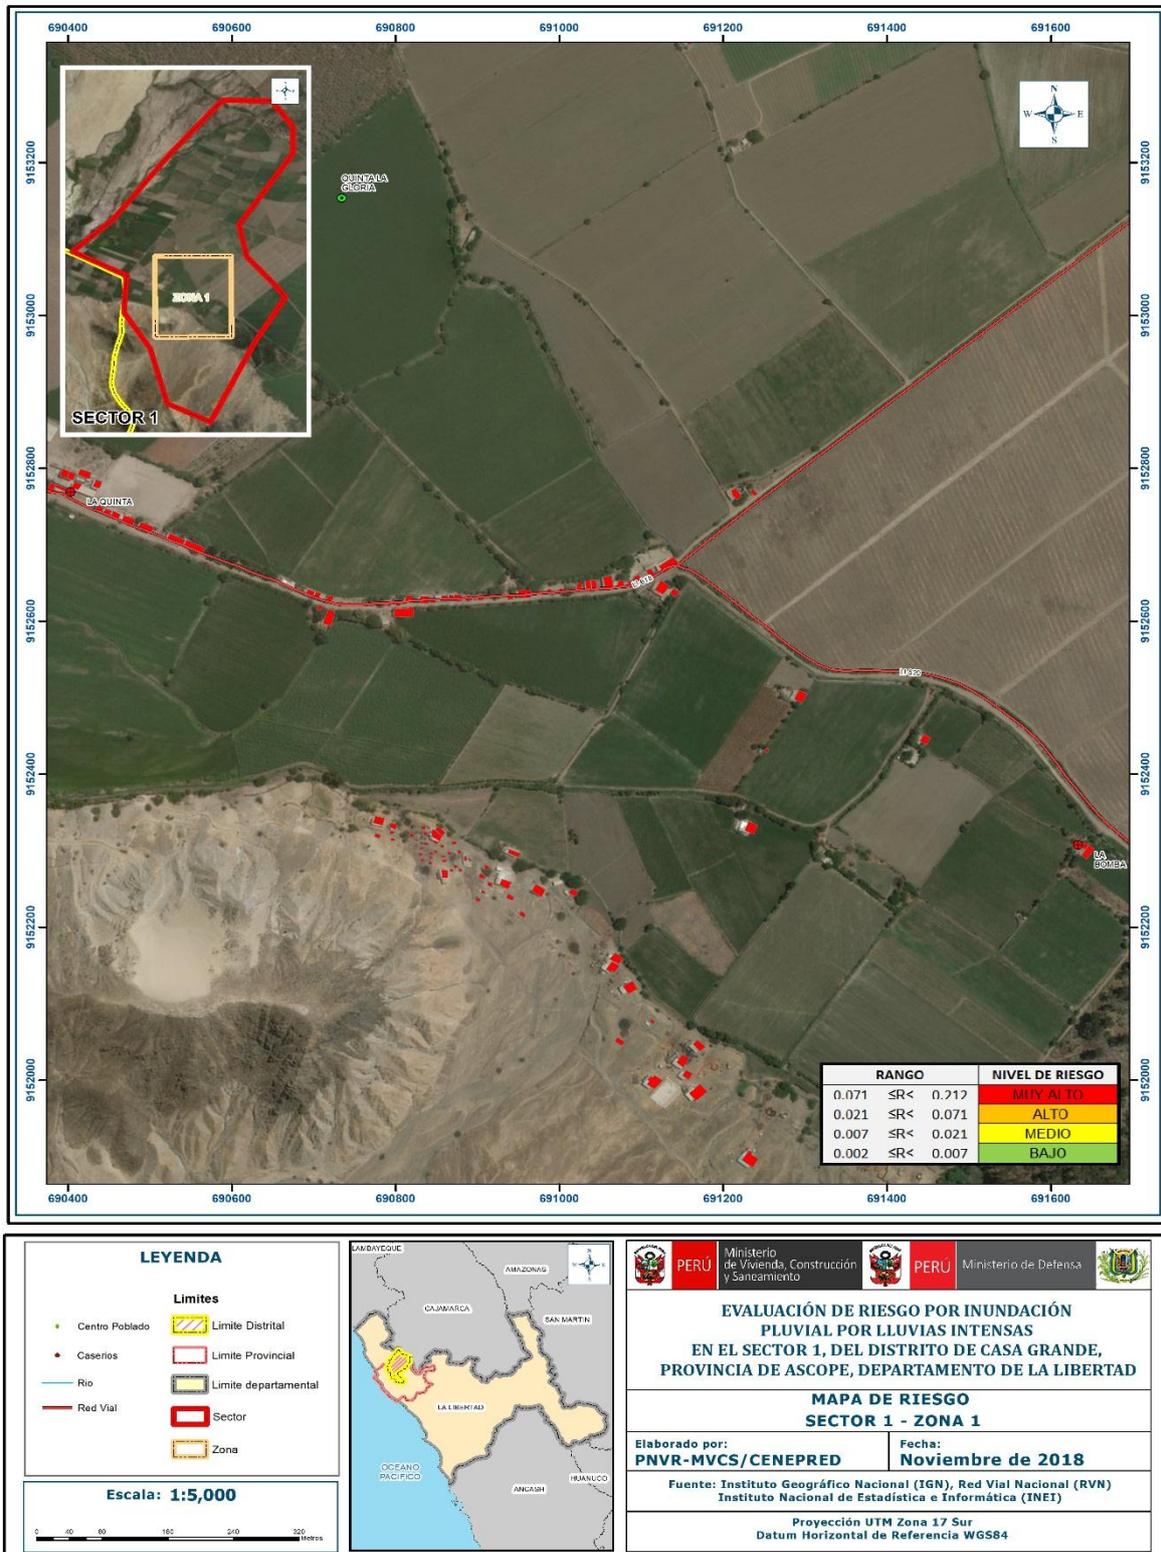

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 14. Mapa de Riesgo Sector 1 - Zona 2

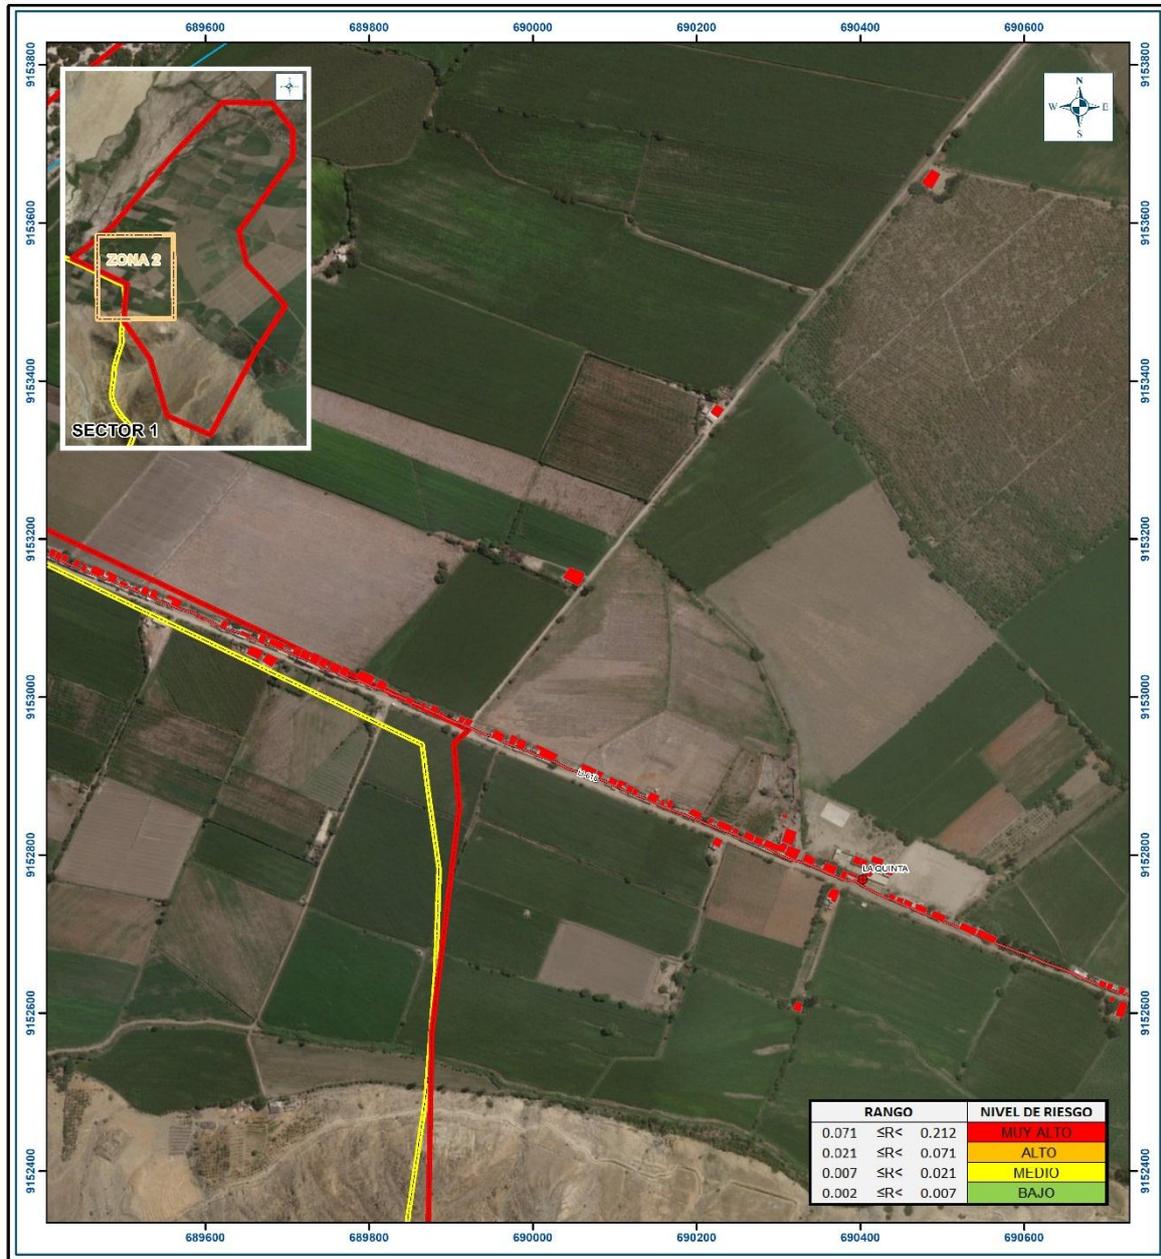

**LEYENDA**

**Límites**

- ★ Centro Poblado
- Caseríos
- Río
- Red Vial
- ▨ Límite Distrital
- ▭ Límite Provincial
- ▭ Límite departamental
- ▭ Sector
- ▭ Zona

**Escala: 1:5,000**

**EVALUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL POR LLUVIAS INTENSAS EN EL SECTOR 1, DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

**MAPA DE RIESGO SECTOR 1 - ZONA 2**


Elaborado por: **PNVR-MVCS/CENEPRED**      Fecha: **Noviembre de 2018**

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Red Vial Nacional (RVN) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Proyección UTM Zona 17 Sur  
Datum Horizontal de Referencia WGS84


Fuente: Elaboración propia

Figura N° 15. Mapa de Riesgo Sector 1 - Zona 3

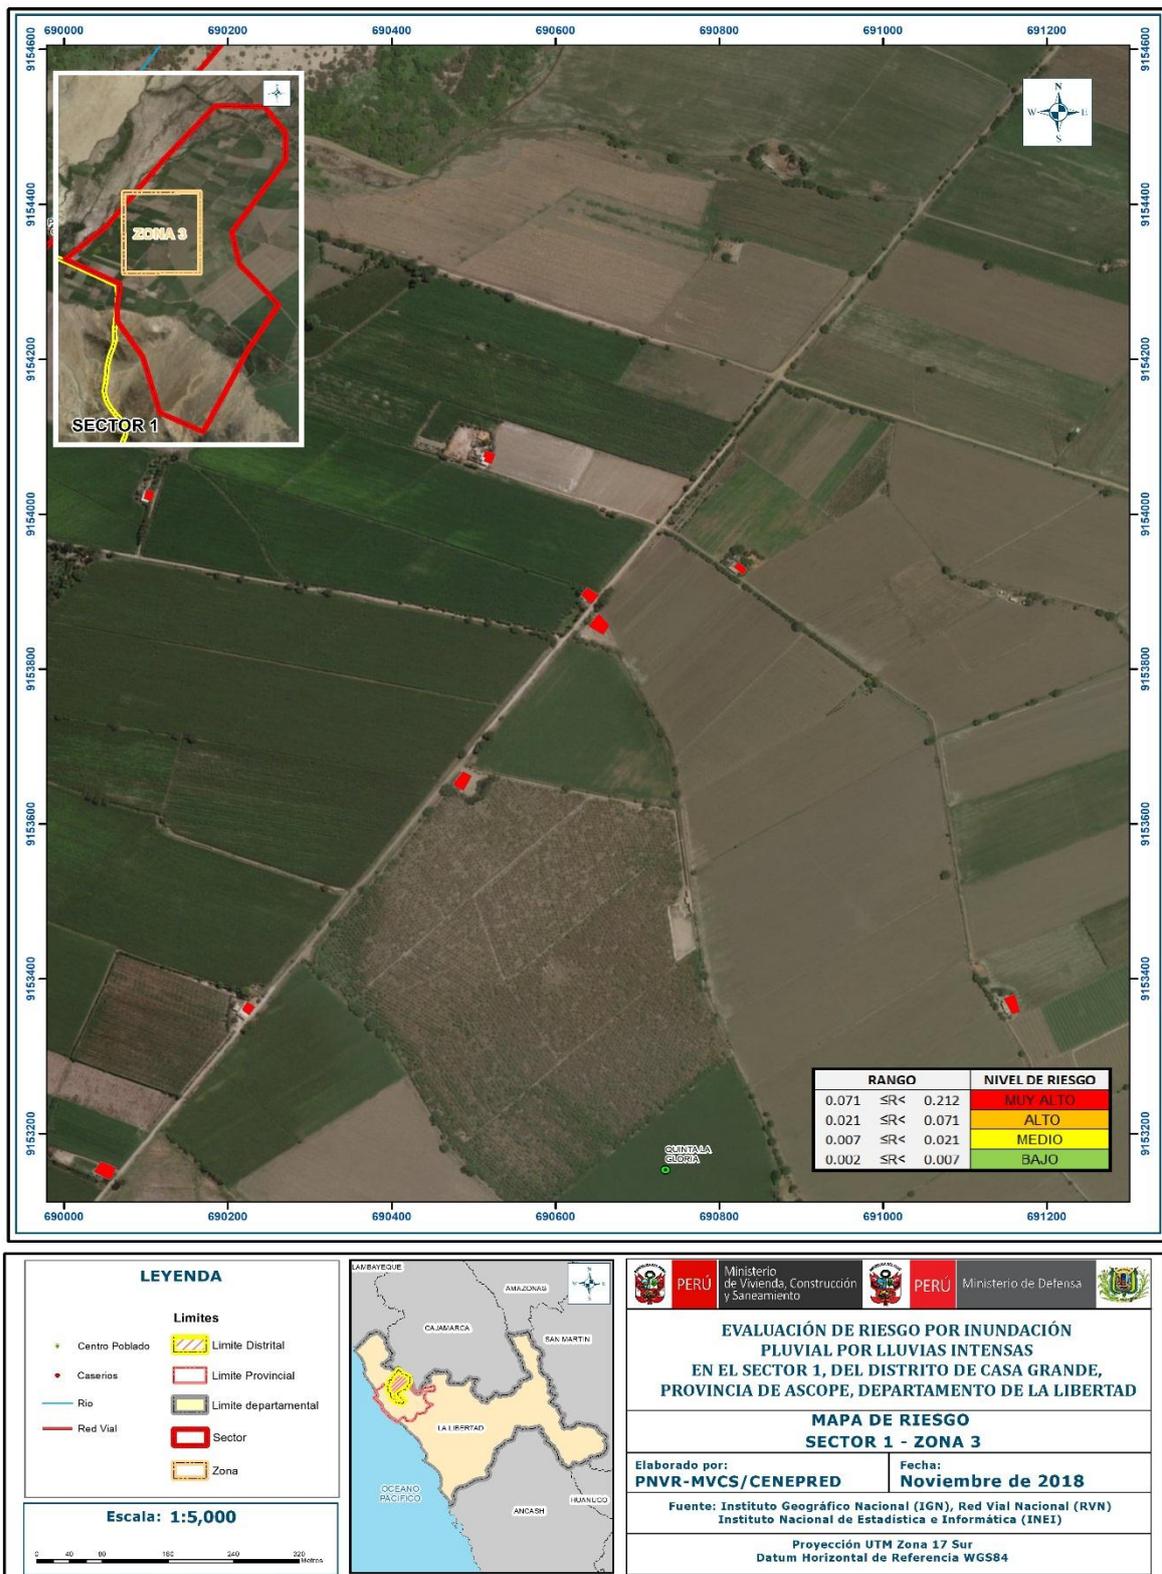

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 16. Mapa de Riesgo Sector 1 - Zona 4

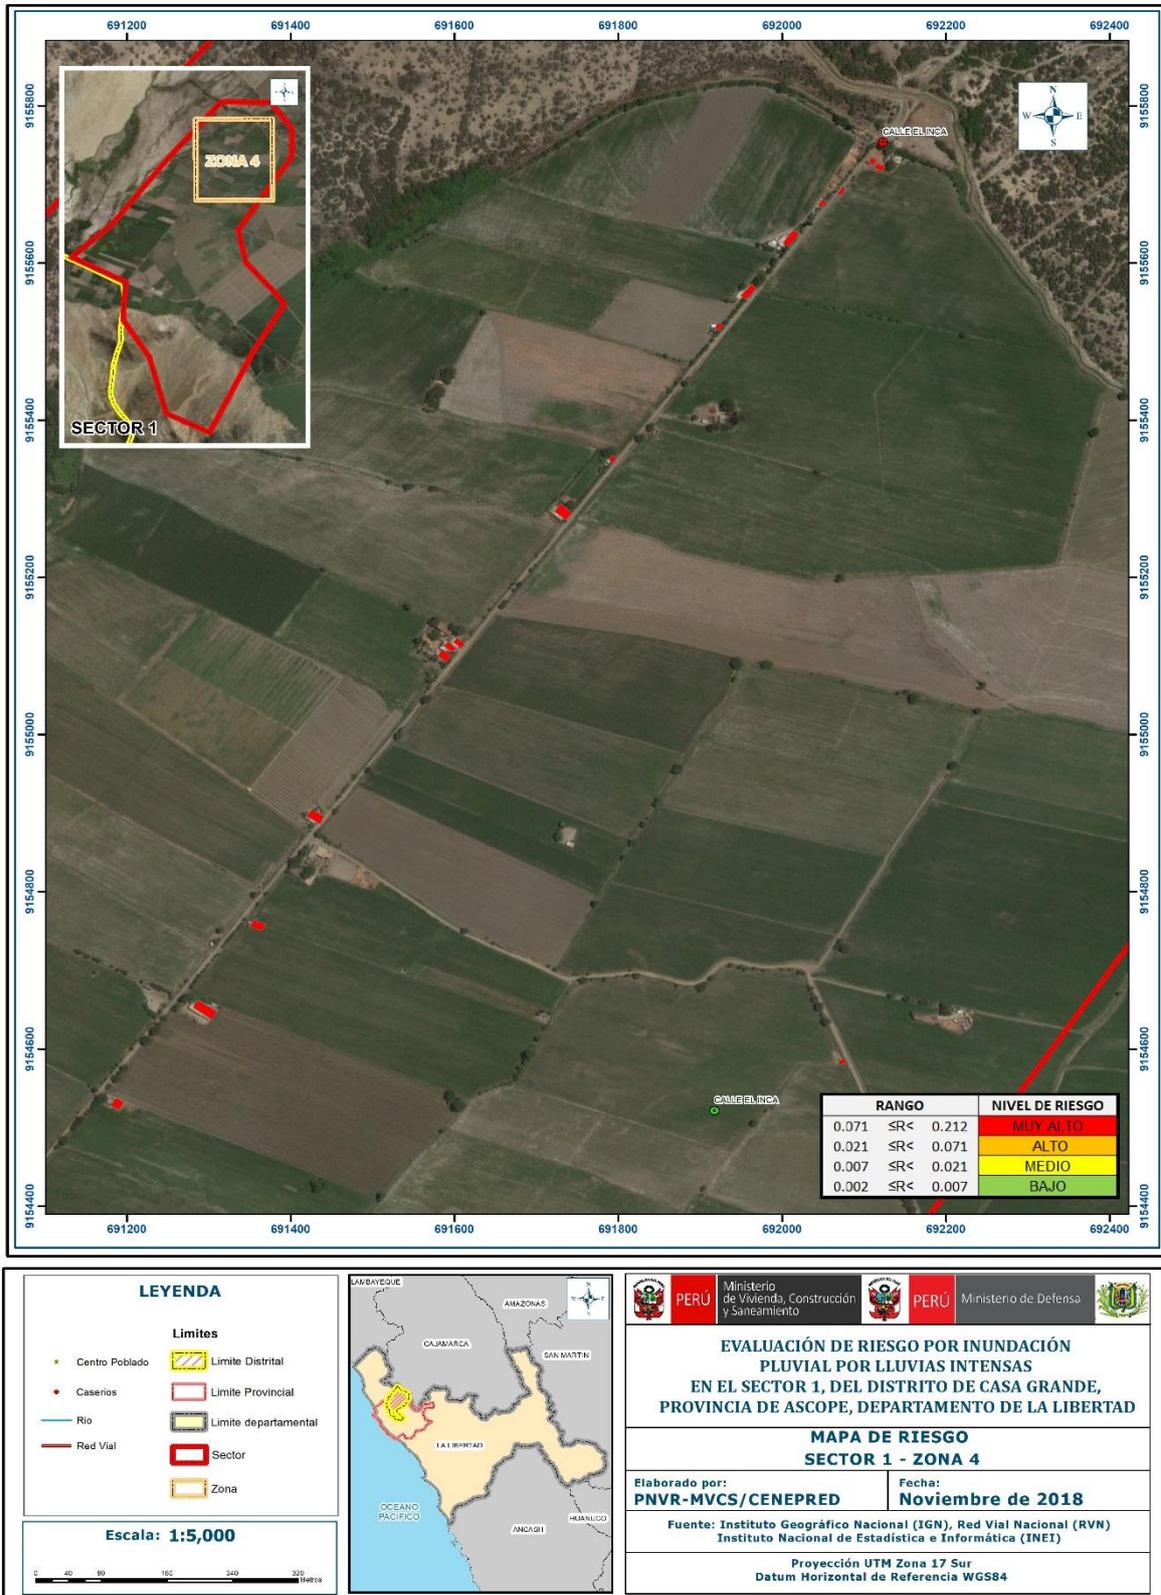

Fuente: Elaboración propia

### 5.3. Cálculo de los efectos probables

En esta parte de la evaluación, se estiman los efectos probables que podrían generarse en el área del sector 1 del centro poblado Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo del distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, a consecuencia del impacto del peligro por inundación pluvial

Se muestra a continuación los efectos probables del área de influencia de Los centros poblados estudiados, siendo estos de carácter netamente referencial. El monto probable total asciende a S/. 15,371,500.00 de los cuales S/. 12,220,000.00 corresponde a los daños probables y S/. 3,151,750.00 corresponde a las pérdidas probables.

**Cuadro N° 71. Efectos probables en el área del Sector 1 del Centro Poblado (Calle el Inca, El olivar, Quinta La Gloria, El Cerrillo) del distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, departamento de La Libertad**

ITEMS	EFFECTOS PROBABLES	TOTAL	DAÑOS PROBABLES	PERDIDAS PROBABLES
<b>EFFECTOS PROBABLES</b>				
1,00	211 VIVIENDAS	S/. 4.220.000,00	S/. 4.220.000,00	
2,00	VIAS URBANAS	S/. 2.000.000,00	S/. 2.000.000,00	
3,00	CAMINOS RURALES	S/. 4.000.000,00	S/. 4.000.000,00	
4,00	AREAS DE CULTIVO	S/. 2.000.000,00	S/. 2.000.000,00	
<b>PERDIDAS PROBABLES</b>				
5,00	COSTO DE ADQUISICION DE CARPAS	S/. 158.250,00		S/. 158.250,00
6,00	COSTO DE ADQUISICION DE MODULOS DE VIVIENDAS	S/. 1.688.000,00		S/. 1.688.000,00
7,00	GASTOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS	S/. 105.500,00		S/. 105.500,00
8,00	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	S/. 1.200.000,00		S/. 1.200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 15.371.750,00</b>	<b>S/. 12.220.000,00</b>	<b>S/. 3.151.750,00</b>

Fuente: Elaboración propia

### 5.4. Zonificación de riesgos.

El riesgo, la prevención y reducción del riesgo de desastre son las principales condiciones para garantizar el desarrollo territorial sostenible como base para un crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población, y constituyen aspectos fundamentales en los planes de zonificación y acondicionamiento territorial.

Dicho enfoque permite prevenir y reducir los riesgos mediante la determinación de la intangibilidad de áreas de riesgo Muy Alto No Mitigable ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o inducido por la acción humana para el desarrollo de actividades sociales y económicas. Mediante este enfoque se fomenta el uso adecuado y sostenible del suelo y los recursos naturales así mismo se garantizan la seguridad de las inversiones públicas y privadas a nivel nacional.

**Cuadro N° 72: Niveles de riesgo para la zonificación territorial del riesgo**

LEYENDA	PÉRDIDAS Y DAÑOS PREVISIBLES EN CASO DE USO PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS	IMPLICANCIAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Riesgo Muy Alto No Mitigable	Las personas están en peligro tanto dentro como fuera de sus casas. Existen grandes probabilidades de destrucción repentina de edificios y/o casas. Los eventos se manifiestan con una intensidad relativamente débil, pero con una frecuencia elevada o con intensidad fuerte. En este caso, las personas están en peligro afuera de los edificios.	Zona de prohibición, no apta para la instalación, expansión o densificación de asentamientos humanos. Áreas ya edificadas deben ser reasentadas
Riesgo Muy Alto	Las personas están en peligro tanto dentro como fuera de sus casas. Existen grandes probabilidades de destrucción repentina de edificios y/o casas. Los eventos se manifiestan con una intensidad relativamente débil, pero con una frecuencia elevada o con intensidad fuerte. En este caso, las personas están en peligro afuera de los edificios.	Zona de prohibición, no apta para la instalación, expansión o densificación de asentamientos humanos. Áreas ya edificadas pueden ser protegidas con importantes obras de protección, sistemas de alerta temprana y evacuación temporal. Medidas estructurales que reduzcan el riesgo.
Riesgo Alto	Las personas están en peligro afuera de los edificios, pero no o casi no adentro. Se debe contar con daños en los edificios, pero no destrucción repentina de éstos, siempre y cuando su modo de construcción haya sido adaptado a las condiciones del lugar.	Zona de reglamentación, en la cual se puede permitir de manera restringida, la expansión y densificación de asentamientos humanos, siempre y cuando existan y se respeten reglas de ocupación del suelo y normas de construcción apropiadas. Construcciones existentes que no cumplan con las reglas y normas deben ser reforzadas, protegidas o desalojadas y reubicadas.
Riesgo Medio	El peligro para las personas es regular. Los edificios pueden sufrir daños moderados o leves, pero puede haber fuertes daños al interior de los mismos.	Zona de sensibilización, apta para asentamientos humanos, en la cual la población debe ser sensibilizada ante la ocurrencia de este tipo de peligro, a nivel moderado y poco probable, para el conocimiento y aplicación de reglas de comportamiento apropiadas ante el peligro.
Riesgo Bajo	El peligro para las personas y sus intereses económicos son de baja magnitud, con probabilidades de ocurrencia mínimas.	Zona de sensibilización, apta para asentamientos humanos, en la cual los usuarios del suelo deben ser sensibilizados ante la existencia de peligros muy poco probables, para que conozcan y apliquen reglas de comportamiento apropiadas ante la ocurrencia de dichos peligros.

Fuente: CENEPRED

## 5.5. Medidas de prevención y/o reducción de riesgos de desastres

### 5.5.1. De orden estructural

#### **Medidas Estructurales**

- Elaborar obras de infraestructura que permitan un mejor drenaje de las aguas de lluvias en los centros poblados del distrito de Casa Grande, sector 1 (Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo), pertenecen al distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, para evitar las inundaciones y mitigar los efectos de las lluvias intensas.
- Evaluar la posibilidad de la construcción de canales para facilitar la conducción de los ríos que atraviesan las zonas de estudio.
- Evaluar la posibilidad de construcción de cunetas en las vías para facilitar la escorrentía de las aguas de lluvias hacia la zona de desfogue.
- Construir techos a 2 aguas (que tenga ángulo de caída) para que discurra el agua y no se empoce en los techos previniendo el empozamiento y probable colapso de los techos ligeros (eternit, calaminas, maderas, esteras, entre otros).

### 5.5.2. De orden no estructural

#### Medidas No Estructurales

- Incorporar la gestión de riesgo de desastre de manera transversal al proceso de planificación territorial y desarrollo local.
- Fortalecer la capacidad de gestión de autoridades, funcionarios y técnicos de la Municipalidad facilitando especialmente el cumplimiento de funciones y competencias asignadas según marco normativo vigente y la política nacional de gestión de riesgo de desastre.
- Es necesario establecer los usos adecuados del suelo e implementar acciones de control urbano, evitando la ocupación de zonas de muy alto riesgo.
- Utilizar el presente informe de evaluación de riesgo, según lo estipulado en la normatividad vigente.
- Instalar el Sistema de Alerta Temprana (SAT) por inundación a fin de que la población pueda conocer anticipadamente el tiempo en que ha de suscitarse un probable evento adverso y puedan estar preparados para responder adecuadamente.
- Identificar y señalar rutas de evacuación y zonas seguras ante inundación pluvial
- Fortalecer las capacidades de la población en materia de gestión prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo de desastres.
- Elaborar el Plan de Prevención y Reducción del riesgo de desastres ante los diversos fenómenos que puedan identificarse en el distrito.

## CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO

### 6.1. Aceptabilidad o tolerancia del riesgo

#### a) Valoración de consecuencias

Cuadro N° 73. Valoración de Consecuencias

VALOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN
4	Muy Alta	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural son catastróficas.
3	Alta	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo.
2	Medio	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con los recursos disponibles.
1	Baja	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas sin dificultad.

Fuente: CENEPRED

Del cuadro anterior, obtenemos que las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo, es decir, posee el nivel 3 - Alto.

**b) Valoración de frecuencia**

**Cuadro N° 74. Valoración de la frecuencia de ocurrencia**

VALOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN
4	Muy Alta	Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.
3	Alta	Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias.
2	Medio	Puede ocurrir en periodos de tiempo largos según las circunstancias.
1	Baja	Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: CENEPRED

Del cuadro anterior, se obtiene que el evento de inundación pluvial puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias, es decir, posee el nivel 3 – Alta.

**c) Nivel de consecuencia y daños**

**Cuadro N° 75. Nivel de consecuencia y daños**

Consecuencias	Nivel	Zona de Consecuencias y daños			
Muy Alta	4	Alta	Alta	Muy Alta	Muy Alta
Alta	3	Media	Alta	Alta	Muy Alta
Media	2	Media	Media	Alta	Alta
Baja	1	Baja	Media	Media	Alta
	<b>Nivel</b>	1	2	3	4
	<b>Frecuencia</b>	Baja	Media	Alta	Muy Alta

Fuente: CENEPRED

De lo anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y daño es de nivel 3 – Alta.

d) Aceptabilidad y/o Tolerancia:

Cuadro N° 76. Nivel de consecuencia y daños

VALOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN
4	Inadmisible	Se debe aplicar inmediatamente medida de control físico y de ser posible transferir inmediatamente los riesgos.
3	Inaceptable	Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos
2	Tolerable	Se deben desarrollar actividades para el manejo de riesgos
1	Aceptable	El riesgo no presenta un peligro significativo

Fuente: CENEPRED

De lo anterior se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por inundación pluvial en la ciudad de Eten es de nivel 3 – Inaceptable.

La matriz de Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuación:

Cuadro N° 77. Nivel de consecuencia y daños

Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inadmisible	Riesgo Inadmisible
Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inadmisible
Riesgo Tolerable	Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable
Riesgo Aceptable	Riesgo Tolerable	Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable

Fuente: CENEPRED

e) Prioridad de Intervención

Cuadro N° 78. Prioridad de Intervención

4	Inadmisible	I
3	Inaceptable	II
2	Tolerable	III
1	Aceptable	IV

Fuente: CENEPRED


Del cuadro anterior se obtiene que el nivel de priorización es de II, del cual constituye el soporte para la priorización de actividades, acciones y proyectos de inversión vinculadas a la Prevención y/o Reducción del Riesgo de Desastres.

## BIBLIOGRAFÍA

- Centro Nacional de Estimación, Prevención y reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 2014. Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. 2da versión.
- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). (2017). Informe de Emergencia Informe de emergencia N° 725 - 24/08/2017/ COEN – INDECI (Informe N° 6454) “Precipitaciones Pluviales en el departamento de Lambayeque.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). Censo de Población, Vivienda e infraestructura Pública afectada por “El Niño Costero”
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2016). Sistema de Información Estadístico de apoyo a la prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros Fenómenos Naturales.
- Ministerio de Agricultura y Riesgo - Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2013). Normales Decadales de temperatura y precipitación y calendario de siembras y cosechas. Lima, Perú. 439 pp.
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). (2014). Estimación de Umbrales de Precipitaciones Extremas para la Emisión de Avisos meteorológicos, 11pp.
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). (1988). Mapa de Clasificación Climática del Perú. Método de Thornthwaite. Eds. SENAMHI Perú, 14 pp.
- SENAMHI, 1988. Mapa de Clasificación Climática del Perú. Método de Thornthwaite. Eds. SENAMHI Perú, 14 pp.
- MINAGRI- SENAMHI. 2013. Normales Decadales de temperatura y precipitación y calendario de siembras y cosechas. Lima, Perú. 439 pp.
- SENAMHI, 2014. Estimación de Umbrales de Precipitaciones Extremas para la Emisión de Avisos meteorológicos, 11pp.
- SENAMHI, 2017. Monitoreo diario de lluvias en las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Huancavelica e Ica, para el periodo enero – abril 2017.
- SENAMHI-DHI, 2017. Uso del producto grillado PISCO de precipitación en estudios, investigaciones y sistemas operacionales de monitoreo y pronóstico hidrometeorológico, 21pp.
- ENFEN, 2017. Informe Técnico Extraordinario N° 001- 2017/ENFEN. El Niño Costero 2017.


ANEXO

ANEXO 01. Figura N° 17: Mapa de Elementos Expuestos Sector 1 Casa Grande noviembre 2018.

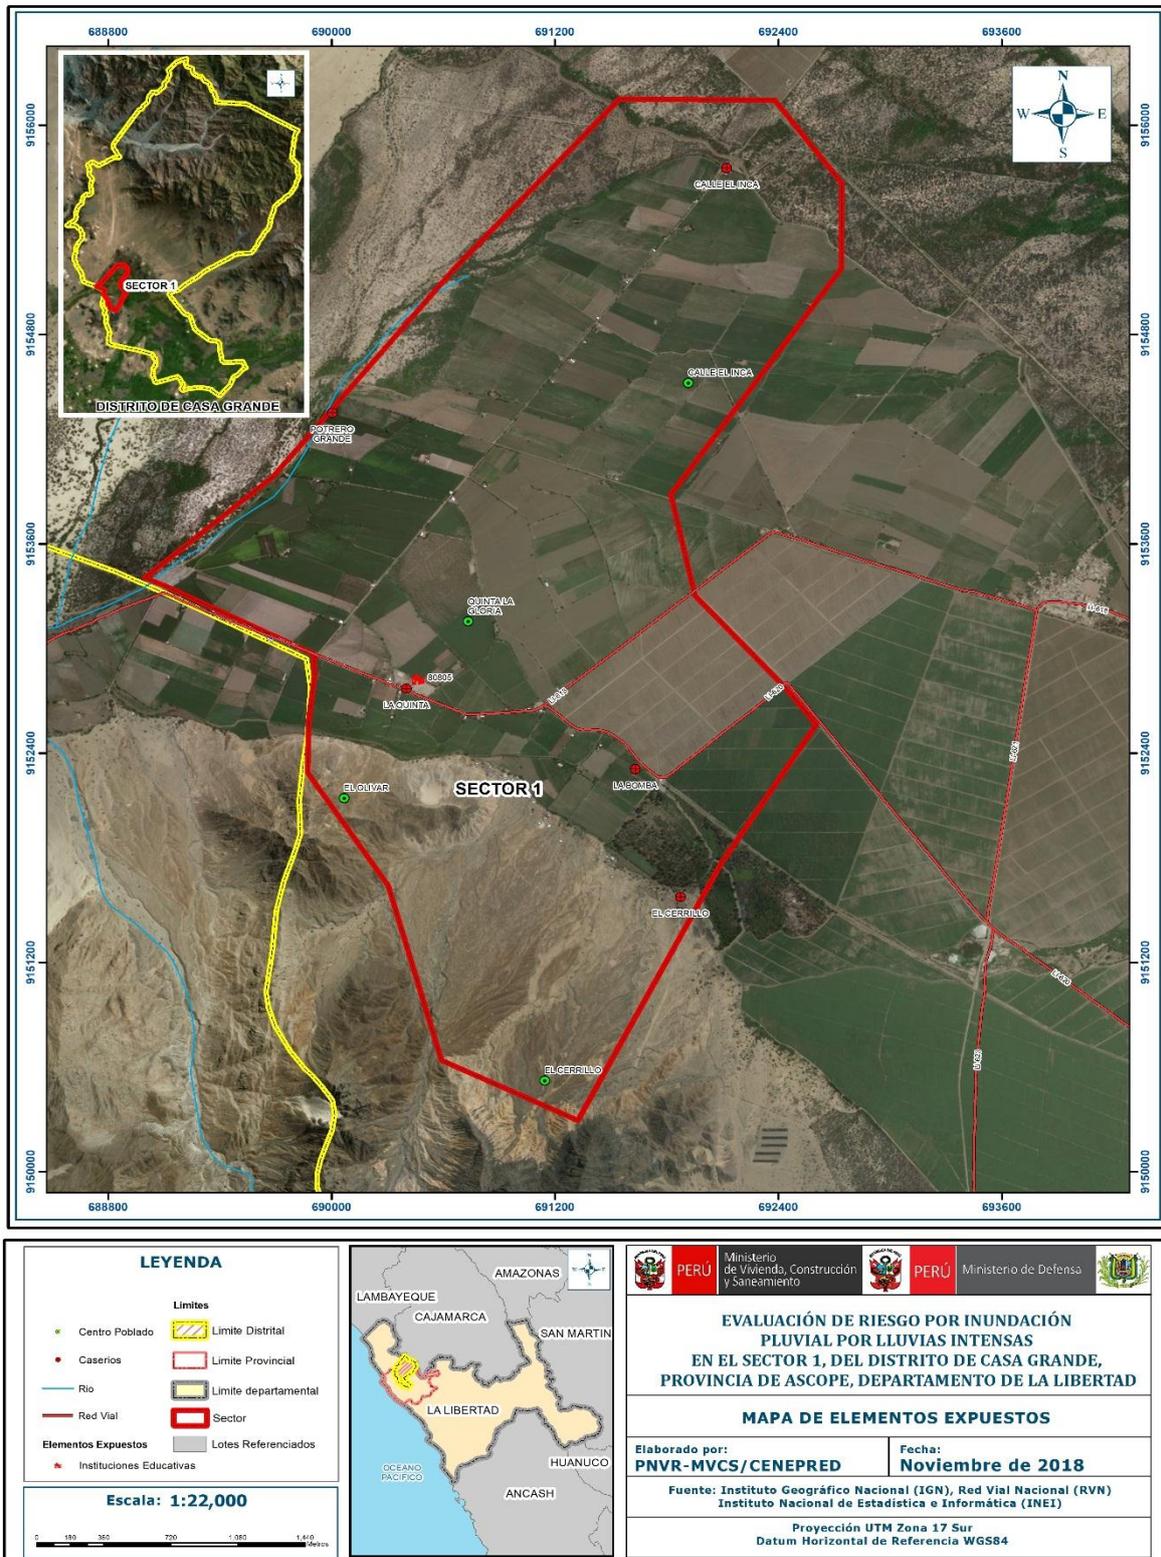

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 02. Figura N° 18: Mapa de Áreas de Impacto Sector 1 Casa Grande noviembre 2018

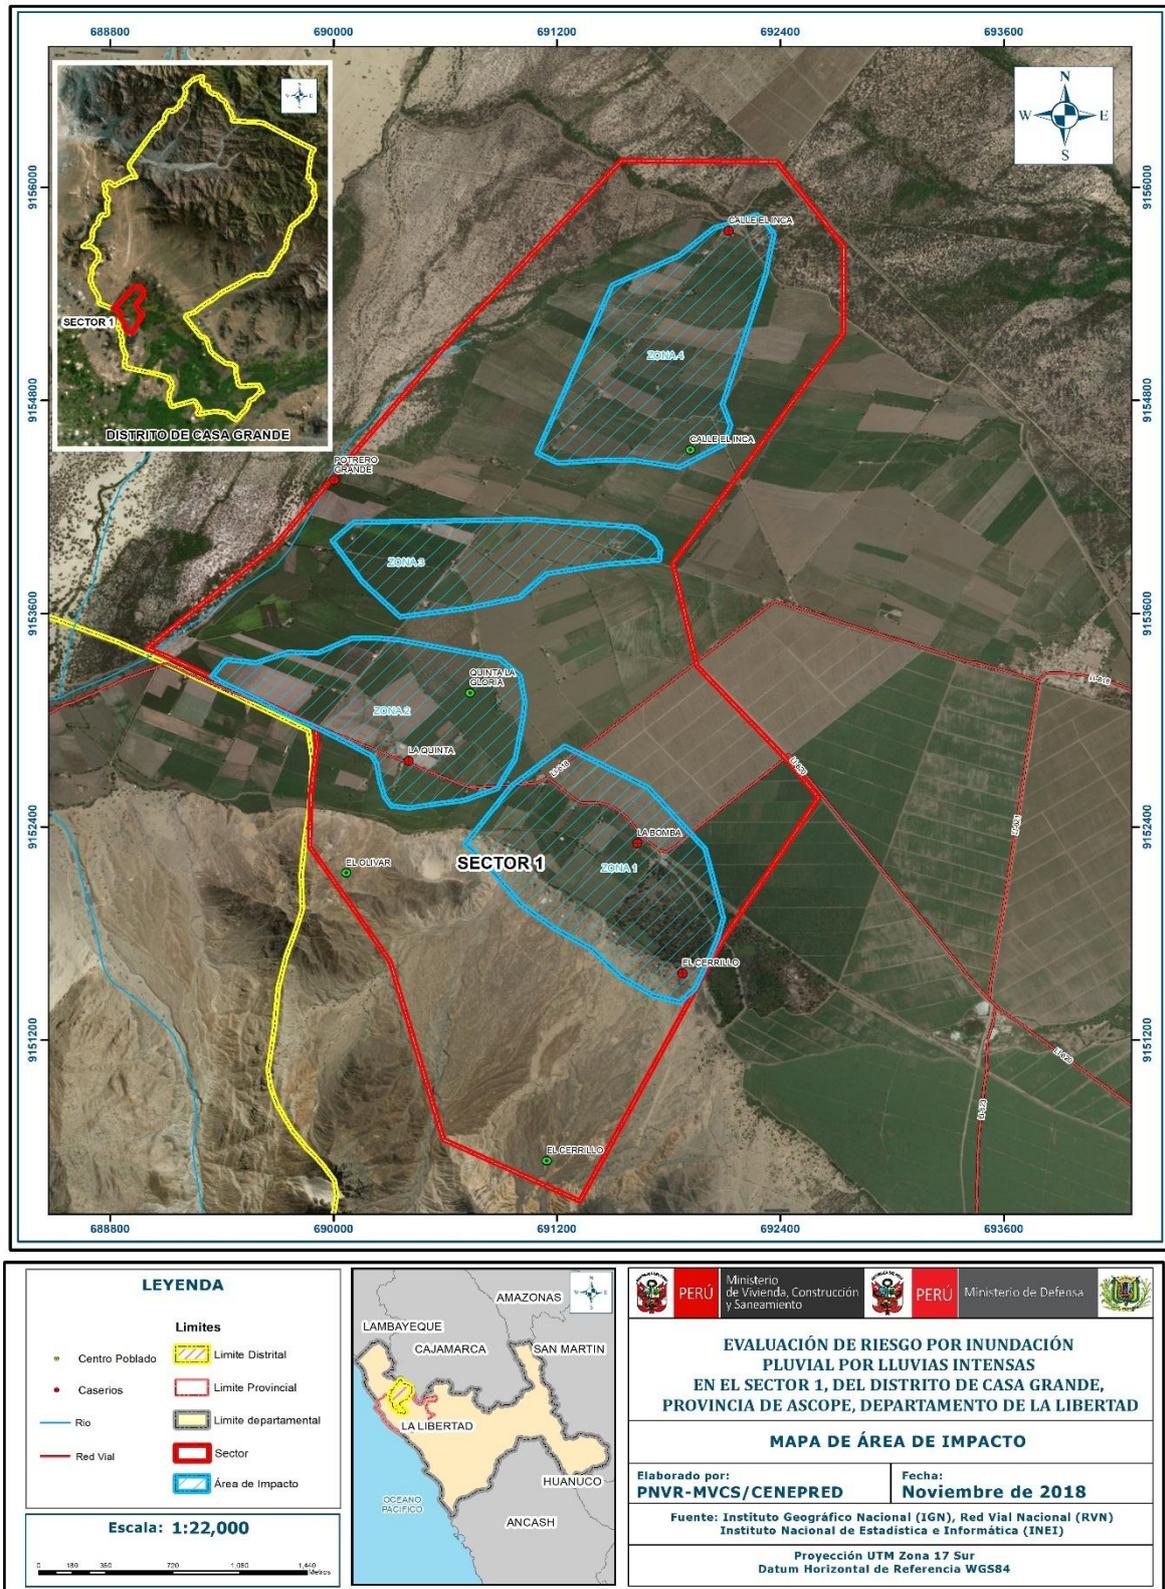

Fuente: Elaboración propia